
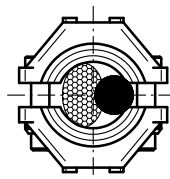


Typ:  
Type: **AVU, AVMxx**  
Type:


Maßstab:  
Scale: **1:x (1:5)**  
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical changes reserved!  
Changements techniques réservés!

Nr./No.: **Plh128**  
Stand: 25.04.17 VM

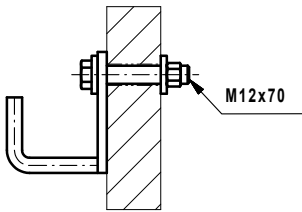

Gr. 2

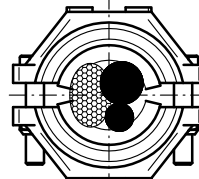

Gr. 3

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels Universaldübel  
All connections doweled by means of universal dowel  
Raccords par goujon universel



Schraube / Screw / Vis	DIN 571	10x70
Bohrloch / Perforation / Perforation		Ø14 x 90

Beton / Concrete / Béton  $\geq$  C25  
ungerissen / fissure free / non fissuré


Scheuer- bzw. Knickstellen zwischen Kabel und Wand sind unbedingt zu vermeiden!

Avoid absolutely scrubbing resp. buckling between the cable and the wall!

Évitez absolument les points de récurage resp. de rebroussement entre le câble et la paroi.

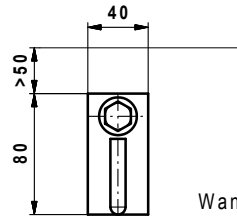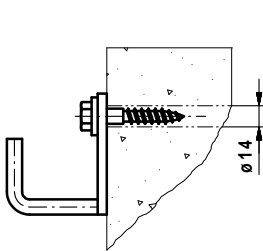

Wandhaken (Kabelbefestigung)  
Hook for cable fixing  
Crochet pour fixation de câble

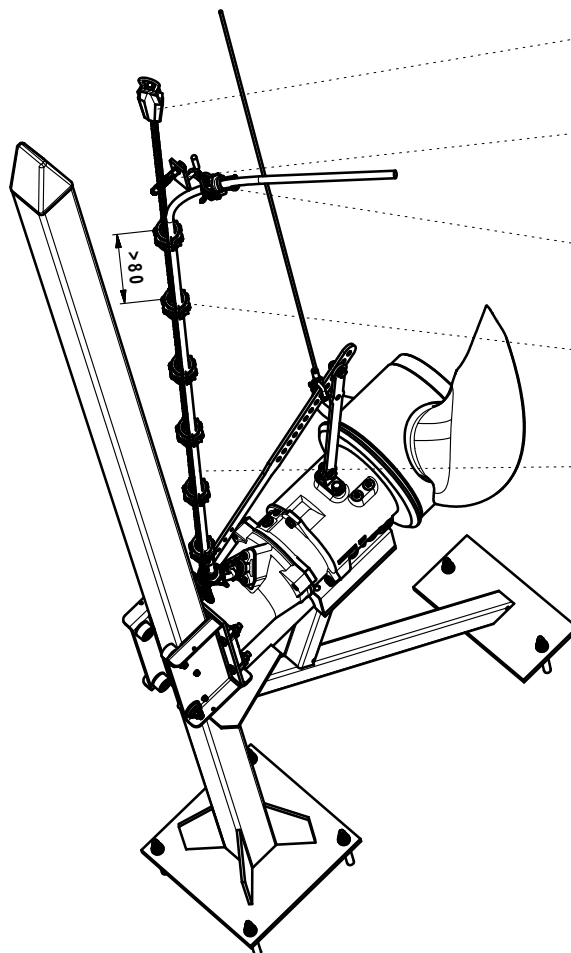



A

B

C

D

E

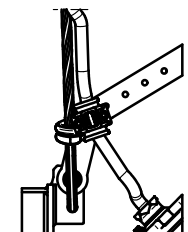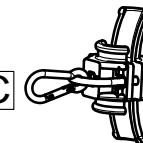

Alle Elektro-, Elektroden- und Steuerleitungen sind in die Kabelhalter einzuklemmen!

All electrical, electrode and control cables have to be clamped into the cable retainers!

Tous les câbles électriques, d'électrodes et de commande doivent être placés dans les supports de câbles!

Lieferumfang 

A	x1
B	x1
C	x1

D	x11
E	x20m

Das Nylonseil durch freie Öse am Rahmen führen und sicher verknoten. Alle Stromzuführungskabeln mit Hilfe der Kabelhalter am Seil festklemmen. Den ersten Kabelhalter direkt am Rahmen setzen und alle weitere im Abstand von max. 1m befestigen. Nach dem die Maschine vollständig abgesenkt wurde, soll das Seil handfest gespannt werden. Gespanntes Seil an ausreichend dimensionierten Bauwerken sicher verknoten.

Lead the nylon rope through the free ear at the frame and knot safely. Fix all power supply cables at the rope by means of the cable clamps. Place the first cable support directly at the frame and fix all others in a distance of max. 1 m. After the machine was completely lowered, the rope should be stretched tightly. Safely fasten the stretched rope by knots at sufficiently dimensioned structures.

Passer la corde en nylon à travers la boucle libre sur le cadre et l'assurer par un nœud. Fixer tous les câbles d'alimentation à la corde par des guides câble. Placer le premier guide câble directement sur le cadre et puis fixer tous les autres séparés de 1m maxi. Une fois la machine complètement abaissée, tendre la corde. Nouer la corde à des structures adaptées.