

Pioneering for You

wilo

Wilo-Medana CH1-L, Wilo-Medana CH3-LE



Iv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija



Fig. 1

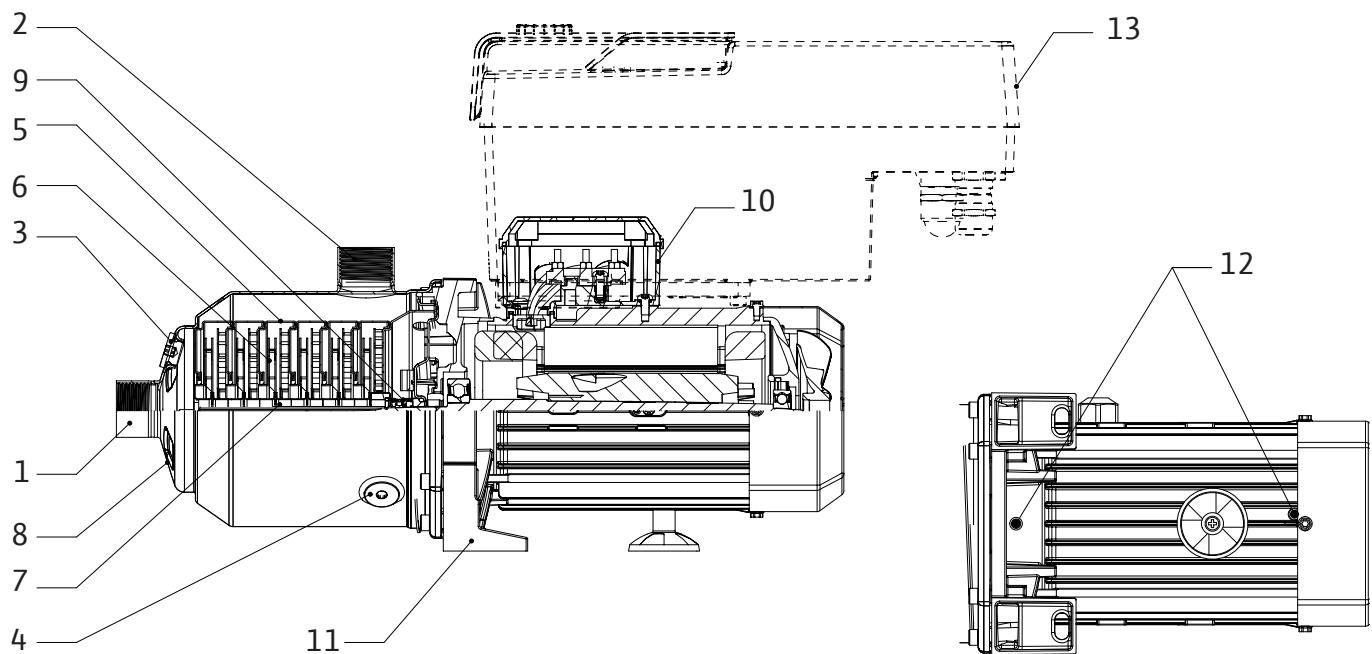


Fig. 2a

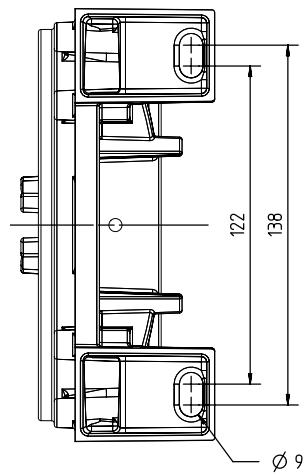


Fig. 2b

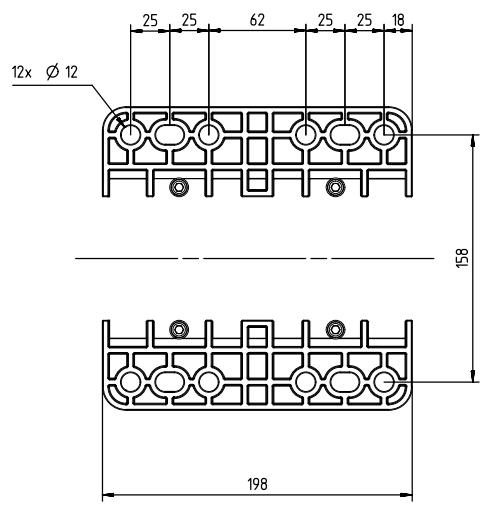


Fig. 2c

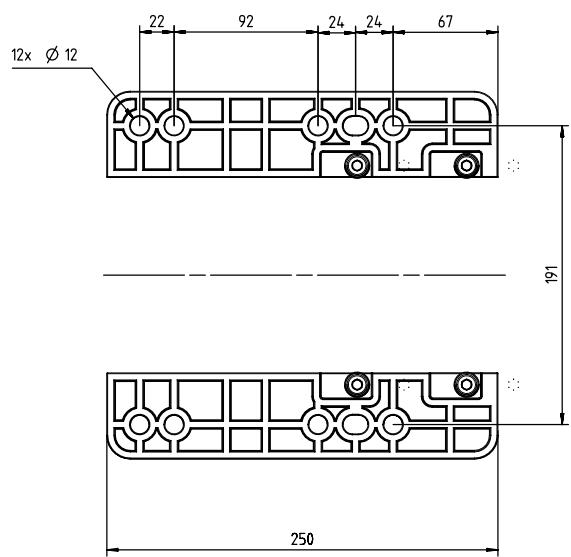


Fig. 3a

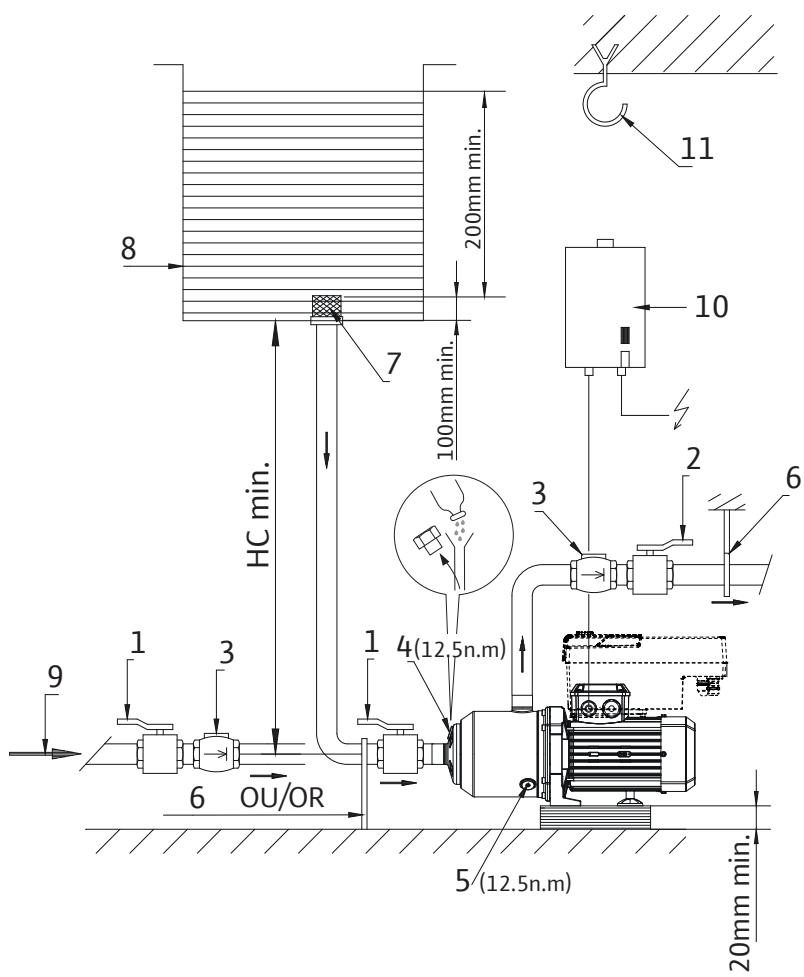


Fig. 3b

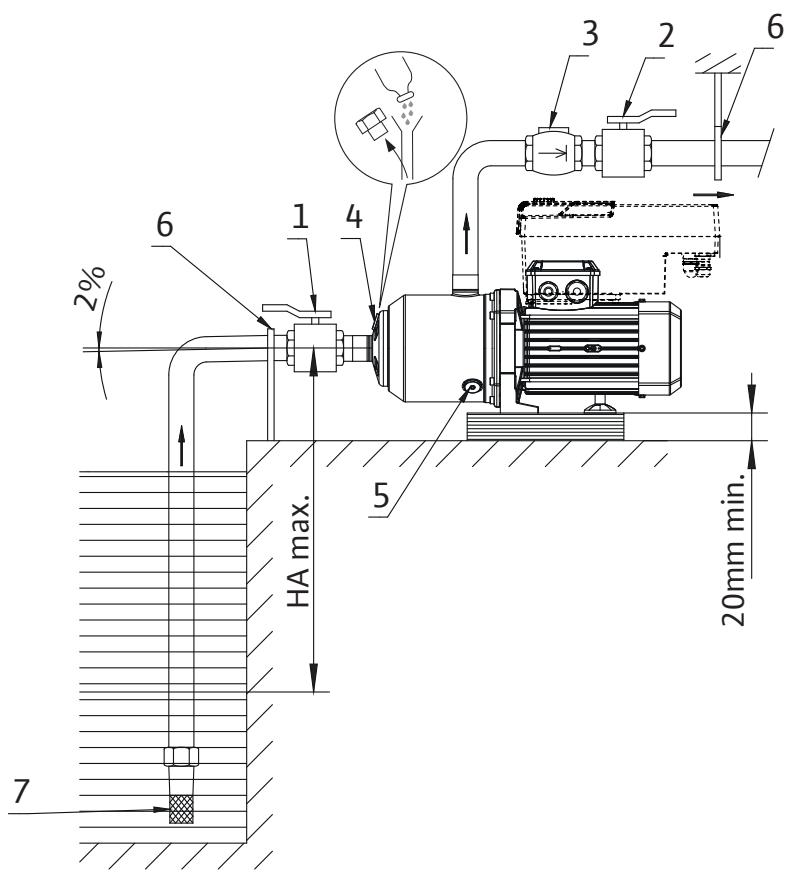


Fig. 3c

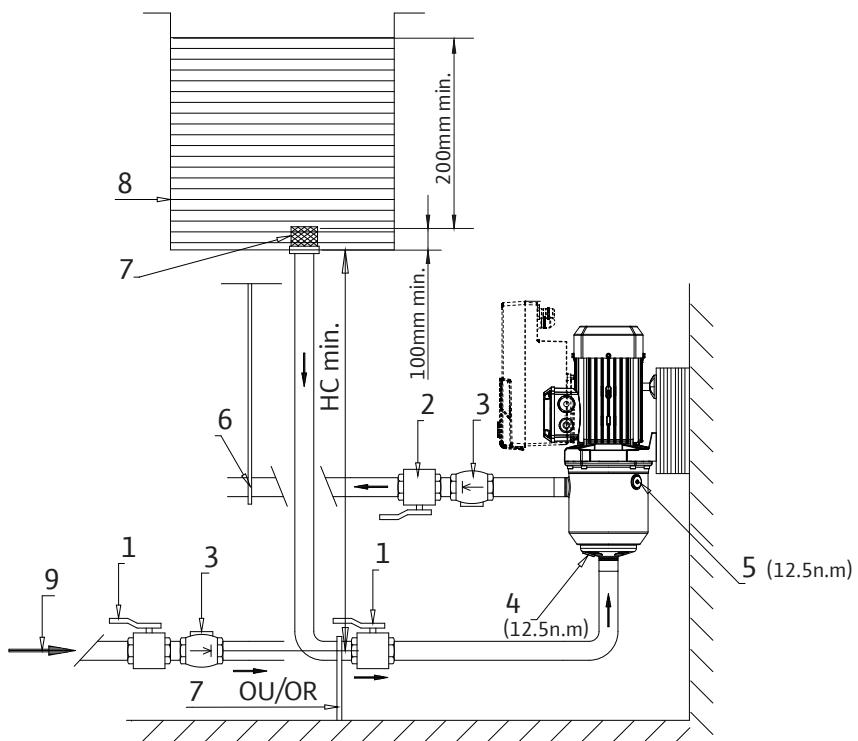


Fig. 4

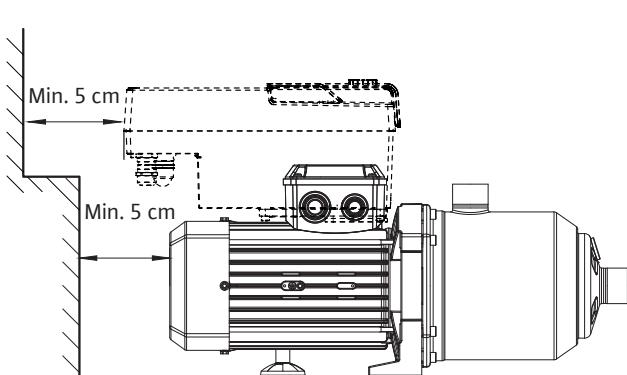


Fig. 5

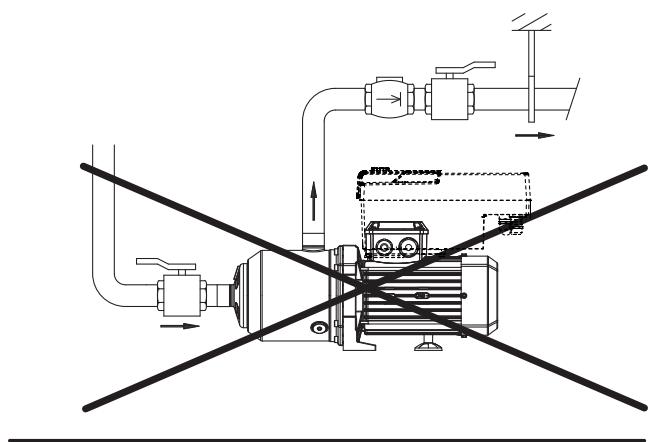


Fig. 6

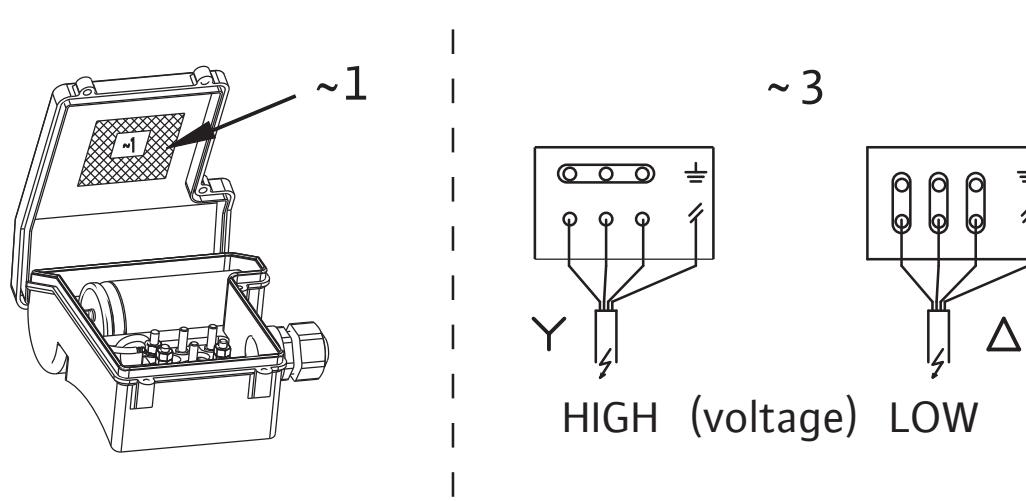


Fig. 7

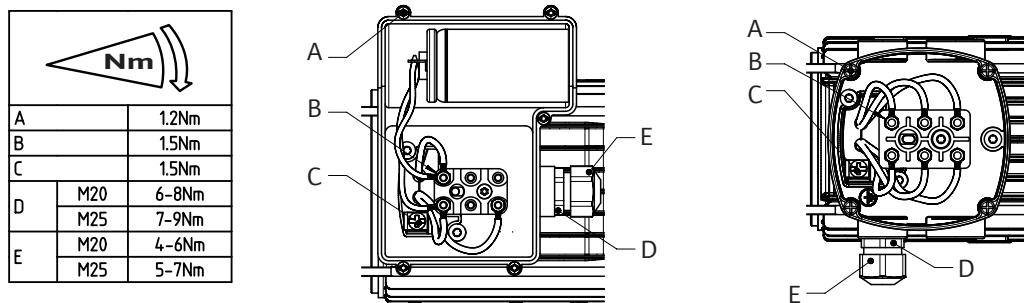


Fig. 8


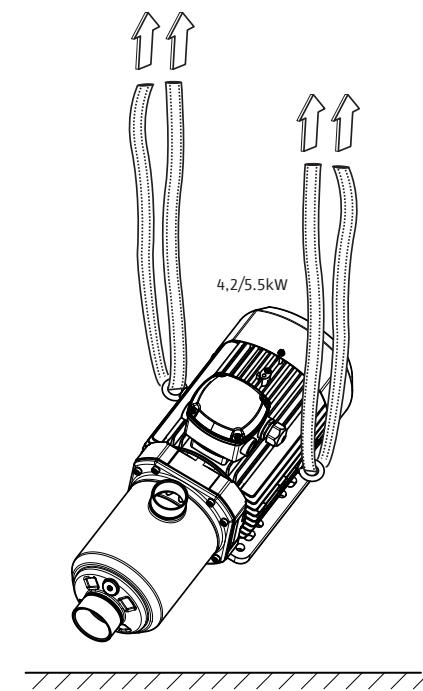


Fig. 9

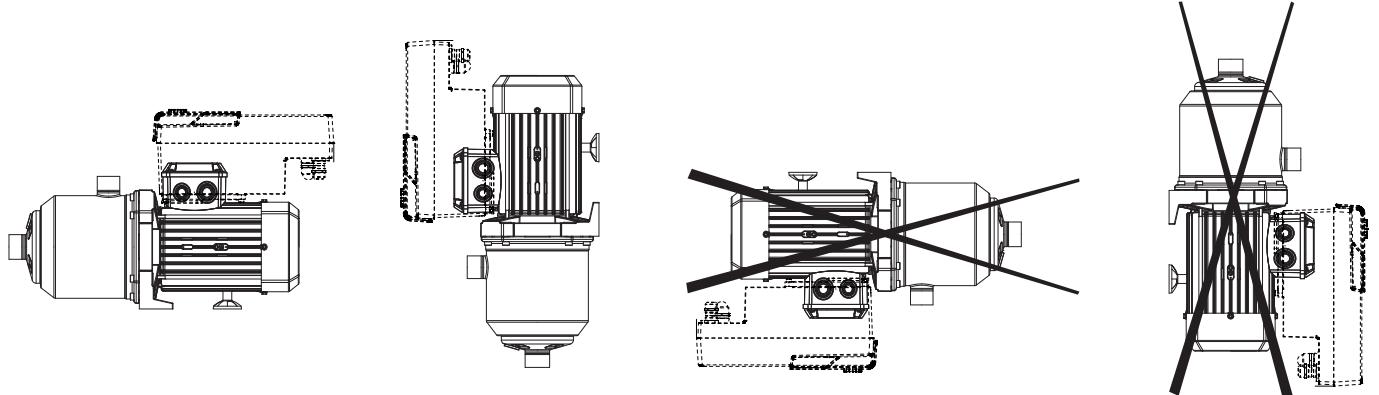

Latviski	8
-----------------------	----------

Saturs

1 Vispārīga informācija.....	9
1.1 Par šo pamācību	9
2 Drošība	9
2.1 Simboli	9
2.2 Personāla kvalifikācija	9
2.3 Apzināta darba drošība.....	10
2.4 Operatora drošības noteikumi.....	10
2.5 Montāžas un apkopes darbu drošības informācija	10
2.6 Patvalīga detaļu pārveidošana un neapstiprinātu rezerves daļu izmantošana	10
2.7 Nepieļaujamās ekspluatācijas metodes	10
3 Produkta tehniskie dati.....	10
3.1 Modeļa koda atšifrējums.....	10
3.2 Datu tabula	11
3.3 Piegādes komplektācija	12
3.4 Piederi	12
4 Transportēšana un pagaidu uzglabāšana	12
5 Pielietojums	12
6 Produkta apraksts un darbības princips	13
6.1 Produkta apraksts	13
6.2 Produkta īpašības	13
7 Montāža un pieslēgums elektrotīklam	14
7.1 Iekārtas saņemšana	14
7.2 Uzstādīšana.....	14
7.3 Elektrotīkla pieslēgums.....	15
7.4 Pieslēgšana elektrotīklam	15
7.5 Darbība ar frekvences pārveidotāju.....	15
8 Ekspluatācijas uzsākšana	16
8.1 Piepildīšana un atgaisošana	16
8.2 Palaide	17
9 Apkope.....	17
10 Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana	18
11 Rezerves daļas.....	19
12 Utilizācija	19

1 Vispārīga informācija

1.1 Par šo pamācību

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ietilpst produkta komplektācijā. Pirms jebkura darba veikšanas izlasiet šo instrukciju un glabājet to viegli pieejamā vietā. Lai šo produkta pareizi uzstādītu un izmantotu, strikti jāievēro šī instrukcija. Ievērojiet visas norādes un zīmes, kas redzamas uz produkta.

Oriģinālā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir angļu valodā. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.

2 Drošība

2.1 Simboli

Šajā nodaļā ir ietvertas būtiskas instrukcijas, kas jāievēro dažādu sūkņa darbmūža fāžu laikā. Neievērojot šo instrukciju, var rasties apdraudējums cilvēkiem, videi un produktam, kā arī garantija var zaudēt spēku. Neievērošana var izraisīt šādas briesmas:

- Ievainojumi, kas rodas elektrisku, mehānisku un bakterioloģisku faktoru un elektromagnētisko lauku ietekmē.
- Vides piesārņojums, noplūstot bīstamām vielām.
- Iekārtas bojājumi.
- Svarīgu produkta funkciju atteice.

Ievērojiet arī norādes un drošības norādījumus citās nodaļās!

Simboli:



BRĪDINĀJUMS

Vispārīgas drošības simbols



BRĪDINĀJUMS

Elektriskie riski



IEVĒRĪBAI

Piezīmes



BĪSTAMI

Nenovēršams apdraudējums.

Ja briesmas netiek novērstas, tās var izraisīt nāves iestāšanos vai smagus ievainojumus.



BRĪDINĀJUMS

Neievērošana var izraisīt (loti) smagus ievainojumus.



UZMANĪBU

Produkts var tikt sabojāts. „Uzmanību” lieto, ja produkts ir pakļauts riskam tādēļ, ka lietotājs neievēro procedūras.



IEVĒRĪBAI

Piezīme ietver lietotājam noderīgu informāciju par produkta. Tā palīdz lietotājam problēmas gadījumā.

2.2 Personāla kvalifikācija

Personālam, kas atbild par uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi, jābūt atbilstoši kvalificētam, lai veiktu šos darbus. Operatoram jānodrošina, lai būtu noteikta šī

personāla atbildības joma, darba uzdevumi un notiktu uzraudzība. Ja personālam nav vajadzīgo zināšanu, tas attiecīgi jāapmāca un jāinstruē. Ja nepieciešams, šo apmācību pēc operatora pieprasījuma var veikt produkta ražotājs.

2.3 Apzināta darba drošība

Jāievēro spēkā esošās direktīvas par nelaimes gadījumu novēršanu. Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Jāievēro vietējās vai vispārīgās direktīvas [piemēram, IEC (International Electrotechnical Commission, Starptautiskā elektrotehniskā komisija), VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un informācijas tehnikas apvienība) u. c.] un vietējo elektroapgādes uzņēmumu norādījumi.

2.4 Operatora drošības noteikumi

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai gaigajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot, ja šīs personas šo ierīci lieto par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai šī persona ir sniegusi detalizētus norādījumus par ierīces lietošanu.

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.

- Ja uzstādīšana vai produkta karstās vai aukstās detaļas rada bīstamību, klientam ir pienākums tās aizsargāt pret pieskaršanos.
- Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsargus pret pieskaršanos, kas aizsargā personas no saskares ar kustīgajām detaļām (piemēram, savienojuma elementiem).
- Bīstamu šķidrumu (t.i., sprādzienbīstamu, toksisku vai karstu šķidrumu) noplūdes (piemēram, vārpstas blīvējumā) jānovada tā, lai tās neapdraudētu personas vai vidi. Jāievēro valsts tiesību akti.
- Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Jāievēro vietējās vai vispārīgās direktīvas [piemēram, IEC (International Electrotechnical Commission, Starptautiskā elektrotehniskā komisija), VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un informācijas tehnikas apvienība) u. c.] un vietējo elektroapgādes uzņēmumu norādījumi.

2.5 Montāžas un apkopes darbu drošības informācija

Operatoram jānodrošina, lai visus apkopes un uzstādīšanas darbus veiktu pilnvarots un kvalificēts personāls, kurš ieguvis pietiekamas zināšanas, sīki iepazīstoties ar ekspluatācijas instrukcijās sniegtu informāciju. Visus ar produktu/lekārtu saistītos darbus drīkst veikt tikai tad, kad produkts ir miera stāvoklī. Vienmēr obligāti jāievēro uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā norādītā kārtība par produkta/lekārtas deaktivizēšanu.

Pēc darba beigšanas nekavējoties ir jāuzstāda visas drošības un aizsardzības ierīces un jāatjauno to darbība.

2.6 Patvaļīga detaļu pārveidošana un neapstiprinātu rezerves daļu izmantošana

Patvaļīga detaļu pārveidošana un neapstiprinātu rezerves daļu izgatavošana mazina produkta/personāla drošību, un šādā gadījumā nav spēkā ražotāja sniegtās drošības garantijas. Produktu atļauts pārveidot tikai pēc saskaņošanas ar ražotāju.

Oriģinālās rezerves daļas un ražotāja apstiprinātie piederumi garantē drošību. Citu daļu izmantošana atbrīvo ražotāja uzņēmumu no jebkādas atbildības.

2.7 Nepieļaujamās ekspluatācijas metodes

Piegādātā produkta darba drošība tiek garantēta, to izmantojot tikai tam paredzētajam nolūkam saskaņā ar uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas 4. sadaļā sniegtu informāciju. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt vai pazemināt katalogā/datu lapā norādītās robežvērtības.

3 Produkta tehniskie dati

3.1 Modeļa koda atšifrējums

Piemērs:	Medana CH3-LE.602-1/E/1/10T
Wilo	Zīmols
Medana	Daudzpakāpju cirkulācijas sūknis
C	Komercsērija
H	Horizontālais sūknis
1	Sērijas līmenis (1 = sākuma līmenis, 3 = standarta līmenis, 5 = uzlabotais līmenis)
L	L = Garā vārpsta E = Elektroniska kontrole

Piemērs:	Medana CH3-LE.602-1/E/1/10T
6	Sūknēšanas plūsma m ³ /h
02	Darba ratu skaits
1	1 = sūkņa korpus no nerūsējoša tērauda 1.4308 + nerūsējoša tērauda hidraulika 1.4307 2 = sūkņa korpus no nerūsējoša tērauda 1.4409 + nerūsējoša tērauda hidraulika 1.4404
E	E = EPDM blīvējums V = FKM blīvējums
A	Medana CH3 1 = vienfāzes motors 3 = trīsfāzu maiņstrāvas motors
	Medana CH1 A = Frekvence 50 Hz / vienfāzes / 230 V B = Frekvence 60 Hz / vienfāzes / 220 V C = Frekvence 60 Hz / vienfāzes / 230 V D = Frekvence 50 Hz / trīsfāžu / 400 V E = Frekvence 50 Hz / trīsfāžu / 230 – 400 V F = Frekvence 60 Hz / trīsfāžu / 220 – 380 V G = Frekvence 60 Hz / trīsfāžu / 265 – 460 V I = Frekvence 60 Hz / trīsfāžu / 460 V
10	Sūkņa maksimālais spiediens bāros
T	T = Skrūvsavienojumi P = Victaulic pieslēgumi N = Savienojumi ar fiksēto uzgriezni

3.2 Datu tabula

Maksimālais izmantošanas spiediens	
Maksimālais darba spiediens	Skatīt sūkņa modeļa koda atšifrējumu uz tipa tehnisko datu plāksnītes un 3.1. paragrāfu
Maksimālais plūsmas spiediens	6 bāri
ievērbai: plūsmas spiedienam (P ieeja) + spiedienam ar nulles sūknēšanas jaudu (P nulles sūknēšanas jauda) ir vienmēr jābūt zemākam par maksimālo atļauto darba spiedienu (P max.). P ieeja + P nulles sūknēšanas jauda ≤ P max. Lai uzzinātu maksimālo darba spiedienu, skatiet sūkņa tipa tehnisko datu plāksnīti: P max.	
Temperatūras diapazons	
Šķidruma temperatūra	no -20 °C līdz +120 °C ar EPDM blīvējumu no -20 °C līdz +90 °C ar VITON blīvējumu
Apkārtējā gaisa temperatūra	no -15°C līdz +50°C
Elektrotehniskie dati	
Motora aizsardzības klase	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Aizsardzības klase	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Frekvence	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Spriegums	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Motora lietderības koeficients	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Citi parametri	
Mitrus	< 90% bez kondensāta
Augstums	≤ 1000 m (> 1000 m pēc pieprasījuma)

Trokšņu līmenis

Motora jauda (kW)	Frekvence (Hz)	Fāze	dB(A) pie 1 m, BEP tolerance 0 – 3 dB(A)
0,37	50	3	54
0,55	50	3	54
0,75	50	3	55
1,1	50	3	55
1,5	50	3	56
1,85	50	3	57
2,5	50	3	58
3	50	3	59
4,2	50	3	61
0,55	60	3	58
0,75	60	3	58
1,1	60	3	59
1,5	60	3	59
1,85	60	3	60
2,5	60	3	61
3	60	3	62
4,2	60	3	64
5,5	60	3	66
0,37	50	1	52
0,55	50	1	53
0,75	50	1	53
1,1	50	1	54
1,5	50	1	56

3.3 Piegādes komplektācija

- Augstspiediena, vairākpakāpju, centrbēdzes sūknis
- Sūkņa uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- Frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

3.4 Piederumi

Piederumu sarakstu, lūdzu, skatiet Wilo katalogā.

4 Transportēšana un pagaidu uzglabāšana

Saņemot produktu, pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Konstatējot kādu defektu, sazinieties ar pārvadātāju un noteiktajā laika periodā veiciet visus nepieciešamos pasākumus.



UZMANĪBU

Materiālu zaudējumu risks

Ja piegādātie materiāli tiks uzstādīti vēlāk, glabājiet tos sausā vietā un aizsargājiet no jebkādiem triecieniem un ārējas iedarbības (mitruma, sala utt.). Temperatūras diapazons transportēšanas un uzglabāšanas laikā ir no -30 °C līdz +60 °C.

Rīkojieties ar iekārtu saudzīgi, lai to nesabojātu pirms uzstādīšanas.

5 Pielietojums

Šī produkts ir konstruēts, lai sūknētu karstu vai aukstu ūdeni, ūdens/glikola maisījumus vai citus šķidrumus ar zemu viskozitāti, kas nesatur minerāleļļu, cietas vai abrazīvas vielas vai materiālus ar garām šķiedrām.



UZMANĪBU

Motora pārkaršanas risks

Pirms šķidruma, kas ir blīvāks par ūdeni, sūknēšanas ir nepieciešams tehniskais atzinums.

**BĪSTAMI****Sprādziena risks**

Neizmantojiet šo sūkni, lai sūknētu uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus šķidrumus.

Izmantošanas sfēras:

Modelis ar nerūsējošā tērauda korpusu:**MEDANA CH1-L**

Sadale un spiediena paaugstināšana

Rūpnieciskās iekārtas

Ūdens dzesēšanas cirkulācijas sistēmas

Apūdeņošanas iekārtas

6 Produkta apraksts un darbības princips

6.1 Produkta apraksts

Sk. Fig. 1

1. Sūknēšanas īscaurule
2. Spiediena īscaurule
3. Pildskrūve
4. Tvertnes iztukšošanas skrūve
5. Pakāpju korpuiss
6. Darba rats
7. Hidraulikas vārpsta
8. Iesūces korpuiss
9. Mehāniskā blīve
10. Termināja kārba
11. Starpkorpuiss
12. Kondensāta aizbāžņi
13. Variators

Sk. Fig. 3a

1. Vārstī iesūkšanas kanālā
2. Vārstī izplūdes pusē
3. Pretvārstī
4. Pildskrūve
5. Tvertnes iztukšošanas skrūve
6. Cauruļvads vai apskaves turētāji
7. Sūknēšanas nodalījuma vāks
8. Rezervuārs
9. Tīkla ūdens ūdensapgāde
10. Motora aizsardzības slēdzis
11. Pacelšanas āķis

6.2 Produkta īpašības

- Daudzpakāpju horizontālas ass cirkulācijas sūknis (no 2 līdz 7 pakāpēm atkarībā no modeļa), nav pašuzsūcošs.
- Sūknēšanas/izplūdes pieslēgvietas ar skrūvsavienojumiem. Aksiāla nosūkšana, radiāla izplūde augšup.
- Vārpsta blīvēta ar standarta mehānisko blīvi.
- Integrēta termiska motora aizsardzība (vienfāzes modelis), automātiska atiestatīšana.
- Kondensators integrēts termināja kārbā (vienfāzes modelis).
- Lai sūkni pārvietotu, izmantojiet siksnes, kas ir droši nostiprinātas pie motora transportēšanas rokturiem $\geq 4,2 \text{ kw}$ (Fig. 8).

- 7 Montāža un pieslēgums elektrotīklam**
- Visus uzstādīšanas un elektriskā pieslēguma darbus drīkst veikt tikai pilnvarots un kvalificēts personāls saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.**



BRĪDINĀJUMS

Iespējamas traumas

Jāievēro piemērojamie noteikumi par izvairīšanos no nelaimes gadījumiem.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks

Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums.

- 7.1 Iekārtas saņemšana**
- Izpakojiet sūknī un nododiet pārstrādei vai izmetiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.
- 7.2 Uzstādīšana**
- Sūknis ir jāuzstāda sausā, labi vēdināmā un no sala iedarbības aizsargātā vietā ar līdzenu, stingru virsmu, izmantojot atbilstošās skrūves.



UZMANĪBU

Pastāv risks sabojāt sūknī

Ja sūkņa korpusā ir nonākuši svešķermeņi vai netīrumi, tie var ietekmēt produkta darbību.

Lodēšanas un metināšanas darbus ieteicams veikt pirms sūkņa uzstādīšanas.

Pirms sūkņa uzstādīšanas un tā ekspluatācijas uzsākšanas iesakām pilnībā izskalot visu sistēmu.

- Sūknis jāuzstāda viegli pieejamā vietā, lai atvieglotu tā pārbaudi vai nomaiņu.
- Uzstādīt sūknī uz līdzenas virsmas.
- Sūknis jānostiprina vietā, izmantojot 2 caurumus uz gultņa balsta (\varnothing M8 skrūve) (Fig. 2).
- Nodrošiniet minimālo attālumu starp motora ventilatoru un jebkurām virsmām (Fig. 4).
- Smagiem sūkņiem vienā līmenī ar sūkņa asi uzstādīt pacelšanas āķi (Fig. 3a , 11. apzīmējums), lai atvieglotu sūkņu demontēšanu.
- Ja sūknis atrodas vidē ar kondensātu, noņemiet kondensāta aizbāžņus (Fig. 1, 12. apzīmējums). Šajā gadījumā vairs nebūs nodrošināta IP55 motora aizsardzība.



BRĪDINĀJUMS

Nelaimes gadījumu risks karstu virsmu dēļ!

Sūknis jāuzstāda tā, lai, tam atrodoties darbībā, personas nevarētu nonākt saskarē ar sūkņa karstajām virsmām.



BRĪDINĀJUMS

Paklupšanas risks

Nodrošiniet, lai sūknis būtu pareizi nostiprināts pie līdzenas, stingras virsmas.



UZMANĪBU

Svešķermeņu risks sūknī

Pirms uzstādīšanas pārliecieties, ka no sūkņa korpusa ir izņemti visi sagatavošanas aizbāžņi.



IEVĒRĪBAI

Iespējams, ka katrs sūknis ir pārbaudīts rūpnīcā, lai pārbaudītu tā hidraulikas darbību, un tādēļ produktā var būt ūdens. Higiēnas nolūkos sūknis pirms lietošanas ir jāizskalo.

Uzstādīt izolējošu materiālu (korķi vai pastiprinātu gumiju) zem sūkņa, lai novērstu trokšņa piesārņojuma un vibrācijas novadīšanu uz sistēmu.

7.3 Elektrotīkla pieslēgums

- Sūknis nedrīkst turēt cauruļvadu svaru (Fig. 5).
- Atļautie sūkņa montāžas stāvokļi (Fig. 9).
- Iesakām apriņot sūknī ar noslēdošiem aizbīdņiem sūknēšanas un spiediena pusē.
- Ja nepieciešams, izmantojiet elastīgus savienojumus, lai mazinātu sūkņa radīto troksni un vibrācijas.
- Caurules šķērsgriezumam ir jābūt vismaz vienādam ar sūkņa korpusa sūkšanas īscaurules diametru.
- Spiediena caurulē ieteicams uzstādīt pretvārstu, lai sūknī aizsargātu pret spiediena pieaugumu.
- Ja iesūkšanas caurules kontaktligzda ir savienota tieši ar sabiedriskā dzeramā ūdens vadu, tai jābūt apriņotai arī ar pretvārstu un noslēgvārstu.
- Ja iesūkšanas caurules kontaktligzda ir savienota netieši caur rezervuāru, tai jābūt apriņotai ar iesūces sietu, lai novērstu piemaisījumu iekļūšanu sūknī, un pretvārstu.

7.4 Pieslēgšana elektrotīklam



BĪSTAMI

Nāvējoša elektrotrieciena risks

Neatbilstoša elektriskā savienojuma gadījumā pastāv elektrotrieciena risks.

- Iekārtas pieslēgšanu elektrotīklam uzticiet tikai tādam elektriķim, kuru ir pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums un kurš darbus veic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Pirms elektriskā pieslēguma izveides sūknim ir jābūt bez sprieguma un jānodrošinās pret tā nepilnvarotu iestēšanu.
- Lai uzstādītā un ekspluatācija būtu droša, sūknis pareizi jāiezemē ar elektropadeves zemēšanas spailēm (Fig. 6).

- Pārbaudiet, vai izmantotā nominālā strāva, spriegums un frekvence atbilst informācijai, kas norādīta uz sūkņa tipa tehnisko datu plāksnītēs.
- Sūknis jāpieslēdz elektrotīklam, izmantojot kabeli, kas aprīkots ar spraudni vai slēdzi.
- Trīsfāžu motori ir jāpievieno apstiprinātai aizsardzības sistēmai. Iestatītai nominālai strāvai ir jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz motora uzlīmes.
- Vienfāzes motori sērijevidā ir apriņoti ar termisko motora aizsardzību, kas aptur sūknī, ja tiek pārsniegta pieļaujamā tinuma temperatūra, un automātiski atkal to iestēdz pēc atdzīšanas.
- Pieslēguma kabelis jānovieto tā, lai tas nenonāktu saskarē ar kanalizācijas sistēmu un/vai sūkņa korpusu un motora korpusu.
- Sūknis/iekārta jāiezemē saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Jāveic atbilstoši pasākumi aizsardzībai pret izolācijas traucējumiem. Piemēram, noplūdes strāvas drošības slēdža izmantošana. Pārstrāvas aizsargierīču atslēgšanās jaudai jābūt lielākai par to, kāda ir pieņemtā īsslēguma strāva pie ierīcēm.
- Tīkla savienojumam ir jāatbilst elektriskajai shēmai (Fig. 6).



BRĪDINĀJUMS

Savienojumu zonā pastāv traumu gūšanas un ūdens iekļūšanas risks

Ievērojet pievilkšanas griezes momentu (Fig. 7)

Lai nodrošinātu IP55 līmeņa aizsardzību, ievērojet kabeļa blīvējuma vadu diametru (skatīt Fig. 7/[E]):

M20 = min. Ø6 – maks. Ø12

M25 = min. Ø13 – maks. Ø18

7.5 Darbība ar frekvences pārveidotāju

Sūkņa ātrumu ir iespējams pielāgot, izmantojot frekvences pārveidotāju. Ātruma iestatīšanas robežvērtības ir šādas:

40 % nomināli $\leq n \leq 100\%$ nomināli. Pieslēdzot to un uzsākot darbu, jāievēro frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas uzsākšanas instrukcijas. Lai izvairītos no motora tinuma pārslodzes, kas var izraisīt bojājumus un nevēlamu troksni, frekvences pārveidotājs nevar radīt sprieguma pieauguma ātruma pakāpes, kas augstākas par 500 V/μs vai sprieguma smaili $U > 650$ V.

Lai šādas sprieguma pieauguma ātruma pakāpes būtu iespējamas, starp frekvences pārveidotāju un motoru jāuzstāda LC filtrs (motora filtrs). Šī filtra specifikācijas jāsniedz frekvences pārveidotāja filtra ražotājam. Wilo piegādātajām vadības iekārtām ar frekvences pārveidotāju ir integrēts filtrs.

8 Ekspluatācijas uzsākšana 8.1 Piepildīšana un atgaisošana

Pārbaudiet, vai ūdens līmenis rezervuārā un pieplūdes spiediens ir pietiekams.



BRĪDINĀJUMS

Infekcijas risks

Mūsu sūknī var tikt pārbaudīti rūpnīcā, lai pārbaudītu to hidraulikas darbību. Ja sūknī ir ūdens paliekas, higiēnas nolūkos sūknis pirms lietošanas ir jāizskalo.



UZMANĪBU

Iespējams sūkņa bojājums

Nekādā gadījumā nedarbiniet sausu sūknī. Pirms sūkņa ieslēgšanas tas ir jāuzpilda.



UZMANĪBU

Iespējams sūkņa bojājums

Ievērojet pildskrūves (Fig. 1, apz. 4) un iztukšošanas skrūves (Fig. 1, apz. 5) pievilkšanas griezes momentu.

Sūknis horizontālā stāvoklī zem ūdens līnijas (Fig. 3a)

Aizveriet noslēdošos aizbīdņus (1+2 apz.).

Atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Lēni atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Kad ūdens ir iztečējis cauri skrūves vārtiem (gaiss izsūknēts), atkal aizskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Pilnībā atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Atveriet vārstu noslēdošā spiediena pusē (2. apz.).

Sūknis horizontālā pozīcijā sūknēšanas režīmā (Fig. 3b)



IEVĒRĪBAI

Pārliecinieties, vai iesūkšanas cauruļvads neaizturt gaisu pārejās un liekuma vietās.

Sūkņa un iesūkšanas cauruļvada uzpildei, iespējams, būs nepieciešams ilgs laiks.

Aizveriet noslēdošo aizbīdni (2. punkts).

Atveriet noslēdošo aizbīdni (1. punkts).

Atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Izmantojot portālā ievietoto piltuvi, lēni pilnībā uzpildiet sūknī un iesūkšanas cauruļvadu.

Kad gaiss ir izgājis un sūknī plūst šķidrumi, aizveriet pildskrūvi (4. apz.).

Pēc motora atbloķēšanas funkcijas un griešanās virziena pārbaudes:

- Palaidiet motoru ar impulsu, uzgaidiet pāris sekundes, lai gaiss nosēstos.
- Mazliet atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.), lai izlaistu gaisu. Ja neparādās ūdens strūkla, nonemiet šo skrūvi, lai sūknī piepildītu pareizo ūdens līmeni. Pirms atkārtotas ieslēgšanas uzlieciet skrūvi atpakaļ.
- Atkārtojiet šo darbību, ja nepieciešams.

Sūknis vertikālā pozīcijā ievades režīmā (Fig. 3c)

Aizveriet noslēdošos aizbīdņus (1+2 apz.).

Atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Lēni atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Kad ūdens ir iztečējis cauri skrūves vārtiem (gaiss izsūknēts), atkal aizskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Pilnībā atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Atveriet vārstu noslēdzošā spiediena pusē (2. apz.).

8.2 Palaide



UZMANĪBU

Pastāv risks sabojāt sūkni

Sūkni nedrīkst darbināt ar nulles plūsmas ātrumu (aizvērts vārsts spiediena pusē) ilgāk par 10 minūtēm.

Iesakām nodrošināt minimālo izplūdes plūsmu, kas ir 10 % no nominālās izplūdes.



BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas risks

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas darbības apstākļiem (izvadītā šķidruma temperatūra un sūknēšanas plūsmas) sūkņa agregāts, ieskaitot motoru, var kļūt ļoti karsts. Pieskaroties sūknim, pastāv apdegumu risks.



UZMANĪBU

Griešanās virziens

Nepareizs griešanās virziens rada nepareizu sūkņa jaudu un potenciālu motora pārslodzi.

Motora griešanās virziena pārbaude (tikai trīsfāžu maiņstrāvas motoriem)

Īsi ieslēdziet sūkni, lai pārbaudītu, vai sūkņa griešanās virziens atbilst bultiņai uz sūkņa tipa tehnisko datu plāksnītēs. Ja griešanās virziens nav pareizs, pārslēdziet 2 sūkņa fāzes termināja kārbā.



IEVĒRĪBAI

Vienfāzes motori ir paredzēti ekspluatācijai ar pareizo griešanās virzenu.

Atveriet vārstu noslēdzošā spiediena pusē un apturiet sūkni.

9 Apkope

Visus apkopes darbus drīkst veikt tikai pilnvarots un kvalificēts personāls!



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks

Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Pirms veicat jebkādus darbus ar elektrisko iekārtu, ir jāpārliecinās, ka sūkņa barošana ir izslēgta un iekārta ir nodrošināta pret neautorizētu restartēšanu.



BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks

Ja tiek izmantots karsts ūdens un augsts iekārtas spiediens, aizveriet pirms un aiz sūkņa izvietotos aizsargvārstus. Vispirms ļaujiet sūknim atdzist.



BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas risks

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas darbības apstākļiem (izvadītā šķidruma temperatūra un sūknēšanas plūsmas) sūkņa agregāts, ieskaitot motoru, var kļūt ļoti karsts. Pieskaroties sūknim, pastāv apdegumu risks.

- Ekspluatācijas laikā nav nepieciešams veikt īpašus apkopes darbus.
- Lai izvairītos no sūkņu bojājumiem, ja tie netiek izmantoti sala laikā, no tiem jāizvada ūdens. Aizveriet noslēdzošos aizbīdņus, pilnībā atveriet tvertnes iztukšošanas skrūves un pildskrūves (Fig. 1, apz. 3. un 4.), iztukšojet sūknī.



UZMANĪBU

Pastāv risks sabojāt sūknī

Ievērojiet pildskrūves (Fig. 1, apz. 4) un iztukšošanas skrūves (Fig. 1, apz. 5) pievilkšanas griezes momentu.

10 Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks

Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Pirms veicat jebkādus darbus ar elektrisko iekārtu, ir jāpārliecinās, ka sūkņa barošana ir izslēgta un iekārtā ir nodrošināta pret neautorizētu restartēšanu.



BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks

Ja tiek izmantots karsts ūdens un augsts iekārtas spiediens, aizveriet pirms un aiz sūkņa izvietotos aizsargvārstus. Vispirms ļaujiet sūknim atdzist.



BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas risks

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas darbības apstākļiem (izvadītā šķidruma temperatūra un sūknēšanas plūsmas) sūkņa agregāts, ieskaitot motoru, var kļūt ļoti karsts. Pieskaroties sūknim, pastāv apdegumu risks.

Traucējumi	Cēloņi	Traucējumu novēršana
Sūknis nedarbojas	Nav elektroenerģijas padeves	Pārbaudiet drošinātājus, slēdžus un vadus
Sūknis darbojas, bet neizvada šķidrumu	Motora aizsardzība ir izslēgusi jaudu	Novērsiet jebkādu motora pārslodzi
Sūknis darbojas, bet neizvada šķidrumu	Nepareizs griešanās virziens	Pārslēdziet 2 fāzes barošanas tīklā
Sūknis izplūdes nav regulāras	Sūkņa cauruļvadu daļas nosprosto svešķermeņi	Pārbaudiet un iztīriet cauruļvadus un sūknī
Sūknis izplūdes nav regulāras	Sūknēšanas caurulē ir iekļuvis gaiss	Nodrošiniet, lai iesūkšanas cauruļvads būtu hermētisks
Sūknis izplūdes nav regulāras	Iesūkšanas cauruļvads pārāk šaurs	Uzstādīet platāku iesūkšanas cauruļvadu
Sūknis izplūdes nav regulāras	Spiediens pie sūkņa pieplūdes ir nepietiekams	Pārbaudiet uzstādīšanas apstākļus un ieteikumus, kas minēti šajā instrukcijā
Sūknis izplūdes nav regulāras	Sūknēšanas cauruļvada diametrs ir mazāks nekā sūknim	Iesūkšanas cauruļvada diametram jābūt vienādam ar sūkņa iesūkšanas atveres diametru
Sūknis izplūdes nav regulāras	Sūknēšanas nodalījuma vāks un iesūkšanas cauruļvads ir daļēji nosprostoti	Izjauciet un iztīriet tos
Sūknis izplūdes nav regulāras	Nepareiza sūkņa izvēle	Uzstādīet jaudīgākus sūknus

Traucējumi	Cēloņi	Traucējumu novēršana
	Nepareizs griešanās virziens	Trīsfāzu maiņstrāvas modelim pārslēdziet 2 fāzes barošanas tīklā
Nepietiekams spiediens	Plūsma ir pārāk maza, iesūkšanas cauruļvads ir bloķēts	Iztīriet iesūkšanas filtru un cauruļvadu
	Vārsts nav pietiekami atvērts	Atveriet vārstu
	Sūknī nosprosto svešķermeņi	Iztīriet sūknī
Sūknis vibrē	Sūknī ir svešķermenis	Iztīriet to no svešķermeņiem
	Sūknis nav stingri nostiprināts	Nostipriniet enkurskrūves
Motors pārkarst, ieslēdzas motora aizsardzība	Nepietiekams spriegums	Pārbaudiet drošinātājus, vadus un savienojumus
	Iekļuvuši svešķermeņi, ir bojāti gultņi	Iztīriet sūknī Nododiet sūknī klientu servisā
	Pārāk augsta apkārtējā gaisa temperatūra	Nodrošiniet dzesēšanu

Ja kļūmi nevar novērst, lūdzu, sazinieties ar Wilo klientu servisu.

11 Rezerves daļas

Visas rezerves daļas ir jāpasūta Wilo klientu servisā. Lai izvairītos no kļūdām, veicot pasūtījumu, vienmēr norādīet sūkņa tipa tehnisko datu plāksnītes datus. Rezerves daļu katalogs ir pieejams vietnē www.wilo.com

12 Utilizācija

Informācija par nolietotu elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanu.

Produkta pienācīga utilizācija un pārstrāde ļauj izvairīties no kaitējuma videi un jūsu veselībai.



IEVĒRĪBAI

Utilizācija kopā ar mājsaimniecības atkritumiem aizliegta!

Eiropas Savienībā šis simbols var būt attēlots uz izstrādājuma, iepakojuma vai pavaddokumentos. Tas nozīmē, ka attiecīgos elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst utilizēt reizē ar mājsaimniecības atkritumiem.

Lai nodrošinātu atbilstošu apiešanos ar attiecīgajiem nolietotajiem izstrādājumiem, to transportēšanu, pārstrādi un utilizāciju, lūdzu, ievērojet tālāk sniegtos norādījumus:

- Nododiet šos produktus tikai šim nolūkam paredzētos, sertificētajos savākšanas punktos.
- Ievērojet spēkā esošos vietējos noteikumus! Lai saņemtu informāciju par pareizu utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, tuvāko atkritumu utilizācijas punktu vai izplatītāju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Lai saņemtu papildu informāciju par pārstrādi, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.wilo-recycling.com.

Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.









wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
F +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com