



Pioneering for You


wilo

Wilo-Helix VE 22..., 36..., 52...




It Montavimo ir naudojimo instrukcija

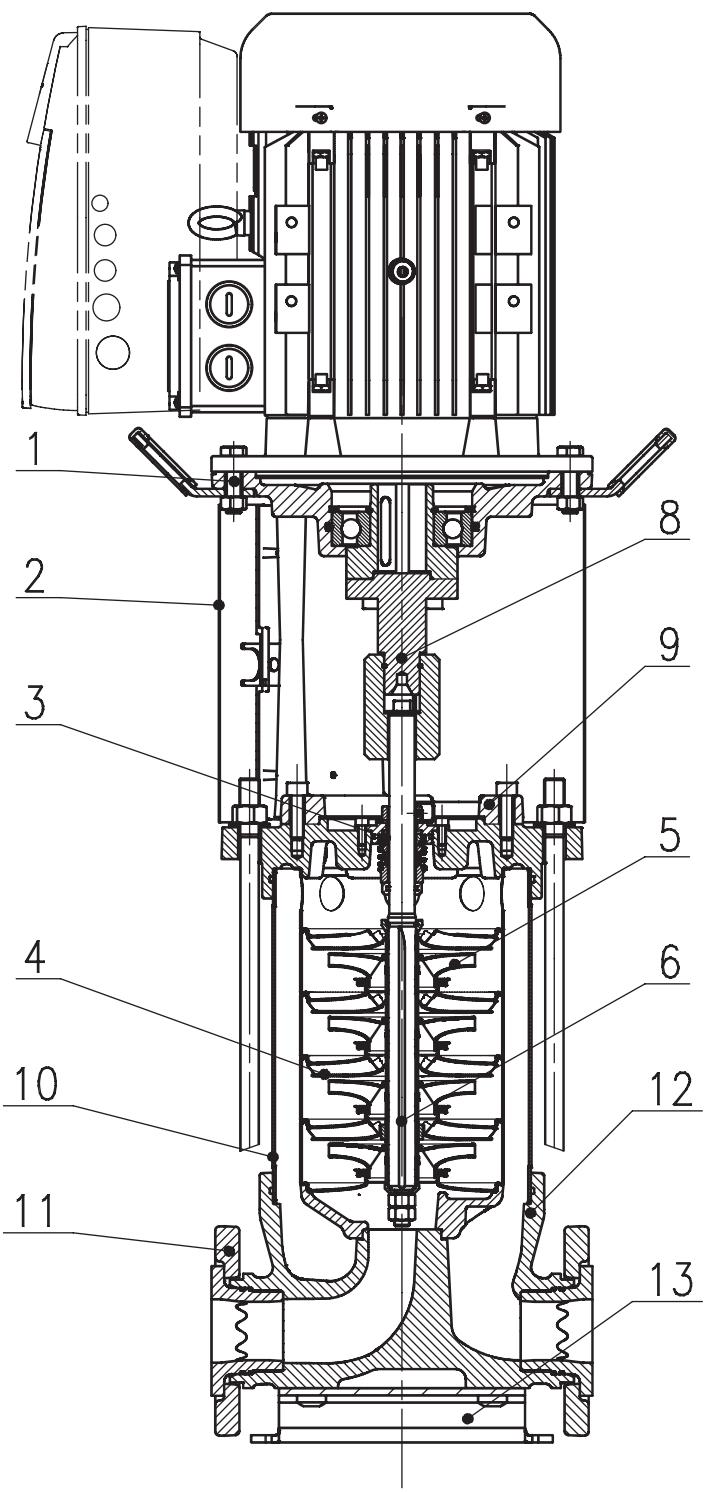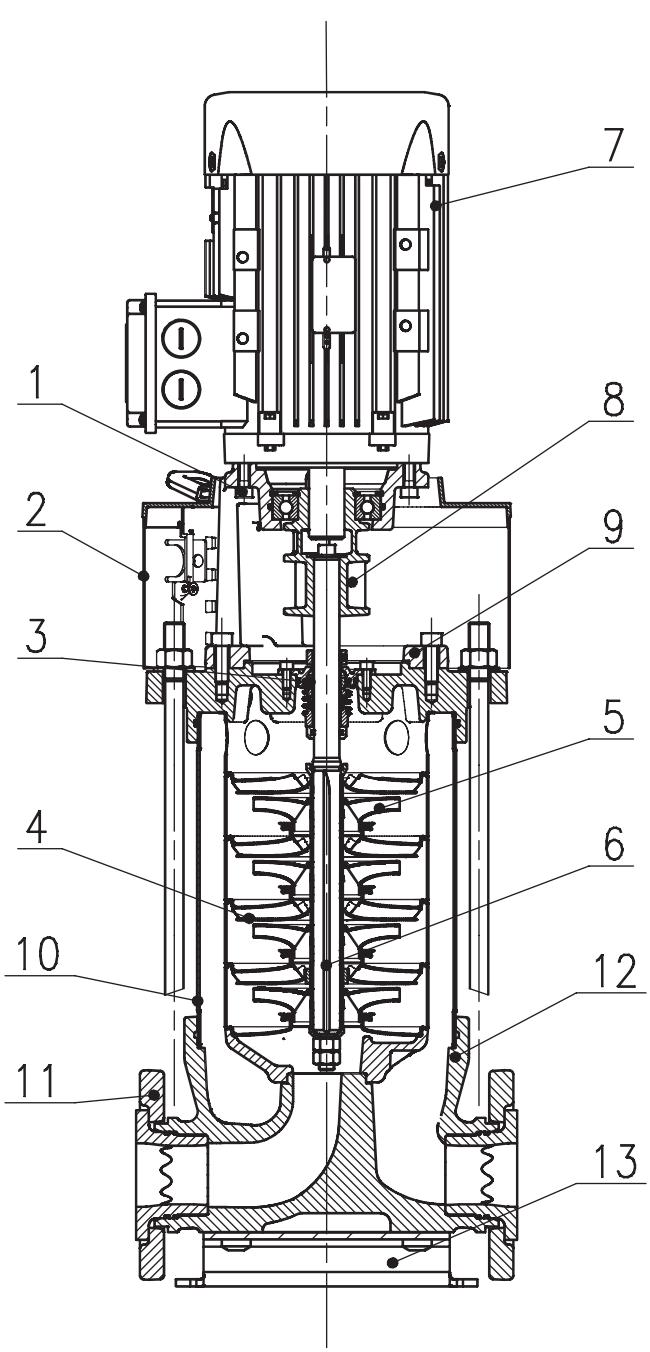


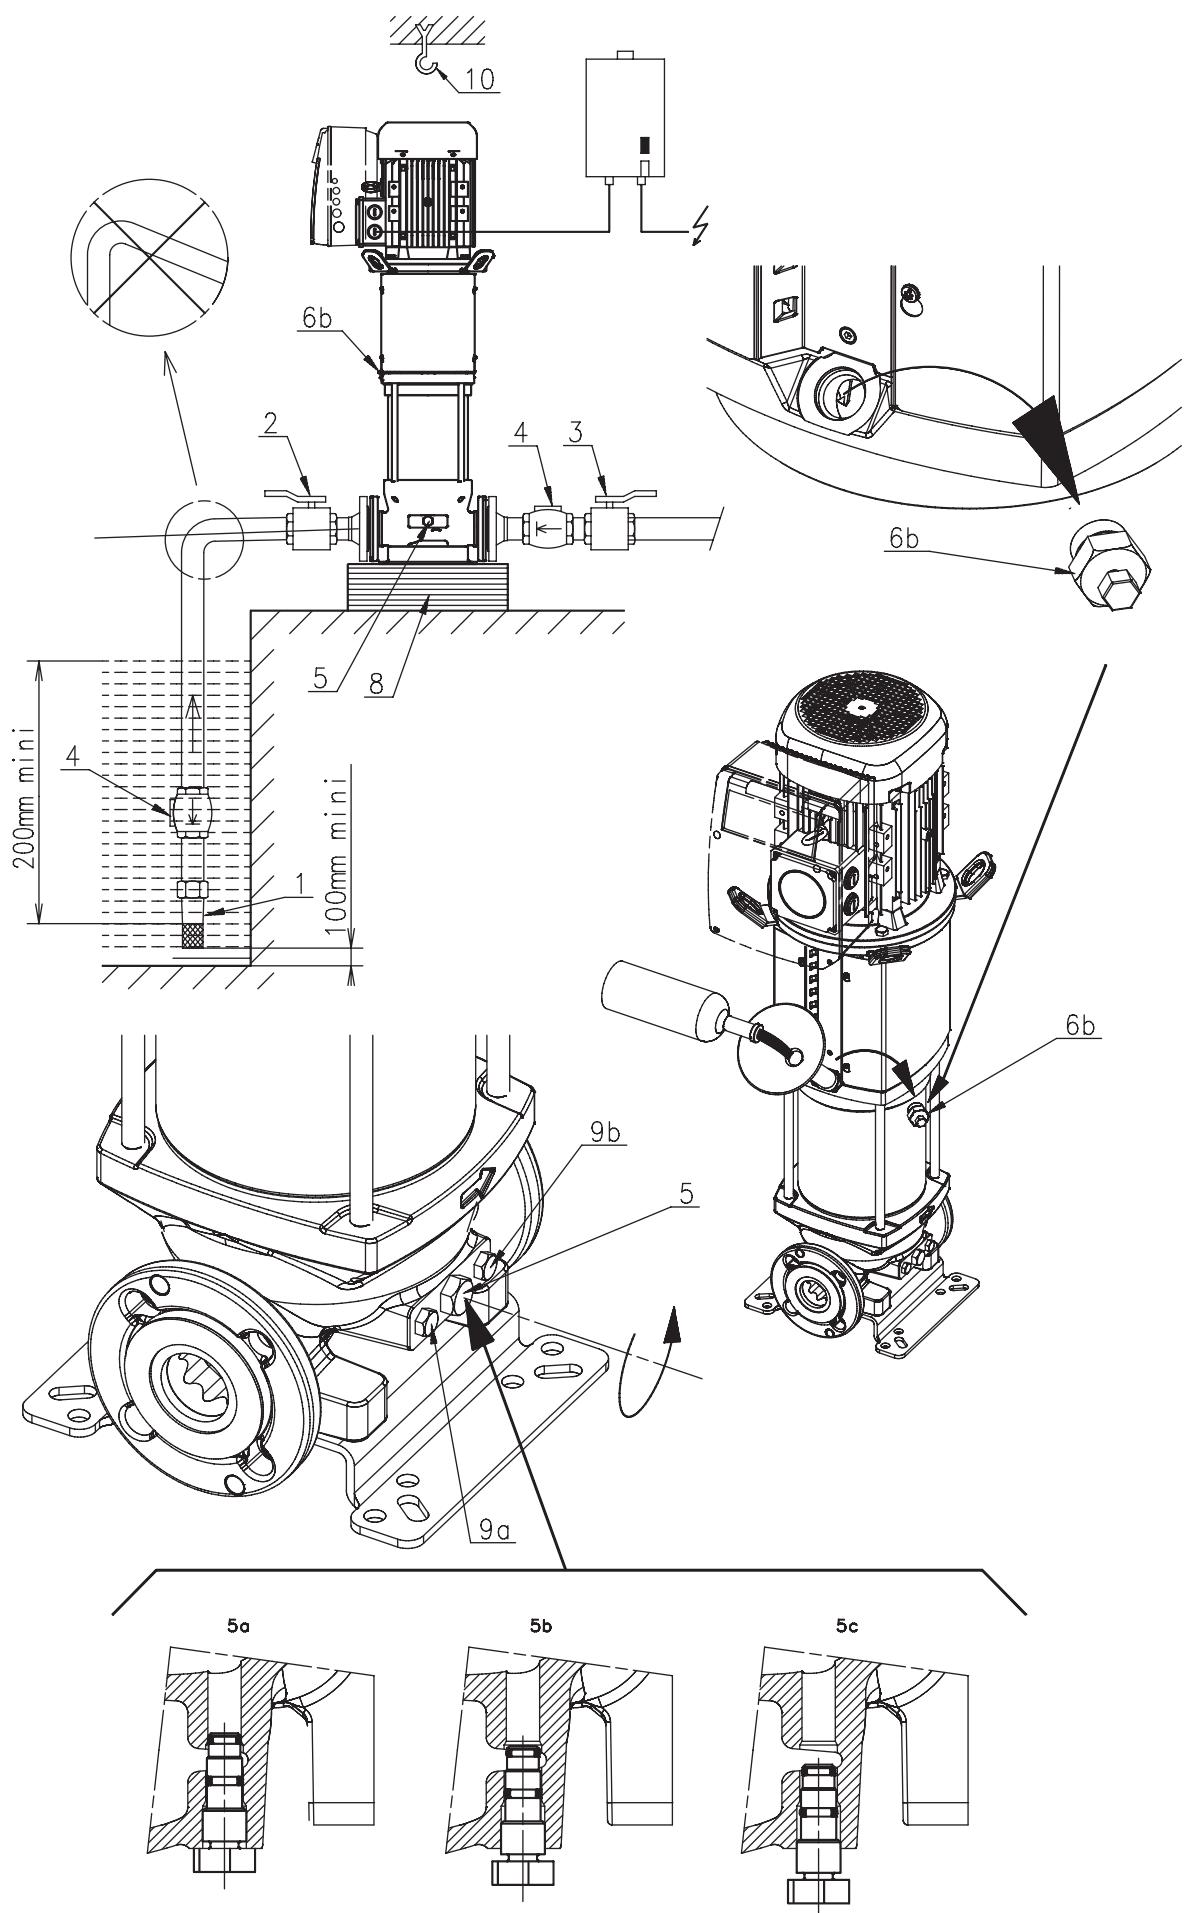


3 pav.

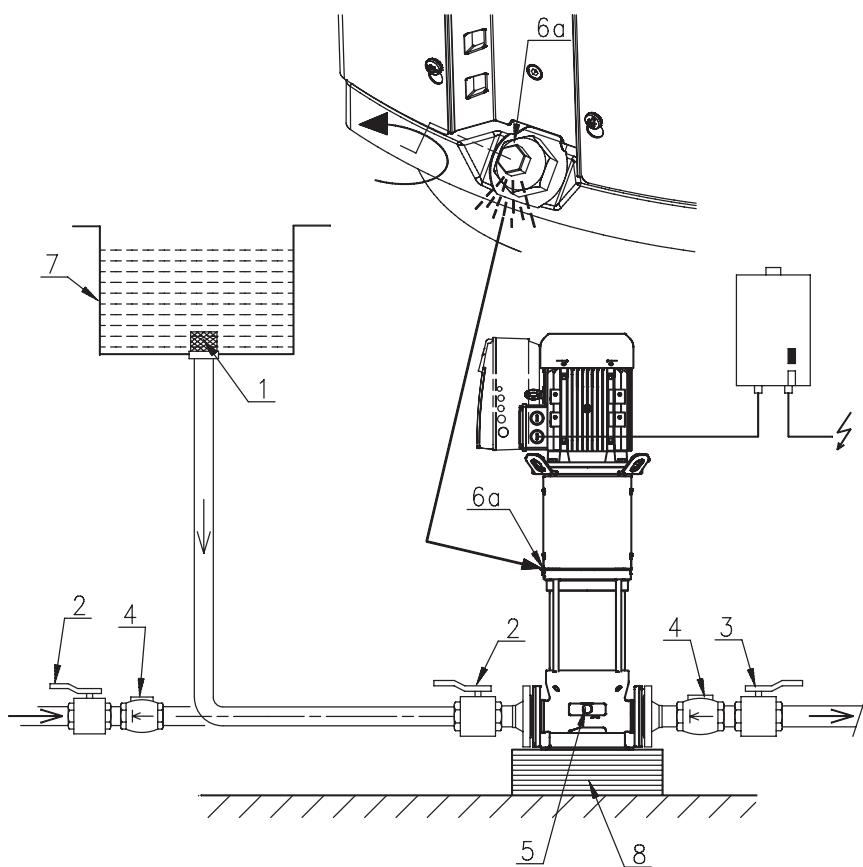



6 pav.

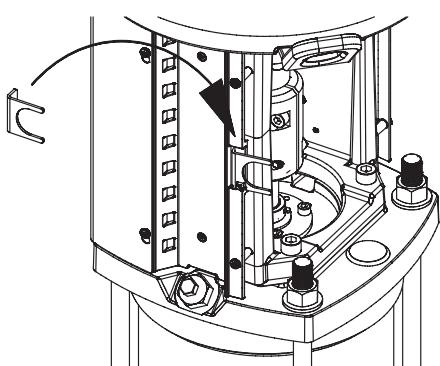



7 pav.

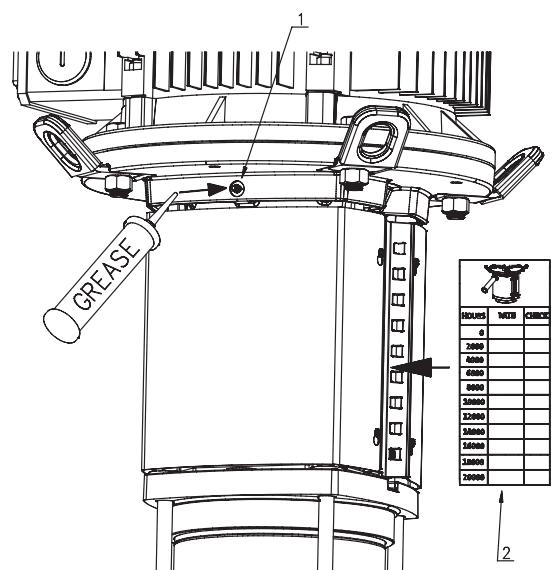


-2 -3

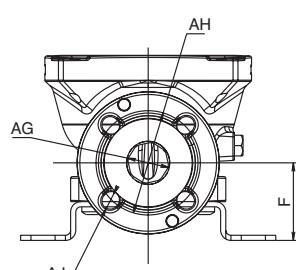
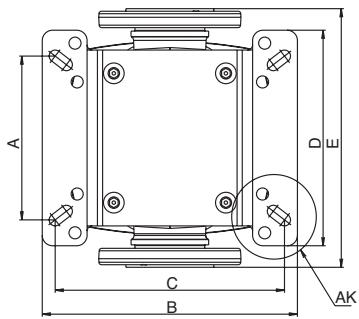


Type		(mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Helix VE22	PN16/PN25/ PN30	130	296	215	250	300	90	DN50	125	4 x M16	16 x Ø14
Helix VE36	PN16	170 or 220	296 or 220	240	250	320	105	DN65	145	4 x M16	
	PN25/PN30									8 x M16	
Helix VE52	PN16/PN25/ PN30	190 or 220	296 or 220	266	250	365	140	DN80	160	8 x M16	

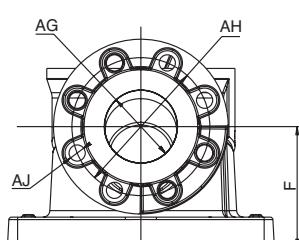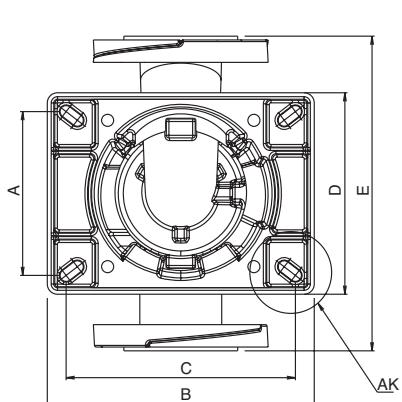


Type		(mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Helix VE22	PN16/PN25	130	255	215	226	300	90	DN50	125	4 x M16	4 x Ø14
Helix VE36	PN16		284	240	230	320	105	DN65	145	4 x M16	
	PN25									8 x M16	
Helix VE52	PN16/PN25	190 or 170	310 or 240	266 or 234	234	365	140	DN80	160	8 x M16	

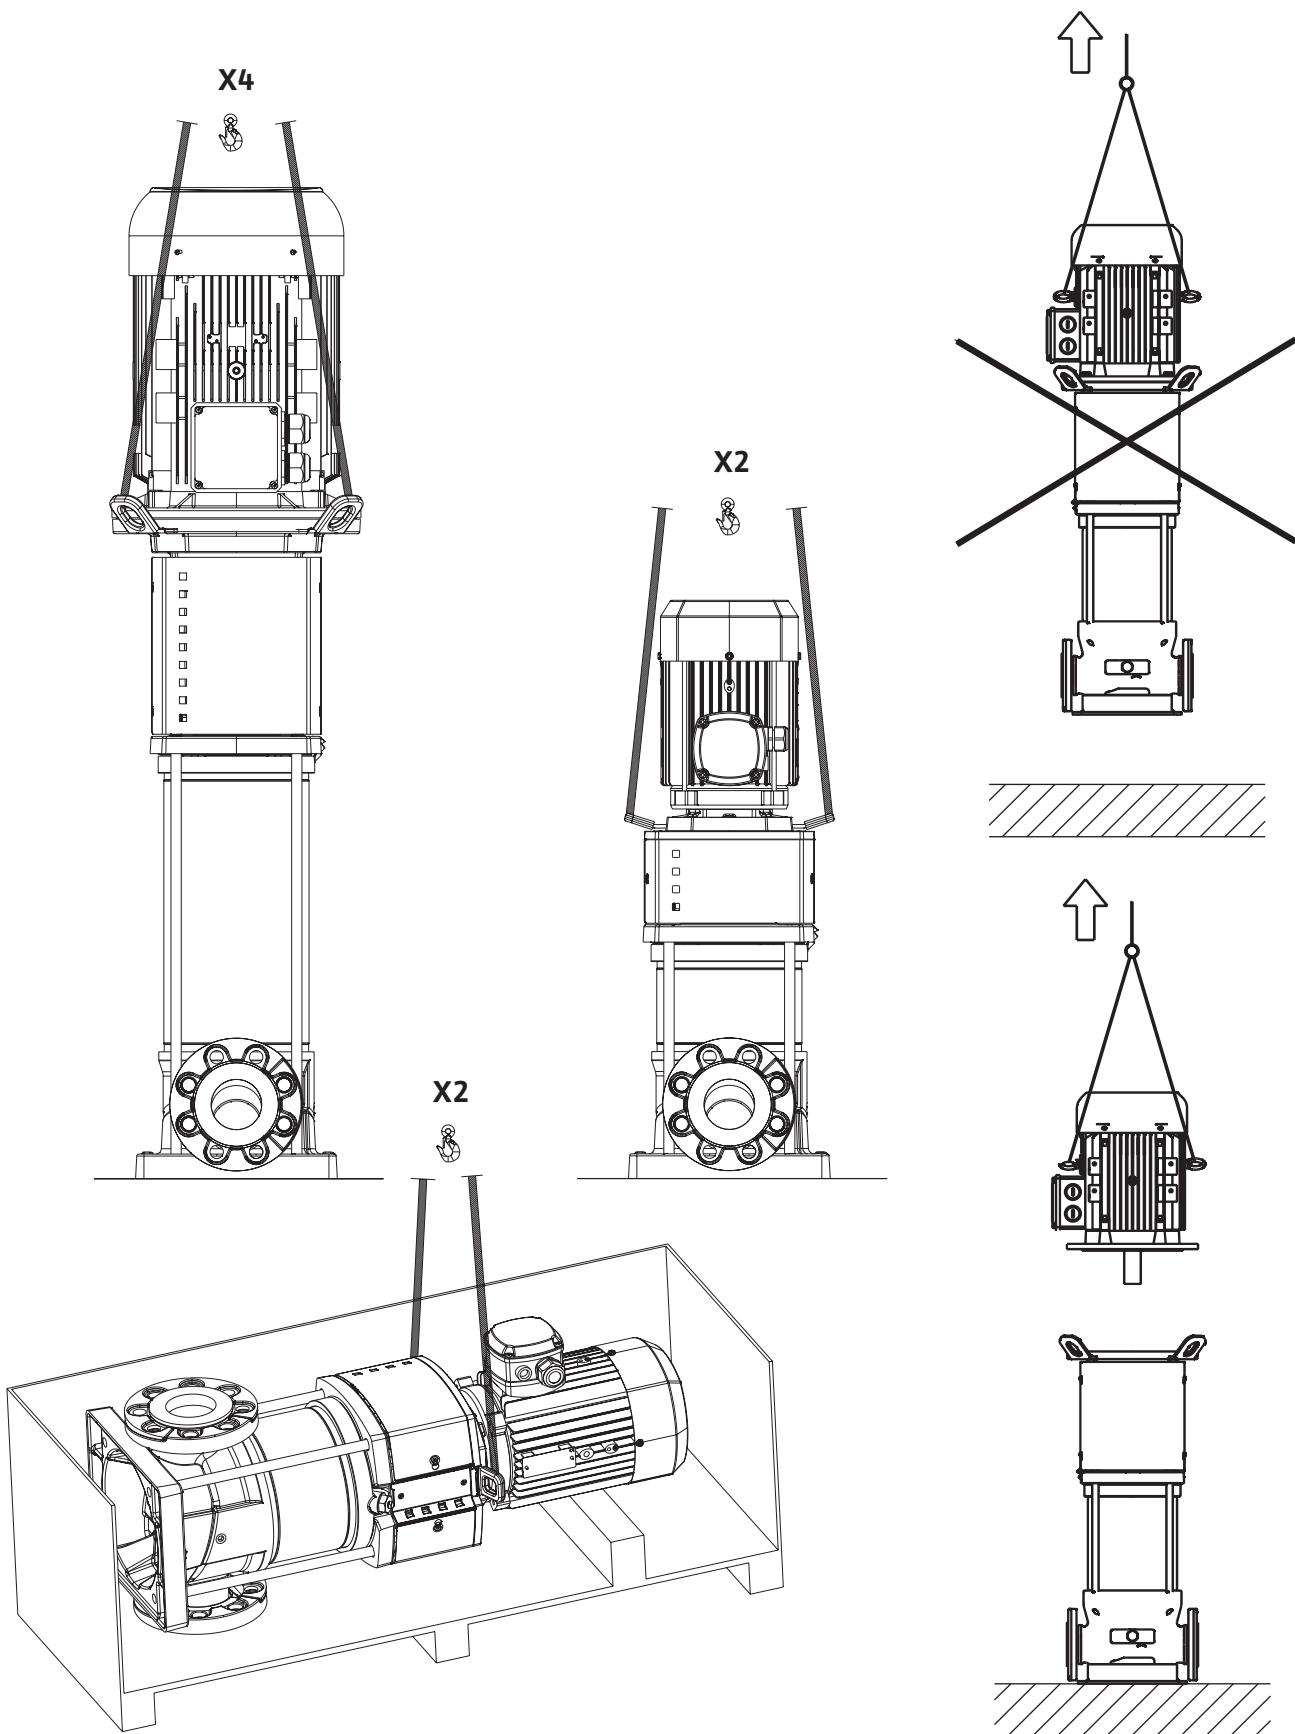


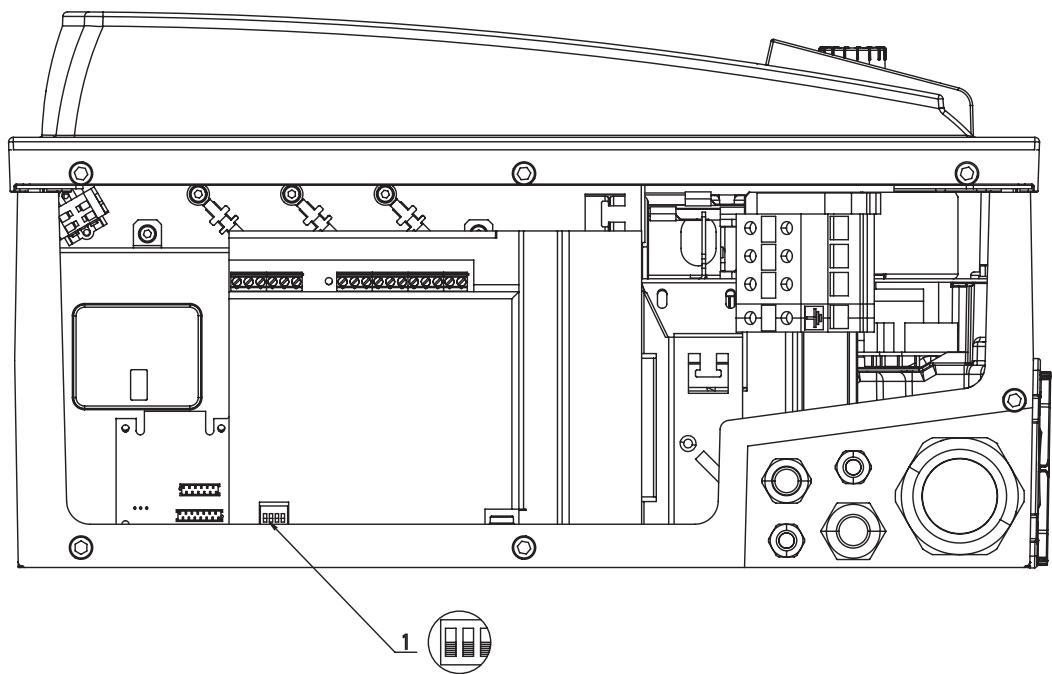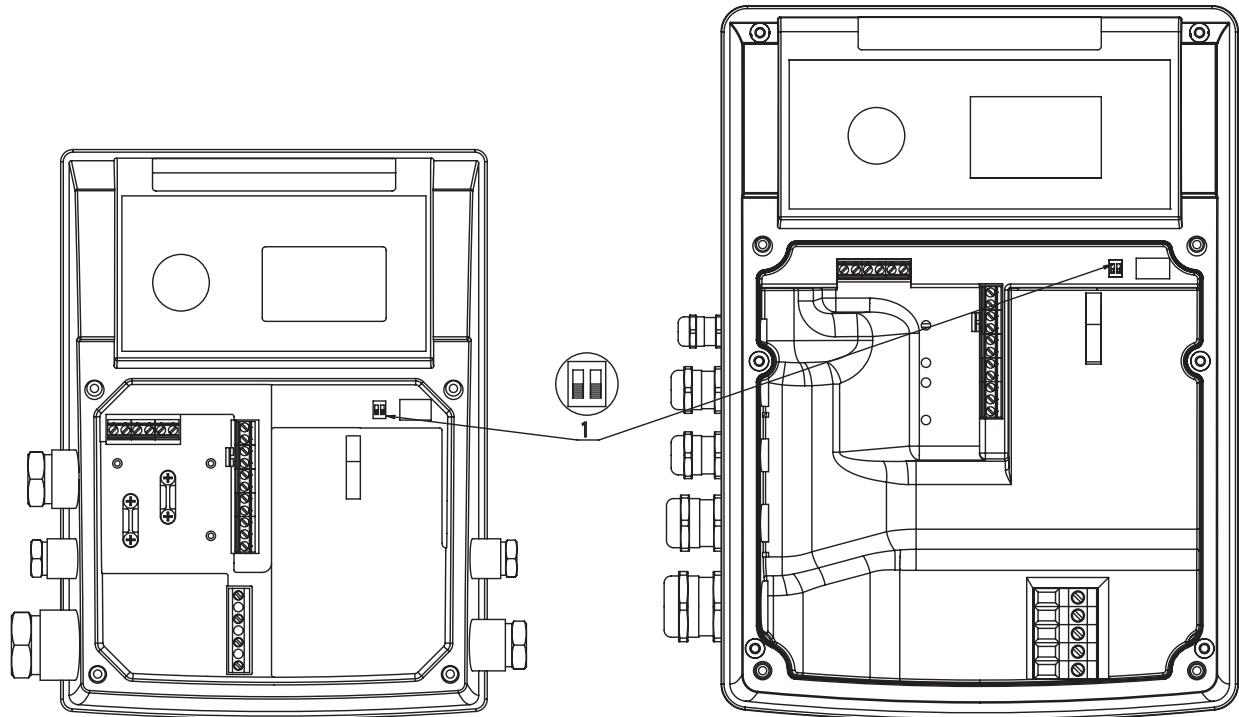


A2 pav.

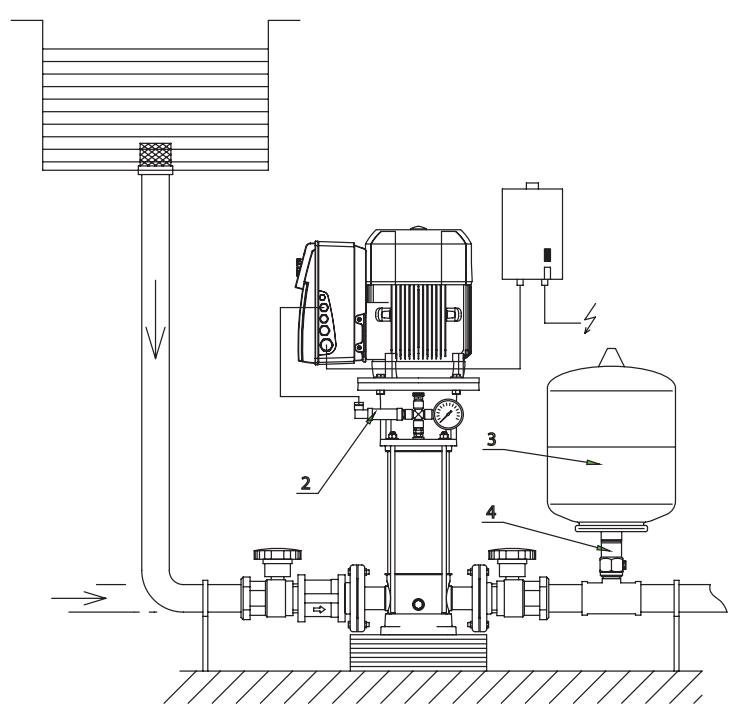

A4 pav.

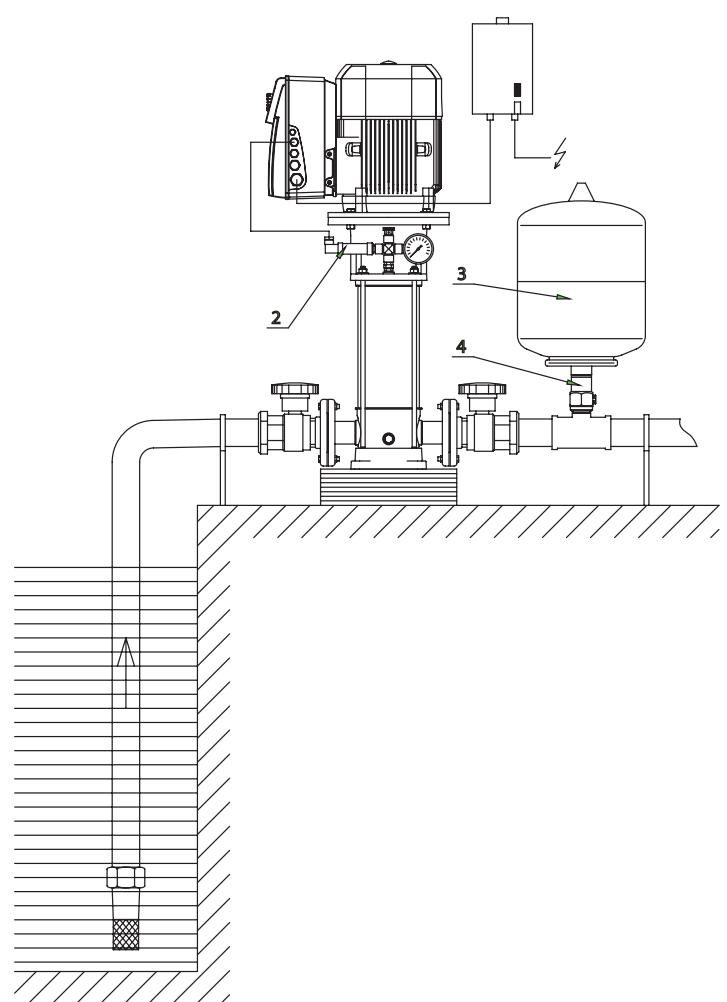

A3 pav.

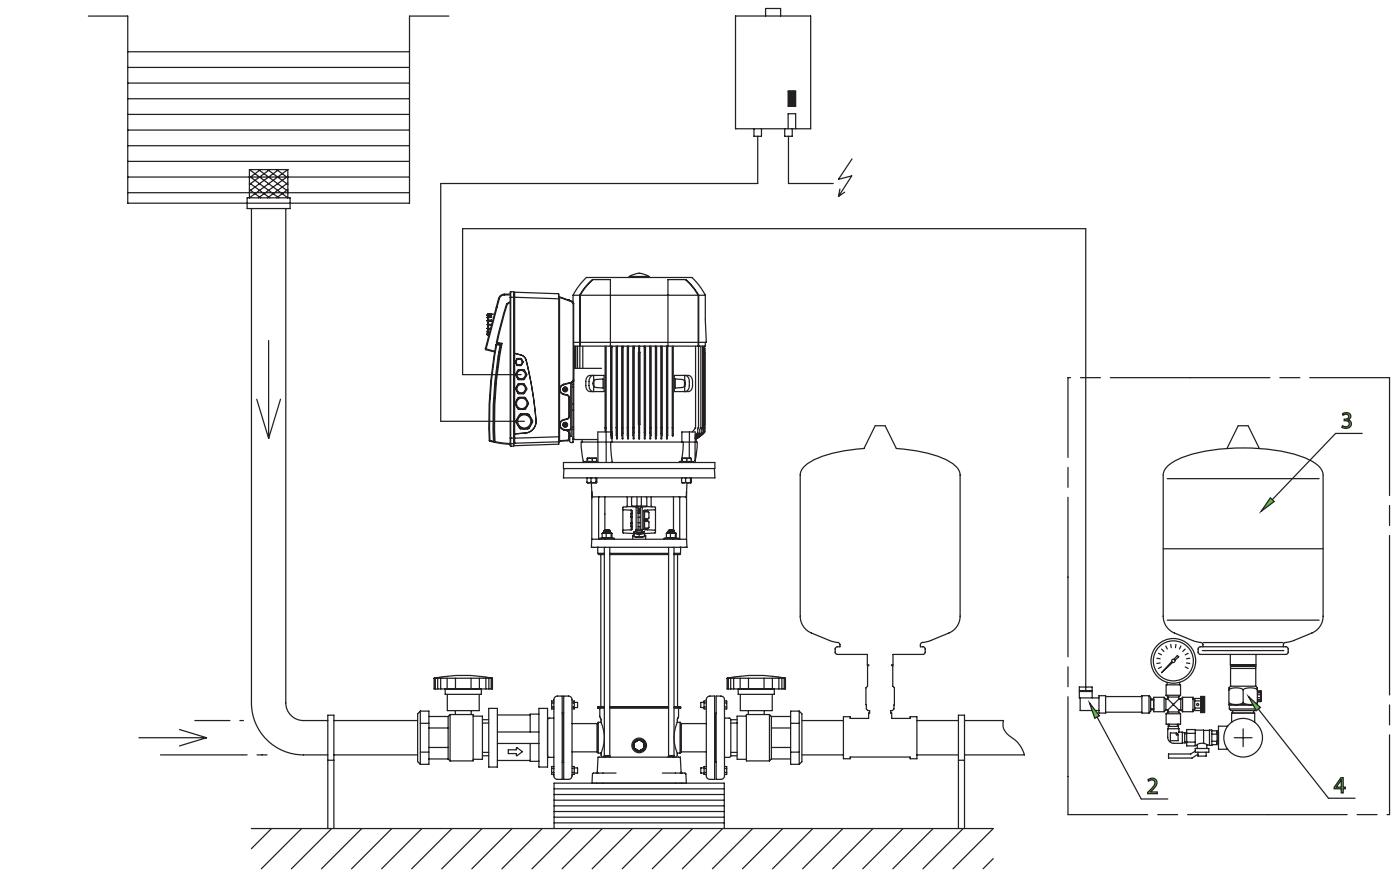

1. Bendroji dalis

1.1 Apie šį dokumentą

Originali naudojimo instrukcija sudaryta anglų kalba. Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimas.

Montavimo ir naudojimo instrukcija yra sudėtinė prietaiso dalis. Ji visada turi būti netoli prietaiso. Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra būtina prietaiso naudojimo pagal paskirtį ir teisingo jo aptarnavimo sąlyga.

Montavimo ir naudojimo instrukcija atitinka priešaiso modelį ir pateikimo metu spaudai galiojančią jam taikytų saugos technikos standartų redakciją. EB atitikties deklaracija:

EB atitikties deklaracijos kopija yra šios naudojimo instrukcijos dalis.

Atlikus su mumis nesuderintus techninius ten įvardytų konstrukcijų pakeitimus, ši deklaracija netenka galios.

2. Sauga

Šioje eksploatavimo instrukcijoje pateiktos svarbiausios nuorodos, kurių būtina laikyti montuojant, eksploatuojant ir techniškai prižiūrint įrenginį. Todėl montuotojas ir atsakingasis specializuotas personalas/operatorius prieš montavimą ir eksploatacijos pradžią būtinai privalo perskaityti šią instrukciją.

Būtina laikyti ne tik šiame skyriuje „Sauga“ pateiktų bendrujų saugos nuorodų, bet ir kituose skyriuose įterptų, pavojaus simboliais pažymėtų, specialiųjų saugos nuorodų.

2.1 Nuorodų žymėjimas eksploatacijos instrukcijoje

Simboliai



Bendrasis pavojaus simbolis

Elektros įtampos keliamas pavoju

Pastaba

Įspėjamieji žodžiai:

PAVOJUS! Labai pavojinga situacija. Nesilaikant šio reikalavimo, galima labai sunkiai ar net mirtinai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS! Naudotojas gali būti (sunkiai) sužeistas. „Įspėjimas“ reiškia, kad ignoruojant šią nuorodą tikėtini (sunkūs) sužeidimai.

ATSARGIAI! Kyla pavoju apgadinti gaminį/įrenginį. „Atsargiai“ nurodo galimą gaminio apgadinimo pavoju nesilaikant pateiktos nuorodos.

PASTABA: Naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį. Be to, ji atkreipia dėmesį į galinčius kilti sunkumus. Būtina atsižvelgti į tiesiogiai ant gaminio pritvirtintas nuorodas, pvz.

- sukimosi/srauto krypties rodykle
 - jungčių identifikatoriai,
 - pavadinimo plokštelė
 - įspėjamajį lipduką
- Šios nuorodos turi būti aiškiai įskaitomos.

2.2 Personalo kvalifikacija

Įrenginį montuojantis, aptarnaujantis ir techninę priežiūrą atliekantis asmuo turi būti igijęs šiam darbui reikalingą kvalifikaciją. Operatorius turi užtikrinti personalo kompetenciją ir kontrolę. Jei personalas neturi pakankamai žinių, personalą reikia apmokyti ir instruktuoti. Jei būtina, tokiu atveju operatorius gali kreiptis į gaminio gamintoją.

2.3 Pavojai, kylantys dėl saugaus eksploatavimo taisyklių nesilaikymo

Nepaisant saugaus eksploatavimo taisyklių, gali kilti pavoju asmenims, aplinkai ir gaminio/įrenginio veikimui. Nesilaikant šių nuorodų, taip pat gali būti prarastos visos teisės į nuostolių atlyginimą.

Nuorodų ignoravimas gali kelti, pavyzdžiu, tokią realią grėsmę:

- elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio keliama grėsmė žmonėms
- aplinkai keliamas pavoju nutekėjus pavojingoms medžiagoms
- materialinė žal
- svarbių gaminiių/įrenginių funkcijų gedimas
- netinkamai atliktos privalomosios techninės priežiūros ir remonto procedūros

2.4 Darbas laikantis saugos nuorodu

Būtina laikyti šioje eksploatavimo instrukcijoje pateiktų saugos nuorodų, galiojančių nacionalinių taisyklių dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos bei operatoriaus vidaus darbo, eksploatavimo ir saugos taisyklių.

2.5 Eksploatacijos saugumo technika

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebėjimais arba nepakankama patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis, nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugumą atsakinčio asmens arba gautų iš jo instrukcijas, kaip naudoti prietaisą. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Jei įkaitę ar šalti gaminio/įrenginio komponentai kelia pavoju, šiuos komponentus reikia apsaugoti nuo prisilietimo (tuo turi pasirūpinti klientas).
- Judančių komponentų (pvz., movos) apsaugą nuo prisilietimo draudžiama nuimti gaminio eksploatavimo metu.
- Pavojingų (pvz., sproglių, nuodingų, karštų) terpių nuotekų (pvz., ties veleno sandarikliu) reikia pašalinti taip, kad tai nekelty pavojaus asmenims ir aplinkai. Būtina laikyti nacionalinių įstatymų nuostatų.
- Lengvai užsiliepsnojančias medžiagas reikia laikyti toliau nuo gaminio.
- Turi būti užtikrinta, kad grėsmės nekelty elektros energija. Būtina laikyti vietas bei bendrujų (pvz., IEC, Lietuvos standartizacijos departamento ir t. t.) taisyklių ir vietas energijos tiekimo įmonių reikalavimų.

2.6 Darbo saugos taisyklos montavimo ir techninės-priežiūros darbams

Eksplotuotojas privalo užtikrinti, kad visus tikrini-mo ir montavimo darbus atliktų tik įgalioti ir kvalifikuoti specialistai, atidžiai perskaitę naudojimo instrukciją ir taip įgiję pakankamai žinių.

Bet kokius darbus su gaminiu/Įrenginiu leidžiama atlikti tik tada, kai jis išjungtas. Montavimo ir nau-dojimo instrukcijoje aprašytų gaminio/Įrenginio išjungimo veiksmų būtina laikytis.

Užbaigus darbus reikia nedelsiant vėl pritvirtin-ti visus saugos ir apsauginius įtaisus arba juos i Jungti.

2.7 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir atsargi-nių dalių gamyba

Savavališkai pakeitus konstrukciją ir gaminant atsargines dalis kyla pavojus gaminio/personalo saugumui; be to, tuomet netenka galios gamin-tojo pateikti saugos aiškinimai.

Atlikti gaminio pakeitimus leidžiama tik pasita-rus su gamintoju. Originalios atsarginės dalys ir gamintojo leisti naudoti priedai užtikrina sau-gumą. Dėl kitokių dalių naudojimo netaikoma garantija.

2.8 Neleistini eksplotavimas

Pristatyto įrenginio eksplotaciniis saugumas gali būti garantuojamas tik naudojant gaminį pagal paskirtį, kaip nurodyta eksplotacijos instrukcijos 4 skirsnje. Draudžiama pasiekti kataloge duo-menų lape nurodytų ribinių verčių arba viršyti jas.

3. Transportavimas ir laikinas sandėliavi-mas

Gavus gaminį būtina patikrinti, ar transportuojant jis nebuvo pažeistas. Jei transportuojant gaminys buvo pažeistas, pretenzijų pareiškimo laikotarpiu kartu su ekspeditoriumi imkitės visų būtinų veiksmų.



ATSARGIAI! Galimas pažeidimas dėl išorinio povei-kio. Jei gautas gaminys bus įrengiamas vėliau, jį būtina laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo išorinio poveikio (drėgmės, šalčio ir pan.).

Prieš pastatant gaminį į laikinojo saugojimo vietą būtina kruopščiai jį išvalyti. Gaminį galima saugoti mažiausiai vienerius metus.

Iki montavimo su siurbliu elkitės atsargiai, kad išveng-tumėte pažeidimų.

4. Paskirtis

Šis siurblys skirtas pumpuoti karštą arba šaltą vandenį, vandenį su glikoliu arba kitus mažos klampos skysčius, kurių sudėtyje nėra mineralinių alyvų, kietujų dalelių, abrazyvinų arba ilgapluoščių medžiagų. Korozinėms cheminėms medžiagoms pumpuoti reikia gamintojo patvirtinimo.

ATSARGIAI! Sprogimo pavojus!

Siurblį draudžiama naudoti liepsniesiems arba sprogesiems skysčiams pumpuoti.

4.1. Taikymo sritys

- vandens paskirstymas ir slėgio kėlimas,
- pramoninės cirkuliacinės sistemos,
- darbiniai skysčiai,
- aušinamojo vandens kontūrai,
- priešgaisrinio videntiekio ir plovimo punktais,
- laistymo sistemos ir t. t.

5. Techniniai duomenys

5.1 Modelio kodo paaiškinimas

Example: Helix VE2205/2-1/16/E/KS/xxxx	
Helix V	Vienoje linijoje sumontuotas vertikalus aukšto slėgio daugiapakopis išcentrinis siurblys
E	Su greičio valdymo elektroniniu būdu keitikliu
22	Vardinis debitas m ³ /h
05	Siurbliaračių skaičius
2	Aplygintų siurbliaračių skaičius (jei yra)
1	<p>Siurblio medžiagos kodas</p> <p>1 = Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas 1.4308 (AISI 304) + hidraulika 1.4307 (AISI 304)</p> <p>2 = Modulinis siurblio korpusas Nerūdijantis plienas 1.4409 (AISI 316L) + hidraulika 1.4404 (AISI 316L)</p> <p>3 = Modulinis siurblio korpusas ketus EN-GJL-250 (ACS ir WRAS patvirtinta danga) + hidraulika 1.4307 (AISI 304)</p> <p>4 = Vientisas siurblio korpusas ketus EN-GJL-250 (ACS ir WRAS patvirtinta danga) + hidraulika 1.4307 (AISI 304)</p> <p>5 = Vientisas siurblio korpusas ketus EN-GJL-250 (standartinė danga) + hidraulika 1.4307 (AISI 304)</p>
16	<p>Vamzdžių prijungimas</p> <p>16 = PN16</p> <p>25 = PN25</p> <p>30 = PN40</p>
E	<p>Sandariklio tipo kodas</p> <p>E = EPDM</p> <p>V = FKM</p>
KS	K = įsprūdinis sandariklis, modeliuose be „K“ įrengti paprasti mechaniniai sandarikliai S = žibinto orientacijos derinimas pagal siurbimo vamzdž
Siurblys su atviru velenu (be variklio)	
50 60	Variklio dažnis (Hz)
-38FF265	Variklio veleno Ø – žibinto dydis
xxxx	Parinkties kodas (jei yra)

5.2. Techniniai duomenys

Didžiausias darbinis slėgis																																					
Siurblio gaubtas	16, 25 arba 30 barų, priklausomai nuo modelio																																				
Didžiausias siurbimo slėgis	10 barų Pastaba. Tikrasis jėjimo slėgis (P jėjimo) + slėgis esant 0 siurblio tiekiamam srautui turi būti mažesni nei didžiausias darbinis siurblio slėgis.. Viršijus didžiausią darbinį slėgį gali būti sugadintas rutulinis guolis ir mechaninis sandariklis arba sumažėti jų eksploatacijos trukmę. P jėjimo + P esant 0 srautui \leq siurblio P_{max} Žr. siurblio duomenų lentelėje nurodytą didžiausią darbinį slėgį: P_{max}																																				
Temperatūros intervalas																																					
Skysčio temperatūros	nuo -20 °C iki +120 °C nuo -30 °C iki +120 °C (jei naudojamas tik nerūdijantis plienas) nuo -15 °C iki + 90 °C („Viton“ versija, kai yra žiedinis tarpiklis ir mechaninis sandariklis)																																				
Aplinkos temperatūra	nuo -15 °C iki +50 °C Kiti temperatūros intervalai pagal užsakymą																																				
Elektros srovės parametrai																																					
Variklio našumas	Variklio charakteristikos atitinka IEC 60034-30																																				
Variklio apsaugos rodiklis	IP 55																																				
Izoliacijos klasė	155 (F)																																				
Dažnis	Žr. variklio duomenų lentelę																																				
Elektros srovės įtampa	Žr. variklio duomenų lentelę																																				
Kiti duomenys																																					
Drėgnis	< 90 % be kondensato																																				
Aukštis virš jūros lygio	< 1000 m (> 1000 m pagal užsakymą)																																				
Didžiausias siurbimo aukštis	pagal siurblio NPSH																																				
Garso slėgio lygis dB(A) 0/+3 dB(A)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Galia (kW)</th> </tr> <tr> <td>0.55</td><td>0.75</td><td>1.1</td><td>1.5</td><td>2.2</td><td>3</td><td>4</td><td>5.5</td><td>7.5</td><td>11</td><td>15</td><td>18.5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61</td><td>63</td><td>67</td><td>71</td><td>72</td><td>74</td><td></td><td></td><td></td><td>78</td><td>81</td><td>22</td> </tr> </tbody> </table>	Galia (kW)												0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	61	63	67	71	72	74				78	81	22
Galia (kW)																																					
0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5																										
61	63	67	71	72	74				78	81	22																										
Maitinimo kabelio (4-vielio kabelio) skerspjūvis, mm²	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Galia (kW)</th> </tr> <tr> <td>0.55</td><td>0.75</td><td>1.1</td><td>1.5</td><td>2.2</td><td>3</td><td>4</td><td>5.5</td><td>7.5</td><td>11</td><td>15</td><td>18.5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2</td><td>1.5–2.5</td><td>2.5 – 4</td><td></td><td>2.5–6</td><td>4 – 6</td><td>6–10</td><td></td><td></td><td>10 – 16</td><td>22</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Galia (kW)												0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	1.2	1.5–2.5	2.5 – 4		2.5–6	4 – 6	6–10			10 – 16	22	
Galia (kW)																																					
0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5																										
1.2	1.5–2.5	2.5 – 4		2.5–6	4 – 6	6–10			10 – 16	22																											

- Elektromagnetinis suderinamumas (*)
- spinduliaivimas gyvenamosiose zonose –
- 1–oji aplinka: EN 61800–3
- elektromagnetinis atsparumas pramoninėje aplinkoje –
- je aplinkoje:
- 2–oji aplinka: EN 61800–3
- Maitinimo kabelio skerspjūvio plotas (kabelis yra 4 gyslų): mm²

Gabaritai ir vamzdžio matmenys (4 pav.).

5.3. Tiekiamas komplektas

- Daugiapakopis siurblys
- Montavimo ir naudojimo instrukcija

(*) Dažnis, kurio diapazonas yra nuo 600 MHz iki 1 GHz, gali trikdyti ekrano veikimą arba turėti įtakos ekrane rodomai slėgio indikacijai, jei šiuo dažniu veikiantys radijo bangų siuntimo įrenginiai, siustuvai arba panašūs įrenginiai yra netoli ese (< 1 m nuo elektroninio modulio). Siurblio veikimui tai įtakos niekada nedaro.

5.4 Priedai

Galima įsigyti šiuos originalius Helix serijos gaminių priedus:


Žymėjimas	Gaminio Nr.
2 apvalios sandūrinės jungės iš nerūdijančiojo plieno, 1.4404 (PN16 – DN50)	4038587
2 apvalios sandūrinės jungės iš nerūdijančiojo plieno, 1.4404 (PN25 – DN50)	4038589
2 apvalios sandūrinės jungės iš plieno, (PN16 – DN50)	4038585
2 apvalios sandūrinės jungės iš plieno, (PN25 – DN50)	4038588
2 apvalios sandūrinės jungės iš nerūdijančiojo plieno, 1.4404 (PN16 – DN65)	4038592
2 apvalios sandūrinės jungės iš nerūdijančiojo plieno, 1.4404 (PN25 – DN65)	4038594
2 apvalios sandūrinės jungės iš plieno, (PN16 – DN65)	4038591
2 apvalios sandūrinės jungės iš plieno, (PN25 – DN65)	4038593
2 apvalios sandūrinės jungės iš nerūdijančiojo plieno, 1.4404 (PN16 – DN80)	4073797
2 apvalios sandūrinės jungės iš nerūdijančiojo plieno, 1.4404 (PN25 – DN80)	4073799
2 apvalios sandūrinės jungės iš plieno, (PN16 – DN80)	4072534
2 apvalios sandūrinės jungės iš plieno (PN25 – DN80)	4072536
Apylankos linijos komplektas, 25 bar	4124994
Apylankos linijos komplektas (su manometru), 25 bar	4124995
Iki 5,5 kW galios siurblių padėklas su slopintuvais	4157154

- IF modulis PLR, skirtas jungti prie PLR / sąsajos keitiklio.
- IF modulis LON, skirtas jungti į LONWORKS tinklą. Šie moduliai jungiami tiesiogiai į keitiklio sąsajos jungtį (žr. toliau pateiktą pav.).
- Atgaliniai vožtuvai (su kilpele arba spyruokliniu žiedu, skirti naudoti, kai slėgis yra pastovus).
- Apsaugos nuo sausojo veikimo komplektas.
- Jutiklių komplektas slėgiui reguliuoti (tikslumas: $\leq 1\%$; naudoti 30–100 % matavimo diapazono srityje).

Rekomenduojama naudoti tik naujus priedus.


Galia (kW)

5,5	7,5
-----	-----

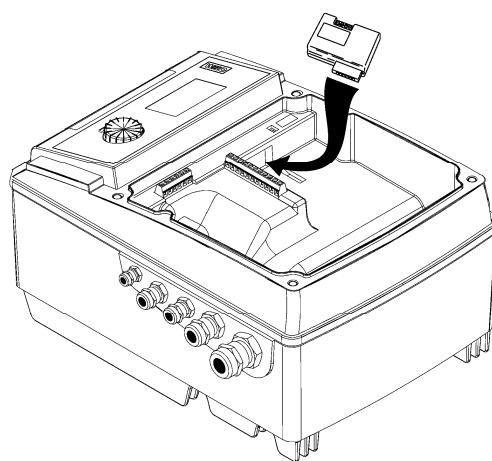

Galia (kW)

11	15	18,5	22
----	----	------	----

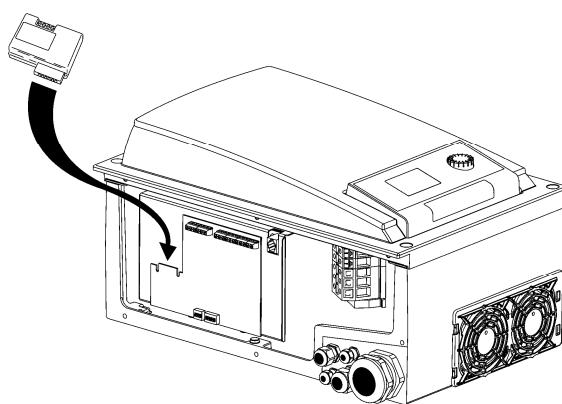


6. Aprašas ir veikimas

6.1 Gaminio aprašas

PAV. 1.

- Variklio jungiamasis varžtas
- Apsauginis movos gaubtas
- Įsprūdinis sandariklis
- Hidraulinės pakopos korpusas
- Siurbliaratis
- Siurblio velenas
- Variklis
- Mova
- Karkasas
- Atvamzdžio jdéklas
- Jungė
- Siurblio korpusas
- Pagrindo plokštė

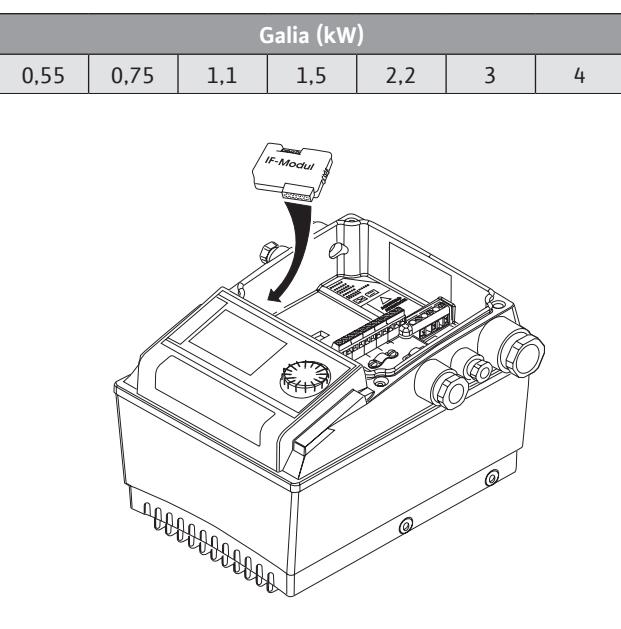

PAV. 2, 3

- 1 – Įsiurbimo filtras
- 2 – Siurblio įsiurbimo angos vožtuvas
- 3 – Siurblio išleidimo angos vožtuvas
- 4 – Atgalinis vožtuvas
- 5 – Išleidimo (pripildymo) angos kamštis
- 6 – Oro išleidimo angos kamštis ir pripildymo angos kamštis
- 7 – Rezervuaras
- 8 – Pagrindo blokas
- 9 – Priedas: slėginiai kamščiai (a – įsiurbimo, b – išleidimo)
- 10 – Kėlimo kablys

PAV. A1, A2, A3, A4

- 1 – Jungiklių dėžutė
- 2 – Slėgio jutiklis
- 3 – Rezervuaras
- 4 – Atskiriamasis rezervuaro vožtuvas

6.2 Gaminio veikimas

- „Helix“ siurbliai yra vertikalūs, daugiapakopiniai, aukšto slėgio nesavisiurbiai siurbliai, skirti montuoti linijoje.
- „Helix“ siurbliuose naudojamos didelio efektyvumo hidraulinės sistemos ir varikliai (jei yra).
- Visos skyčių liečiančios metalinės dalys yra gaminamos iš nerūdijančiojo plieno arba ketaus lydinio.
- Chemiškai aktyviems skyčiams skirtuose speciaaliuose modeliuose visos skyčius liečiančios dalys gaminamos iš nerūdijančiojo plieno.
- Visuose „Helix“ serijos gaminiuose techninėi priežiūrai palengvinti naudojamas įprastas įsprūdinis sandariklis.
- Sunkesnį variklį (> 40 kg) turinčiuose modeliuose speciali mava sandariklių leidžia pakeisti nenuimant variklio.
- „Helix“ karkaso konstrukcijoje yra papildomas rutulinis guolis, absorbuojantis hidraulines ašines jėgas: todėl siurblyje galima montuoti visiškai standartinį variklį.
- Įrenginyje integruoti specialūs pagalbiniai įtaisai, leidžiantis lengviau sumontuoti siurblį (8 pav.).

7. Montavimas ir elektrinis sujungimas

Visus montavimo ir elektros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, laikydamiesi vietinių įstatymų ir nuostatų!

**ĮSPĖJIMAS! Sunkaus sužalojimo pavojas!**

Užtirkinkite, kad būtų laikomasi visų galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų.

**ĮSPĖJIMAS! Elektros šoko pavojas!**

Užtirkinkite, kad būtų išvengta bet kokio elektros keliamo pavojaus.

7.1 Montavimas

Siurblį išpakuokite, pakuotę išmeskite laikydamiesi visų aplinkosaugos nuostatų.

7.2 Montavimas

Siurblys turi būti sumontuotas sausoje, gerai vėdinamoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

**ATSARGIAI! Siurblio sugadinimo pavojas!**

Nešvarumai ir lydmetalio lašai siurblio viduje gali pakenkti siurbliai.

- Visus suvirinimo ir litavimo darbus rekomenduojama atlikti prieš montuojant siurblį.
- Prieš sumontuojant siurblį, būtina kruopščiai praplauti sistemą.

- Siurblį reikia montuoti lengvai pasiekiamoje vietoje, kad būtų lengviau atlikti patikros ir keitimo darbus.
- Jei siurblys yra sunkus, virš jo būtina įrengti kėlimo kablių (2 pav., 12 vieta), kad siurblį būtų lengviau išmontuoti.

**ĮSPĖJIMAS! Karštas paviršius! Galima nudegti!**

Siurblį reikia įrengti taip, kad jam veikiant niekas negalėtų paleisti karštu siurblio paviršių.

- Siurblį būtina sumontuoti sausoje, nuo šalčio apsaugotoje vietoje, ant lygaus betoninio pagrindo, naudojant tinkamus priedus. Jei įmanoma, po betoniniu pagrindu reikia padėti izoliacine medžiagą (kamščiamedžio žievę arba sustiprintąją gumą), kad būtų slopinamas triukšmas ir neperduodama vibracija įrangai.

**ĮSPĖJIMAS! Nuvirtimo pavojas!**

Pasirūpinkite, kad siurblys būtų tinkamai pritvirtintas prie pagrindo.

- Siurblį reikia sumontuoti lengvai pasiekiamoje vietoje, kad būtų lengviau atlikti patikros ir šalinimo darbus. Siurblį būtina įrengti visiškai statmenai ir ant tinkamo sunkumo betono pagrindo.

**ATSARGIAI! Siurblyje esančių pašalinių detalių keliamas pavojas!**

Prieš montuodami užtirkinkite, kad visos aklės būtų išimtos iš siurblio korpuso.



PASTABA: gamykloje yra tikrinamos siurblų hidraulinės savybės, todėl juose gali likti šiek tiek vandens. Higienos užtirkinimo tikslais, prieš naudojant siurblį geriamajam vandeniu tiekti, rekomenduojama ji išvalyti.

- Montavimo ir jungčių matmenys nurodyti 5.2 skyriuje.

- Siurblį kelkite tik tinkamais kėlimo įrenginiams ir krovinių diržais, laikydamiesi kėlimo nuostatų. Keliant ir tvirtinant siurblį būtina naudoti įtaisytuosius kėlimo kablius.

**ĮSPĖJIMAS! Nuvirtimo pavojas!**

Kadangi svorio centras yra aukštai, ypač didesnių siurblų, yra didelė rizika, kad jie nuvirs. Montuodami ypatą dėmesį atkreipkite į saugų siurblio pritvirtinimą.

**ĮSPĖJIMAS! Nuvirtimo pavojas!**

Įtaisytuosius kėlimo kablius leidžiama naudoti tik, jei jie yra sveiki (pvz., nesurūdiję). Jei reikia, juos pakeiskite.

**ĮSPĖJIMAS! Nuvirtimo pavojas!**

Sumontuoto siurblio negalima kelti prikabinus už variklio kablių, nes jie yra skirti tik varikliui pakelti.

- Varikliuose padarytos susikondensavusio vandens išleidimo angos, kurios gamykoje užsandarinamos plastikiniaiš kamščiai, kad būtų užtikrinta IP55 apsaugos klasė. Jei įranga naudojama oro kondicionavimo arba aušinimo sistemoje, išimkite šiuos kamščius, kad kondensatas galėtų išbėgti.

7.3 Vamzdžio jungtis

- Prijunkite siurbli prie vamzdžių naudodami tinkamas priešingose pusėse įrengiamas junges, varžtus, veržles ir tarpiklius.



ATSARGIAI!

Veržiant varžtus ar sraigtus negalima viršyti toliau nurodytos jėgos.

PN16 / PN25 konfigūracija	
M10 – 20 N.m	M12 – 30 N.m
PN40 konfigūracija	
M12 – 50 N.m	M16 – 80 N.m

Draudžiama naudoti smūginį veržliaraktį.

- Siurblio srauto kryptis nurodyta siurblio vardinių duomenų lentelėje.
- Siurblys turi būti sumontuotas taip, kad nesudarytų jokio įtempio vamzdyne. Vamzdžius reikia prijungti taip, kad jie savo svoriu neapkrautų siurblio.
- Siurblio įsiurbimo ir išleidimo pusėse rekomenduojama įrengti atskiriamuosius vožtuvus.
- Jei reikia sumažinti siurblio skleidžiamą triukšmą ir vibraciją, naudokite kompensacines jungtis.
- Įsiurbimo vamzdžio vardinis skerspjūvis turi būti nemažesnis už siurblio jungties skerspjūvį.
- Išleidimo vamzdžyje rekomenduojama įrengti atgalinį vožtuvą, kad apsaugotumėte siurbli nuo slėgio impulsų.
- Jei įranga jungiamama tiesiai prie komunalinės geramojo vandens sistemos, įsiurbimo vamzdyje turi būti įtaisytas atgalinis ir apsauginis vožtuvai.
- Kai įrenginys jungiamas netiesiogiai (per rezervuarą), įsiurbimo vamzdyje turi būti įtaisytas įsiurbimo filtras, kuris apsaugotų siurbli ir atgalinį vožtuvą nuo nešvarumų.
- Jeigu variklio konstrukcija yra pusiau iš jungių, rekomenduojama prijungti hidraulinį tinklą, bet, siekiant išvengti nuotekio pavojaus, plastines fiksavimo jungtis būtina atskirti.

7.4 Variklio prijungimas prie variklio neturinčio (angl. „bare-shaft“) siurblio



PASTABA: apsauginius movos gaubtus galima nuimti neatsukus varžtų iki galo.

- Varikli prie siurblio tvirtinkite varžtais (FT karkaso dydži – žr. gaminio ženklinime) arba varžtais, veržlėmis ir pagalbiniais įtaisais (FF karkaso dydži – žr. gaminio lentelėje), kurie pateikiami su siurbliu. Variklio galiai ir matmenis patikrinkite „Wilo“ kataloge.



PASTABA: variklio galiai galima keisti atsižvelgiant į skysčio charakteristikas. Jei reikia, kreipkitės į „Wilo“ klientų aptarnavimo skyrių.

- Uždékite apsauginius movos gaubtus ir priveržkite visus varžtus, kurie pateikiami kartu su siurbliu.

7.5 Elektrinis sujungimas




ISPĖJIMAS! Elektros šoko pavojuς!!

Užtirkinkite, kad būtų išvengta bet kokio elektros keliamo pavojaus.

- Darbus su elektra turi atlikti tik kvalifikoti elektrikai!
- Prieš darydami bet kokius elektrinius sujungimus pasirūpinkite, kad būtų išjungta maitinimo įtampa ir apsaugota nuo įjungimo be leidimo.
- Kad siurblys būtų saugiai sumontuotas ir saugiai veikti, jį reikia tinkamai įzeminti prijungiant prie maitinimo tinklo įžeminimo gnybtų.
- Patikrinkite, ar darbinė srovė, įtampa ir dažnis atitinka variklio vardinių duomenų lentelėje pateiktą specifikaciją.
- Siurbli prie maitinimo tinklo reikia prijungti nesuvytuoj kabeliu su įzeminta kištukine jungtimi arba pagrindiniu maitinimo jungikliu.
- Trifazius variklius reikia prijungti prie patvirtinto variklio paleidiklio. Nustatyta vardinė srovė turi atitinkti siurblio variklio vardinių duomenų lentelėje nurodytus elektros srovės duomenis.
- Maitinimo kabelį reikia nuvesti taip, kad jis neliestų vamzdyno ir (arba) siurblio bei variklio korpusų.
- Siurbli ir (arba) įrangą reikia įzeminti pagal vietinius nuostatus. Papildomai apsaugai užtikrinti galima naudoti liekamosios srovės įtaisą (LS).
- Maitinimo kabelį (3 fazės ir įžeminimas) reikia pversti per srieginį kabelio priveržiklį, kuris toliu parodytas juoda spalva.

Galia (kW)												
0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
M25				M25				M32/M40				

- Jutiklio jėjimo kabeliai; išorinis nuostatis; [Ext. off] ir [Aux] kabeliai turi būti ekranuoti.

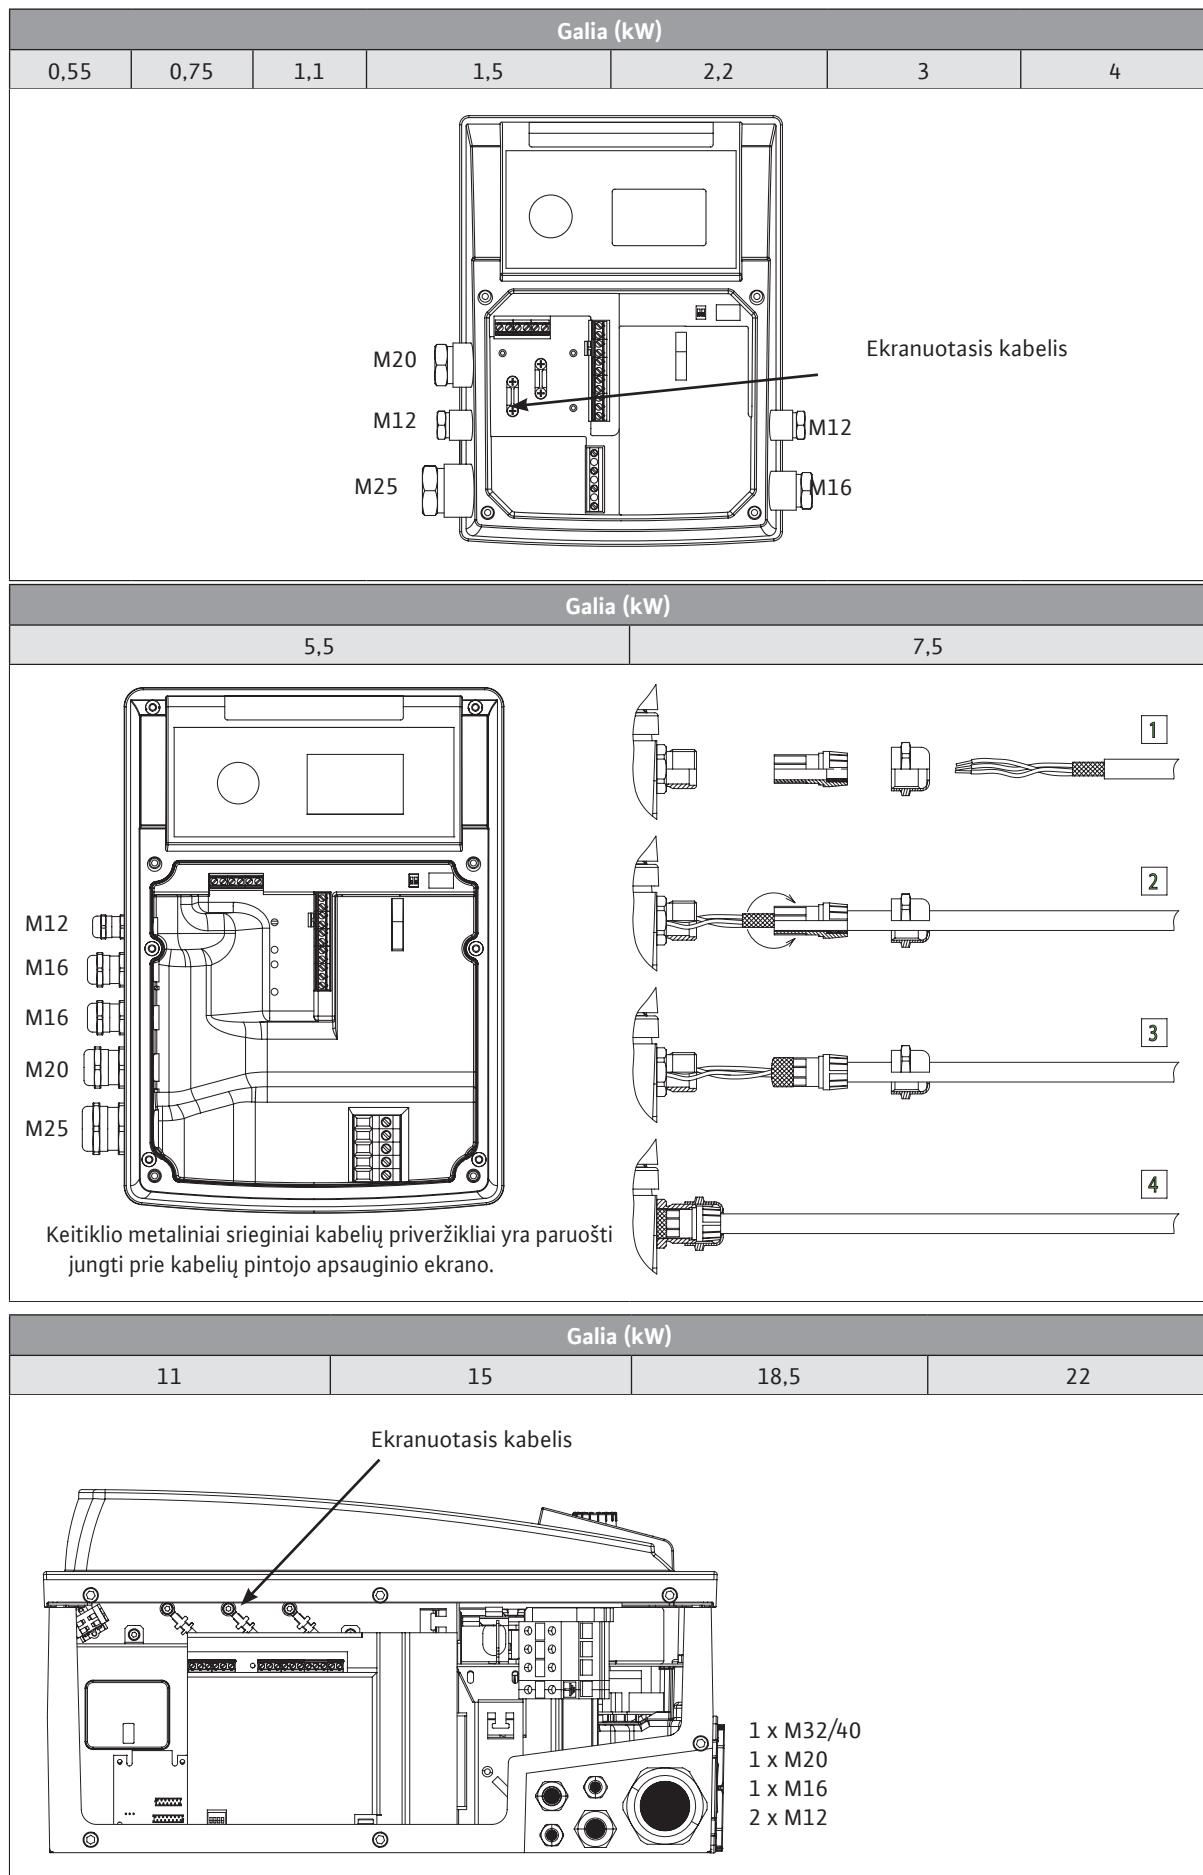

- Nenaudojamus srieginius kabelių priveržiklius reikia palikti su gamintojo pateiktais kamščiais.
- Dažnio keitiklio elektros charakteristika (dažnis, įtampa, vardinė srovė) yra pateikta siurblio identifikavimo etiketėje. Būtina patikrinti, ar dažnio keitiklis tinka maitinimo tinklui.
- Variklio elektros saugos įtaisai yra įtaisyti keitiklyje. Parametrai turi atitinkti siurblio charakteristiką ir užtikrinti siurblio bei variklio saugų naudojimą.
- Jei tarp įžeminimo ir neutralės susidaro pilnعت varža, apsaugos įtaisą reikia įrengti prieš dažnio keitiklį.
- Siekiant apsaugoti maitinimo tinklo instaliaciją, būtina įrengti izoliavimo jungiklį su saugikliu (gF tipo).



PASTABA: jei naudotojų apsaugai būtina įrengti liekamosios srovės įtaisą (LSJ), jis turi būti uždelsto veikimo. Sureguliukite jį pagal siurblio identifikavimo etiketėje nurodytą srovę.



PASTABA: šiame siurblyje yra dažnio keitiklis, kurio negalima apsaugoti liekamosios srovės įtaisai. Dažnio keitikliai gali pabloginti liekamosios srovės grandinių veikimą.


Išimtis: leidžiama naudoti liekamosios srovės įtaisus (LSJ), jautrius tam tikrai ir įvairiai srovei.

- Ženklinimas: LSJ



- Suveikimo srovė: > 30 mA.

- Naudokite tik galiojančius nuostatus atitinkančius maitinimo kabelius.
- Didž. leidžiamasis maitinimo tinklo saugiklio nominalas: 25 A.
- Saugiklių suveikimo charakteristika: B.
- Kai tik įjungiamas elektroninio modulio maitinimas, atliekamas 2 sekundžių trukmės ekrano bandymas, kurio metu ekrane parodomai visi ženklai.

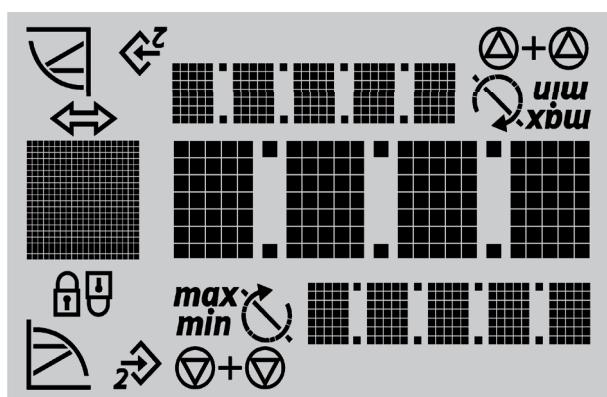



PASTABA: nustatytosios vertės.

11 kW, 15 kW, 18,5 kW ir 22 kW galios kategorijos siurbliai – profesionaliam naudojimui skirti prietaisai. Šiuems prietaisams taikomos specialiosios prijungimo sąlygos, nes 33 Rsce prijungimo taške jiems eksplloatuoti nepakanka. Prijungimas prie viešųjų žemosios įtampos maitinimo tinklų reglamentuojamas standartu IEC 61000-3-12 – siurblų vertinimo pagrindas yra 4 lentelė, skirta trifaziams prietaisams specialiosiomis sąlygomis. Visuose viešuosiouose prijungimo taškuose trumpojo jungimo galia Ssc sąsajoje tarp elektros instalacijos naudotojo ir maitinimo tinklo turi būti didesnė, negu nurodyta lentelėje, arba jai lygi. Už tai, kad šis siurblys būtų eksplloatuojamas pagal reikalavimus, atsako instaliatorius arba naudotojas, jeigu reikia , būtina kreiptis ir į tinklo operatorių. Jeigu gamykliniame vidutinės įtampos išėjime vykdomas pramoninis naudojimas, prijungimo sąlygos yra išimtinai operatoriaus atsakomybė.

Variklio galia [kW]	Trumpojo jungimo galia SSC [kVA]
11	1800
15	2400
18,5	3000
22	3500

Tarp siurblio ir maitinimo tinklo instaliuotas tinkamas aukštesniųjų harmonikų filtras sumažina aukštesniųjų harmonikų srovės dalį.

Jungčių gnybtų paskirtis.
– Išsukite varžtus ir nuimkite keitiklio dangtį.

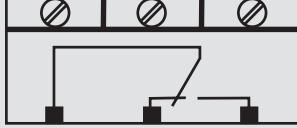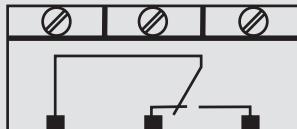Žymėjimas	Paskirtis	Pastabos
L1, L2, L3	Maitinimo tinklo įtampos prijungimas	Trifazė srovė 3 ~ IEC38
PE	Įžeminimas	0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 x1 x2
IN1	Jėjimo jutiklis	Signalo tipas: įtampa (0–10 V, 2–10 V) Jėjimo varža: $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega$ Signalo tipas: srovė (0–20 mA, 4–20 mA) Jėjimo varža: $R_B = 500 \Omega$ Galima konfigūruoti naudojant meniu „Service“ (priežiūra) <5.3.0.0>
IN2	Išorinio nuostačio jėjimas	Signalo tipas: įtampa (0–10 V, 2–10 V) Jėjimo varža: $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega$ Signalo tipas: srovė (0–20 mA, 4–20 mA) Jėjimo varža: $R_B = 500 \Omega$ Galima konfigūruoti naudojant meniu „Service“ (priežiūra) <5.4.0.0>
GND (x2)	Įžeminimas	Skirta abiem jėjimams (IN1 ir IN2)
+24 V	Jutiklio NS įtampa	Didžiausia apkrova: 60 mA Gnybtas yra apsaugotas nuo trumpojo jungimo.
Aux	Valdymo jėjimas (pagalbinis) „Overriding Off“ (priverstinis išjungimas) skirtas išoriniam galvaniskai izoliuotam relės kontaktui	Siurblį galima įjungti / išjungti per išorinį galvaniskai izoliuotą relės kontaktą. Šis jėjimas numatytas pagalbinėms funkcijoms, pvz., sausojo veikimo jutikliui ir t. t.
Ext. off	Valdymo jėjimas ON / OFF (įjungti / išjungti) „Overriding Off“ (priverstinis išjungimas) skirtas išoriniam galvaniskai izoliuotam relės kontaktui	Siurblį galima įjungti / išjungti per išorinį galvaniskai izoliuotą relės kontaktą. Dažnai junginėjamas sistemas (> 20 įjungimų / išjungimų per dieną) reikia įjungti / išjungti per jėjimą „Ext. off“ (išorinis išjungimas).
SBM	Parengties būsenos signalo perdavimo relé 	Iprastu režimu relė suaktyvinama, kai siurblys veikia arba yra parengtas naudoti. Atsiradus pirmam gedimui arba nutrūkus maitinimui (sustojus siurbliai), relė išjungiamama. Informacija apie siurblio parengtį perduodama į valdymo bloką. Galima konfigūruoti naudojant meniu „Service“ (priežiūra) <5.7.6.0> Kontakto apkrova: mažiausia 12 V NS, 10 mA daugiausia: 250 V KS, 1 A
SSM	Gedimų signalo perdavimo relė 	Jei paeiliui aptinkami to paties tipo gedimai (nuo 1 iki 6 pagal svarbą), sustabdomas siurblys ir suaktyvinama ši relė (kol būsena pakeičiama rankiniu būdu). Kontakto apkrova: mažiausia 12 V NS, 10 mA daugiausia: 250 V KS, 1 A
PLR	Jungčių gnybtai, esantys PLR	Pasirenkamojo IF modulio PLR reikia įstumti į daugiakištukį lizdą keitiklio jungčių srityje. Jungtis yra apsaugota nuo priešingojo poliškumo.
LON	Jungčių gnybtai, esantys LON	Pasirenkamojo IF modulio LON reikia įstumti į daugiakištukį lizdą keitiklio jungčių srityje. Jungtis yra apsaugota nuo persukimo.



PASTABA: Gnybtai IN1, IN2, GND ir „Ext. Off“ atitinka
„saugios izoliacijos“ reikalavimus (pagal EN61800-
5-1) tiek maitinimo tinklo gnybtuose, tiek SBM ir
SSM gnybtuose (ir atvirkščiai).

Jungimas prie maitinimo tinklo	Maitinimo gnybtai
Prijunkite 4 gyslų kabelį prie maitinimo gnybtų (fazės ir žeminimo).	
Įėjimų / išėjimų prijungimas	Įėjimo / išėjimo gnybtai
<ul style="list-style-type: none"> Jutiklio įėjimo kabeliai; išorinis nuostatis; [Ext.off] ir [Aux] kabeliai turi būti ekranuoti. 	<p>aux: ext.off MP 20 mA/10 DDS</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11</p> <p>nenaudojama</p> <p>Nuotolinis valdymas ON / OFF (įjungti / išjungti)</p> <p>Nuotolinis valdymas PAGALBINIS</p> <p>In2... GND... In1... GND... +24 V...</p> <p>Išorinio įtaiso nustatyta vertė</p> <p>Jutiklis 20 mA / 10 V</p>

Jungtis „Speed control“ (sūkių reguliavimas)																																
Dažnio nustatymas rankiniu būdu:	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Pagalbinis valdymas</p> <p>Nuotolinis valdymas</p>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Dažnio nustatymas per išorinio valdymo jėjimą:	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Pagalbinis valdymas</p> <p>Nuotolinis valdymas</p> <p>Nustatyta išorinė vertė</p>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Jungtis „Constant pressure“ (pastovus slėgis) arba „Variable pressure“ (kintamasis slėgis)																																
Valdymas pagal slėgio jutiklį: • 2 gyslos ([20 mA/10 V] / +24 V) • 3 gyslos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V) ir reguliavimo rankenėle nustatomas nuostatis	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Pagalbinis valdymas</p> <p>Nuotolinis valdymas</p> <p>slėgio jutiklis</p>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Valdymas pagal slėgio jutiklį: • 2 gyslos ([20 mA/10 V] / +24 V) • 3 gyslos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V) ir pagal išorinio įtaiso nustatyta vertę nustatomas nuostatis	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Pagalbinis valdymas</p> <p>Nuotolinis valdymas</p> <p>Nustatyta išorinė vertė</p> <p>slėgio jutiklis</p>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Jungtis „P.I.D. control“ (PID valdymas)																																
Valdymas pagal jutiklį (temperatūros, debito ir t. t.): • 2 gyslos ([20 mA/10 V] / +24 V) • 3 gyslos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V) ir reguliavimo rankenėle nustatomas nuostatis	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Pagalbinis valdymas</p> <p>Nuotolinis valdymas</p> <p>slėgio jutiklis</p>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Valdymas pagal jutiklį (temperatūros, debito ir t. t.): • 2 gyslos ([20 mA/10 V] / +24 V) • 3 gyslos ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V) ir pagal išorinio įtaiso nustatyta vertę nustatomas nuostatis	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Pagalbinis valdymas</p> <p>Nuotolinis valdymas</p> <p>Nustatyta išorinė vertė</p> <p>slėgio jutiklis</p>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						





**PAVOJUS! Pavojus gyvybei!**

Dėl išsikraunačiuose keitiklio kondensatoriuose esančios įtampos juos pavojinga paliesti.



- Prieš pradedant bet kokius darbus su keitikliu, atjungus maitinimo įtampą, būtina 5 minutes palaukti.
- Patikrinkite, ar elektros jungtyse ir kontaktuose nėra įtampos.
- Patikrinkite, ar jungčių gnybtai tinkamai prijungti.
- Patikrinkite, ar siurblys ir įrenginiai tinkamai įžeminti.

Reguliaivimo kreivės





IN1: įėjimo signalas ekspluatuojant režimais „Constant pressure“ (pastovus slėgis), „Variable pressure“ (kintamasis slėgis) ir „P.I.D. control“ (PID valdymas)

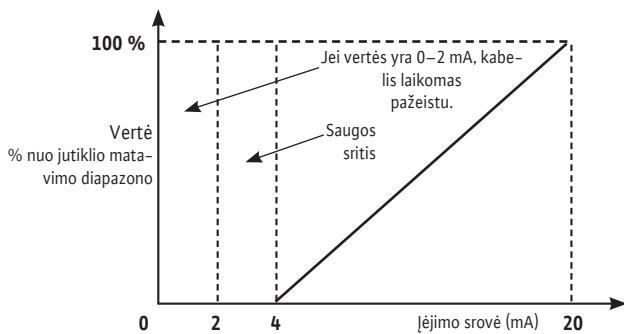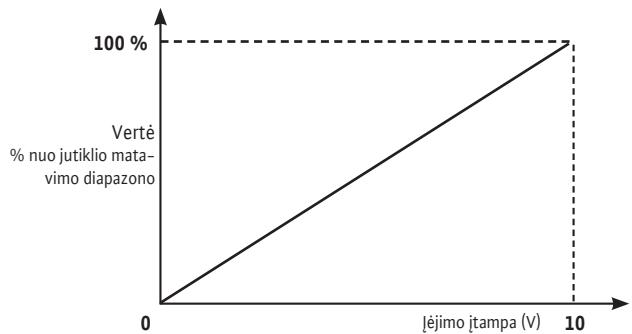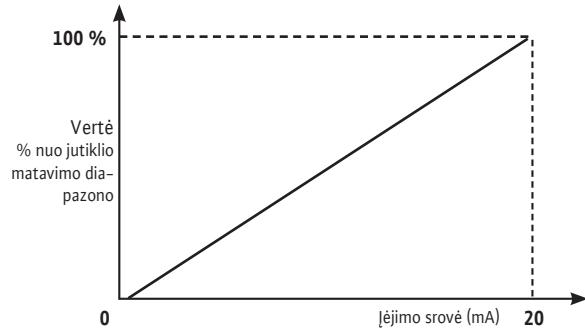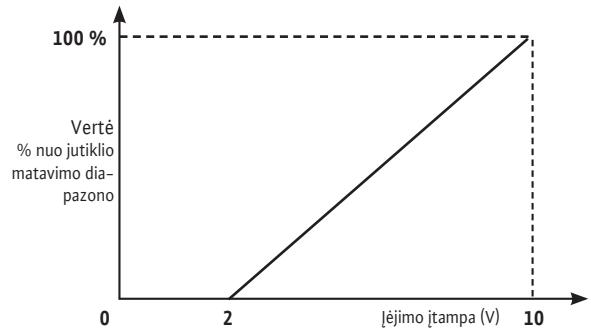Jutiklio signalas 4–20 mA**Jutiklio signalas 0–10 V****Jutiklio signalas 0–20 mA****Jutiklio signalas 2–10 V**

IN2: valdymo pagal išorinio įtaiso nustatyta vertę jėjimas eksplotuojant režimais „Constant pressure“ (pastovus slėgis), „Variable pressure“ (kintamasis slėgis) ir „P.I.D. control“ (PID valdymas)

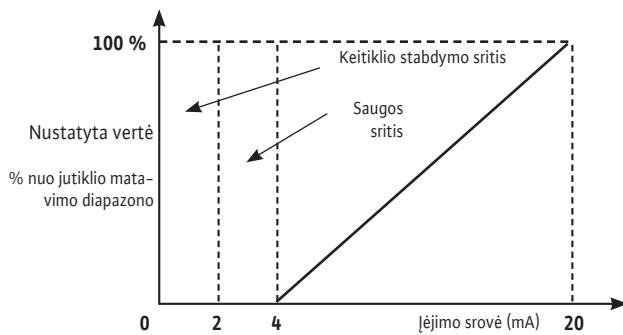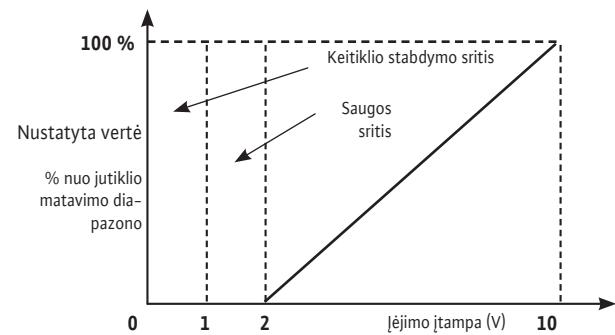Nustatyta vertė 4–20 mA**Nustatyta vertė 0–10 V**

IN2: dažnio išorinio valdymo jėjimas eksplotuojant režimu „Speed control“ (sūkių reguliavimas)

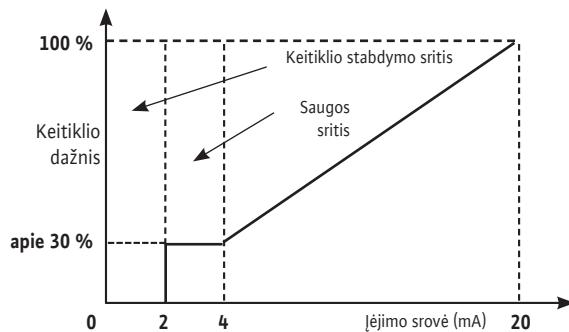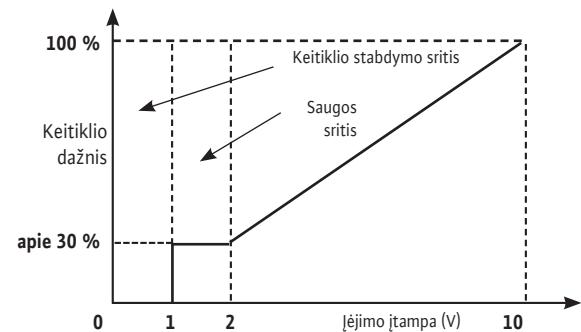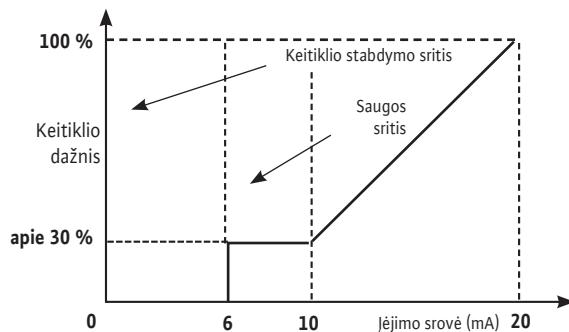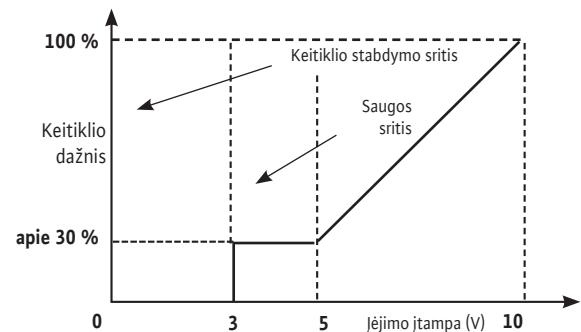Išorinis signalas 0–20 mA**Išorinis signalas 0–10 V****Išorinis signalas 4–20 mA****Išorinis signalas 2–10 V**

8. Perdavimas eksplloatuoti

8.1 Sistemos pripildymas ir oro išleidimas



ATSARGIAI! Siurblio sugadinimo pavojus!

Niekada nepaleiskite sauso siurblio.

Prieš paleisdami siurblį įsitikinkite, ar sistema yra pripildyta.

8.1.1 Oro išleidimas – tiekimo slėgis yra pakankamas (3 pav.)

- Uždarykite abu apsauginius vožtuvus (2, 3).
- Išsukite oro išleidimo angos kamštį (6a).
- Iš léto atidarykite apsauginį vožtuvą įsiurbimo pusėje (2) ir visiškai pripildykite siurblį.
- Išėjus orui ir pradėjus tekėti pumpuojamajam skystiui, priveržkite oro išleidimo angos kamštį (6a).



ISPĖJIMAS!

Jei pumpuojamasis skystis yra karštas ir aukšto slėgio, pro oro išleidimo kamštį išsiveržęs skystis gali nudeginti arba kitaip sužaloti.

- Visiškai atidarykite apsauginį vožtuvą įsiurbimo pusėje (2).
- Paleiskite siurblį ir patirkinkite, ar srauto kryptis atitinka nurodytą siurblio vardinių duomenų lentelėje. Jeigu taip nėra, gnybtų dėžutėje tarpusavyje pakeiskite dvi fazes.



ATSARGIAI! Netinkama srauto kryptis gali sumažinti siurblio našumą ir sugadinti movą.

- Atidarykite apsauginį vožtuvą išleidimo pusėje (3).

8.1.2 Oro išleidimas – siurblys veikia įsiurbimo režimu (2 pav.)

- Uždarykite apsauginį vožtuvą išleidimo pusėje (3). Atidarykite apsauginį vožtuvą įsiurbimo pusėje (2).
- Išimkite pripildymo angos kamštį (6b).
- Iš dalies atidarykite oro išleidimo angos kamštį (5b).
- Pripildykite siurblį ir įsiurbimo vamzdj vandens.
- Pasirūpinkite, kad siurblyje ir įsiurbimo vamzdyje neliktu oro. Sistemą pildykite tol, kol visas oras bus pašalintas.
- Oro išleidimo angos kamščiu užkimškite pripildymo angos kamštį (6b).
- Paleiskite siurblį ir patirkinkite, ar srauto kryptis atitinka nurodytą siurblio vardinių duomenų lentelėje. If this is not the case, interchange two phases in the terminal box.



ATSARGIAI! Netinkama srauto kryptis gali sumažinti siurblio našumą ir sugadinti movą.

- Šiek tiek atidarykite apsauginį vožtuvą išleidimo pusėje (3).
- Iš pripildymo angos kamščio išsukite oro išleidimo angos kamštį, kad išeitų oras (6a).
- Išėjus orui ir pradėjus tekėti pumpuojamajam skystiui, priveržkite oro išleidimo angos kamštį.



ISPĖJIMAS!

Jei pumpuojamasis skystis yra karštas ir aukšto slėgio, pro oro išleidimo kamštį išsiveržęs skystis gali nudeginti arba kitaip sužaloti.

- Visiškai atidarykite apsauginį vožtuvą išleidimo pusėje (3).
- Užkimškite išleidimo angos kamštį (5a).

8.2 Siurblio paleidimas



ATSARGIAI! Siurblio sugadinimo pavojus!

Niekada nepaleiskite siurblio, kai nėra jokio srauto (uždarę išleidimo angos vožtuvą).



ISPĖJIMAS! Sužeidimo pavojus!

Kai siurblys veikia, visi apsauginiai movos skydai turi būti pritvirtinti visomis tam skirtomis tvirtinimo priemonėmis.



ISPĖJIMAS! Pavojingas triukšmas!

Galingi siurbliai gali skleisti didelį triukšmą. Jei ilgai būsite arti siurblio, naudokite tinkamas apsaugos priemones.



ISPĖJIMAS!

Irenginiai turi būti išdėstyti taip, kad pratekėjė skysčiai (pvz., dėl mechaninio sandariklio gedimo) negalėtų sužeisti.

8.3 Eksplotavimas su dažnio keitikliu

8.3.1 Valdymo elementai

Keitiklis valdomas toliau nurodytais valdymo elementais.


Reguliacimo rankenėlė



Norint pasirinkti naują parametrą, tereikia pasukti rankenėlę „+“ kryptimi į dešinę arba „-“ kryptimi į kairę.


- Trumpas reguliacimo rankenėlės spustelėjimas patvirtina naują nuostatą.

Jungikliai

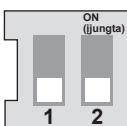

- Šiame keitiklyje yra dviejų jungiklių, turinčių dvi padėtis, dėžutė (A1 pav., 1 vieta).
- 1 jungiklis perjungia režimus OPERATION (eksplotavimas) [1 jungiklis → OFF] ir SERVICE (priežiūra) [1 jungiklis → ON]. Nustačius padėtį OPERATION (eksplotavimas), ijungiamas pasirinktas režimas ir draudžiama prieiga prie parametru keitimo jėjimo (įprastas eksplotavimas). Padėtis SERVICE (priežiūra) naudojama įvairiems darbiniams parametrams įvesti.
- 2 jungiklis suaktyvina arba išjungia funkciją „Access lock“ (prieigos blokavimas), žr. 8.5.3 skyrių.

8.3.2 Ekrano struktūra

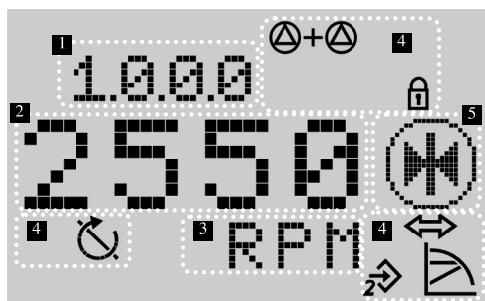

Vieta	Apaščias
1	Meniu numeris
2	Rodoma vertė
3	Rodomi vienetai
4	Standartiniai simboliai
5	Rodoma piktograma

8.3.3 Standartinių simbolių aprašas

Simbolis	Apaščias
	Eksplotavimas režimu „Speed control“ (sūkių reguliacimas).
	Eksplotavimas režimu „Constant pressure“ (pastovus slėgis) arba „P.I.D. control“ (PID valdymas).
	Eksplotavimas režimu „Variable pressure“ (kintamasis slėgis) arba „P.I.D. control“ (PID valdymas).
	Prieiga užblokuota. Jei rodomas šis simbolis, dabartinių nuostatų ir rodmenų negalima keisti. Pateikta informacija rodomai susipažinti.
	Suaktyvinta BMS (pastatų valdymo sistema), PLR arba LON.
	Siurblys veikia.
	Siurblys sustabdytas

8.3.4 Ekranas

Būsenos rodinys

- Būsenos rodinys yra numatytais ekrano rodinys. Ekrane rodomas šiuo metu nustatytas nuostatis. Naudojant simbolius parodytos pagrindinės nuostatos.



Būsenos rodinio pavyzdys



PASTABA: jei bet kuriame meniu reguliacimo rankenėlę 30 sekundžių nepasukama, ekrane vėl parodomas būsenos rodinys ir neišsaugomas pakeitimai.

Naršymo elementas

- Meniu struktūra leidžia pasirinkti keitiklio funkcijas. Kiekvienam meniu ir submeniu yra priskirtas numeris.
- Sukdami reguliacimo rankenėlę, slinkite bet kurio lygmens meniu (pvz., 4000 → 5000).
- Mirksintys elementai (vertė, meniu numeris, simbolis arba piktograma) leidžia pasirinkti naują vertę, naujų meniu numerį arba naujų funkciją.

Simbolis	Apašas
	Kai parodoma rodyklė: <ul style="list-style-type: none">• paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad pereitumėte submeniu (pvz., 4000 -> 4100).
	Kai parodoma rodyklė „return“ (grįžti): <ul style="list-style-type: none">• paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad pereitumėte į aukštesnio lygmens meniu (pvz., 4150 -> 4100).

8.3.5 Meniu aprašas

Sąrašas (A5 pav.)

<1.0.0.0>

Vieta	1 jungiklis	Apašas
OPERATION (eksploata-vimas)	OFF (išjungta)	Nuostatų galima reguliuoti abiem atvejais.
SERVICE (priežiūra)	ON (ijungta)	

- Sukite reguliavimo rankenėlę, jei norite reguliuoti nuostatų. Ekrane parodomas <1.0.0.0> meniu ir pradeda mirksči nuostatis. Norėdami didinti arba mažinti vertę, toliau sukite rankenėlę (arba nau-dokite rodykles).
- Paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad patvirtintumėte pakeitimą. Ekrane vėl parodomas būsenos rodinys.

<2.0.0.0>

Vieta	1 jungiklis	Apašas
OPERATION (eksploata-vimas)	OFF (išjungta)	Tik veikimo režimų rodymas.
SERVICE (priežiūra)	ON (ijungta)	Veikimo režimų nustatymas.

- Galimi veikimo režimai yra „Speed control“ (sūkių reguliavimas), „Constant pressure“ (pastovus slėgis), „Variable pressure“ (kintamasis slėgis) ir „P.I.D control“ (PID valdymas).

<3.0.0.0>

Vieta	1 jungiklis	Apašas
OPERATION (eksploata-vimas)	OFF (išjungta)	Siurblio ON / OFF.
SERVICE (priežiūra)	ON (ijungta)	

<4.0.0.0>

Vieta	1 jungiklis	Apašas
OPERATION (eksploata-vimas)	OFF (išjungta)	Meniu „Information“ (informacija) pateikiamas tik skaityti.
SERVICE (priežiūra)	ON (ijungta)	

- Meniu „Information“ (informacija) rodo matavimų, įrenginio ir darbinius duomenis (žr. A6 pav.).

<5.0.0.0>

Vieta	1 jungiklis	Apašas
OPERATION (eksploata-vimas)	OFF (išjungta)	Meniu „Service“ (priežiūra) pateikiamas tik skaityti.
SERVICE (priežiūra)	ON (ijungta)	Meniu „Service“ (priežiūra) nuostatos.

- Meniu „Service“ (priežiūra) suteikia prieigą priekiteiklio parametrų nuostatų.

<6.0.0.0>

Vieta	1 jungiklis	Apašas
OPERATION (eksploata-vimas)	OFF (išjungta)	Rodomos klaidų rodinys.
SERVICE (priežiūra)	ON (ijungta)	

- Jei įvyksta vienas arba kelis gedimai, ekrane parodomas gedimų rodinys.
Parodoma raidė „E“ ir trijų skaitmenų kodas (žr.11 skyrių).

<7.0.0.0>

Vieta	1 jungiklis	Apašas
OPERATION (eksploata-vimas)	OFF (išjungta)	Rodomos simbolis „Access lock“ (prieigos blokavimas).
SERVICE (priežiūra)	ON (ijungta)	

- Funkcija „Access lock“ (prieigos blokavimas) įjungiamā tada, kai 2 jungiklis yra padėtyje ON (ijungta).




ATSARGIAI! Materialinių nuostolių pavoju!

Netinkami nuostatų pakeitimai gali sutrikdyti siurblio veikimą, todėl galima patirti materialinių siurblio arba įrangos nuostolių.


- Režimu SERVICE (priežiūra) pateikiamos nuostatos turi būti keičiamos tik perduodant eksploatuoti, jas turi keisti tik kvalifikuoti darbuotojai.

A5 pav.

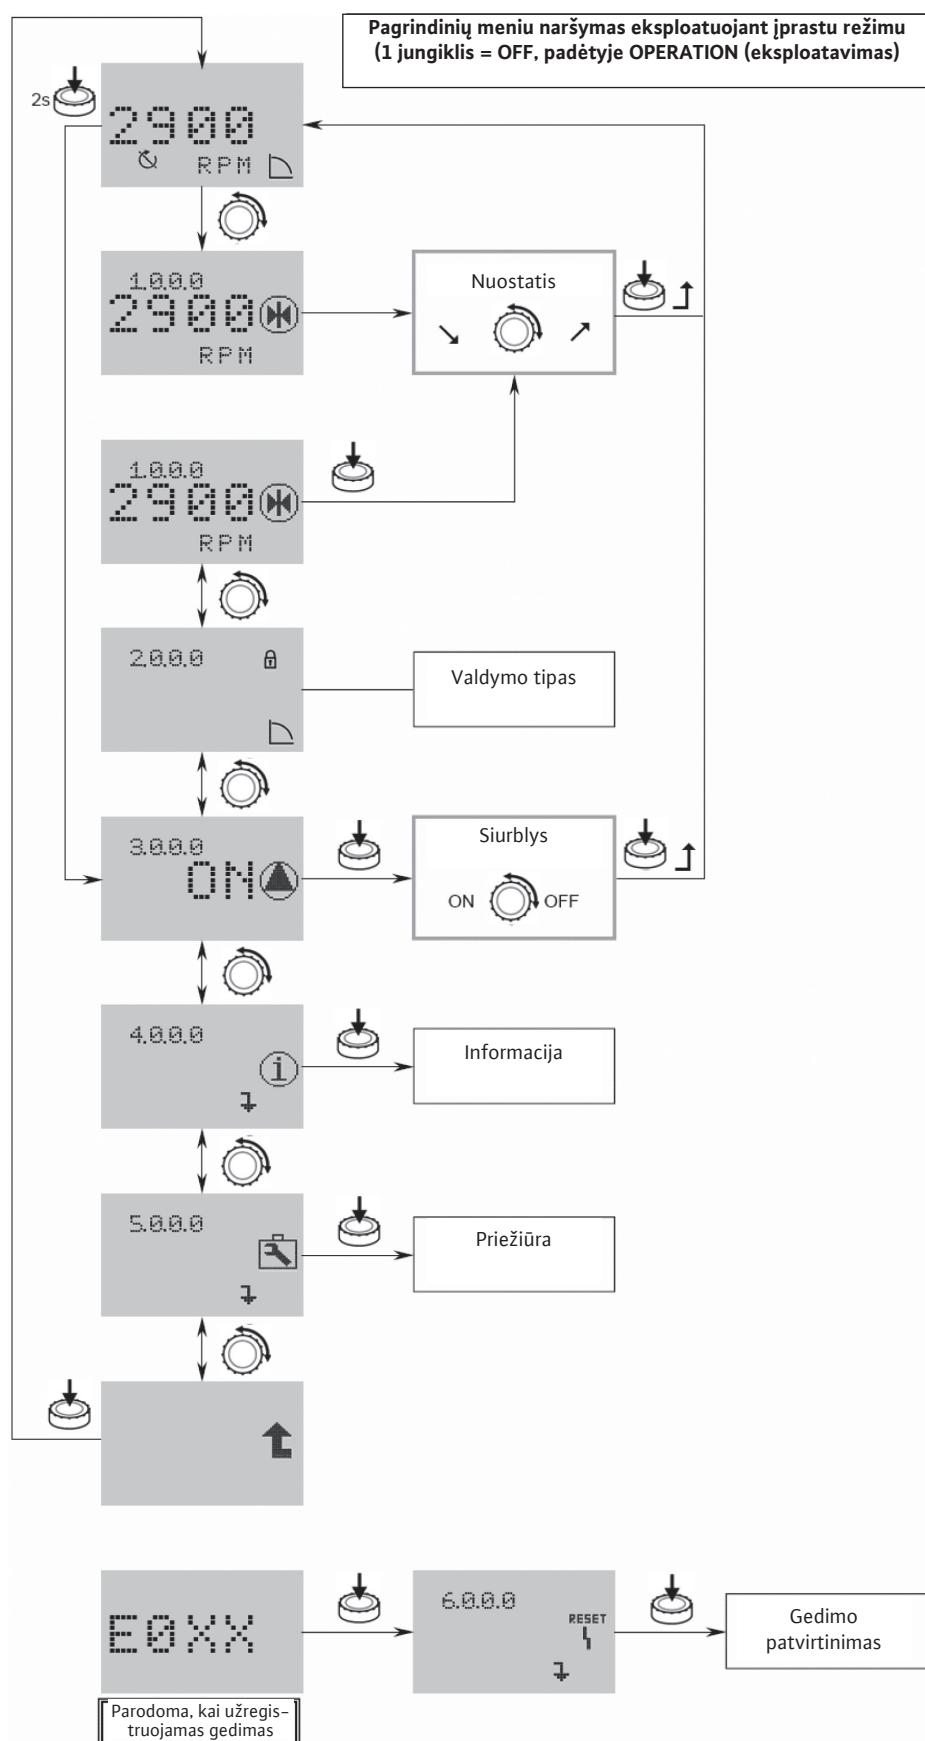

A6 pav.

<4.0.0.0> meniu „Information“ (informacija) naršymas

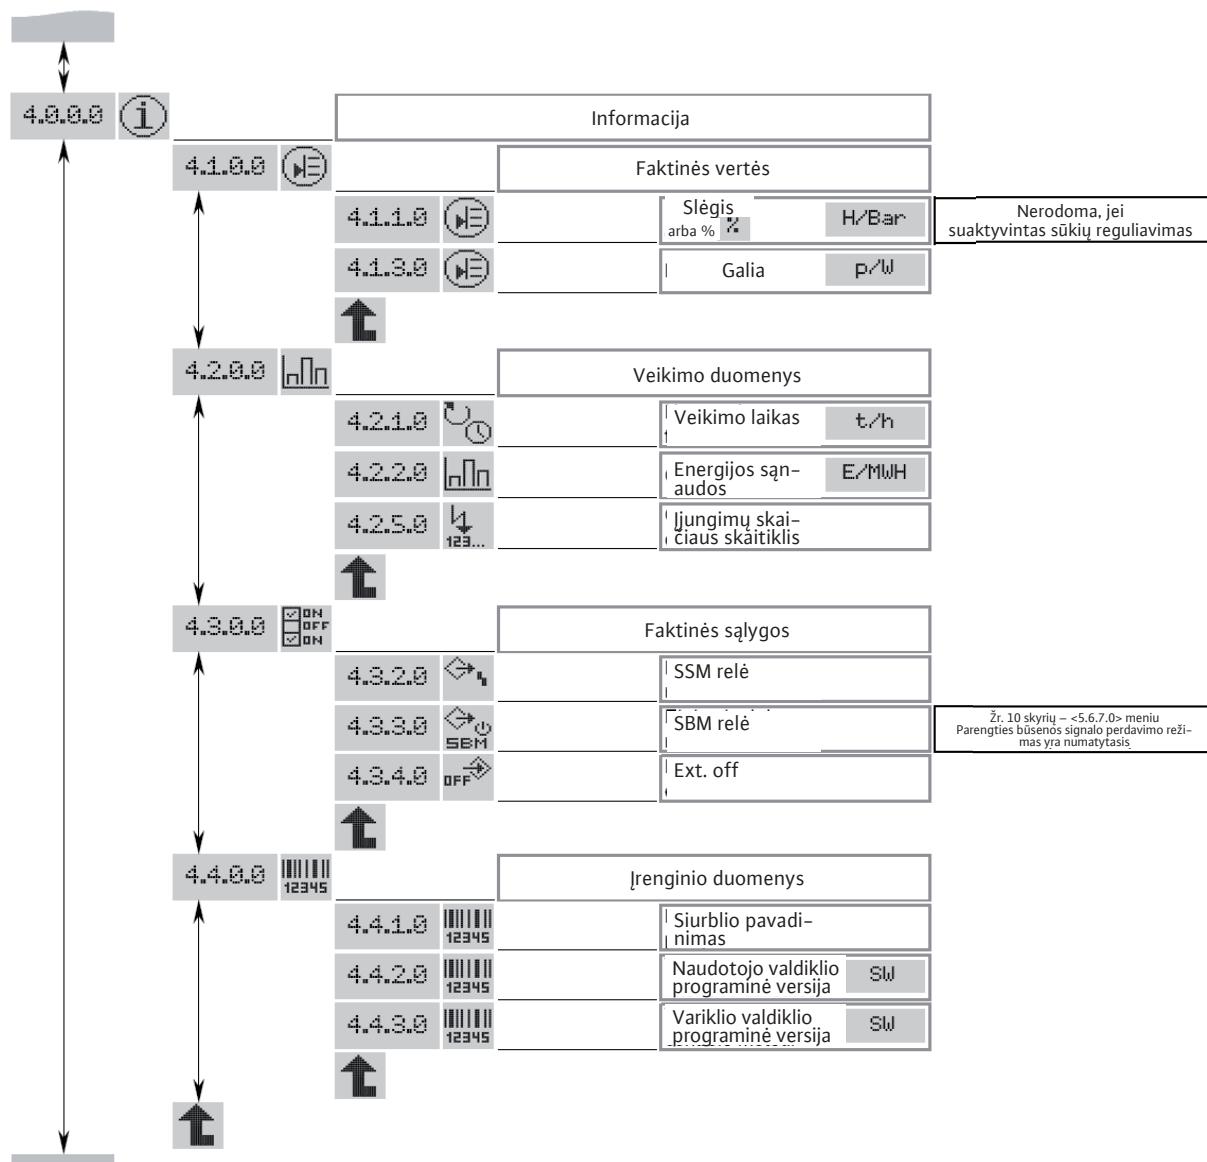


<2.0.0.0> ir <5.0.0.0> meniu parametru nustatymas

Nustačius režimą SERVICE (priežiūra), galima reguliuoti <2.0.0.0> ir <5.0.0.0> meniu parametrus.


Yra du nuostatų keitimo režimai:

- „**Easy Mode**“: suteikia greitą prieigą prie 3 veikimo režimų.
- „**Expert Mode**“: suteikia prieigą prie visų parametru.
- 1 jungiklį nustatykite į padėtį ON (įjungta) (A1 pav., 1 vieta).
- Suaktyvinamas režimas SERVICE (priežiūra).

Būsenos rodinyje mirksis šis simbolis (A7 pav.).

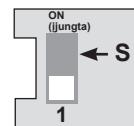

A7 pav.

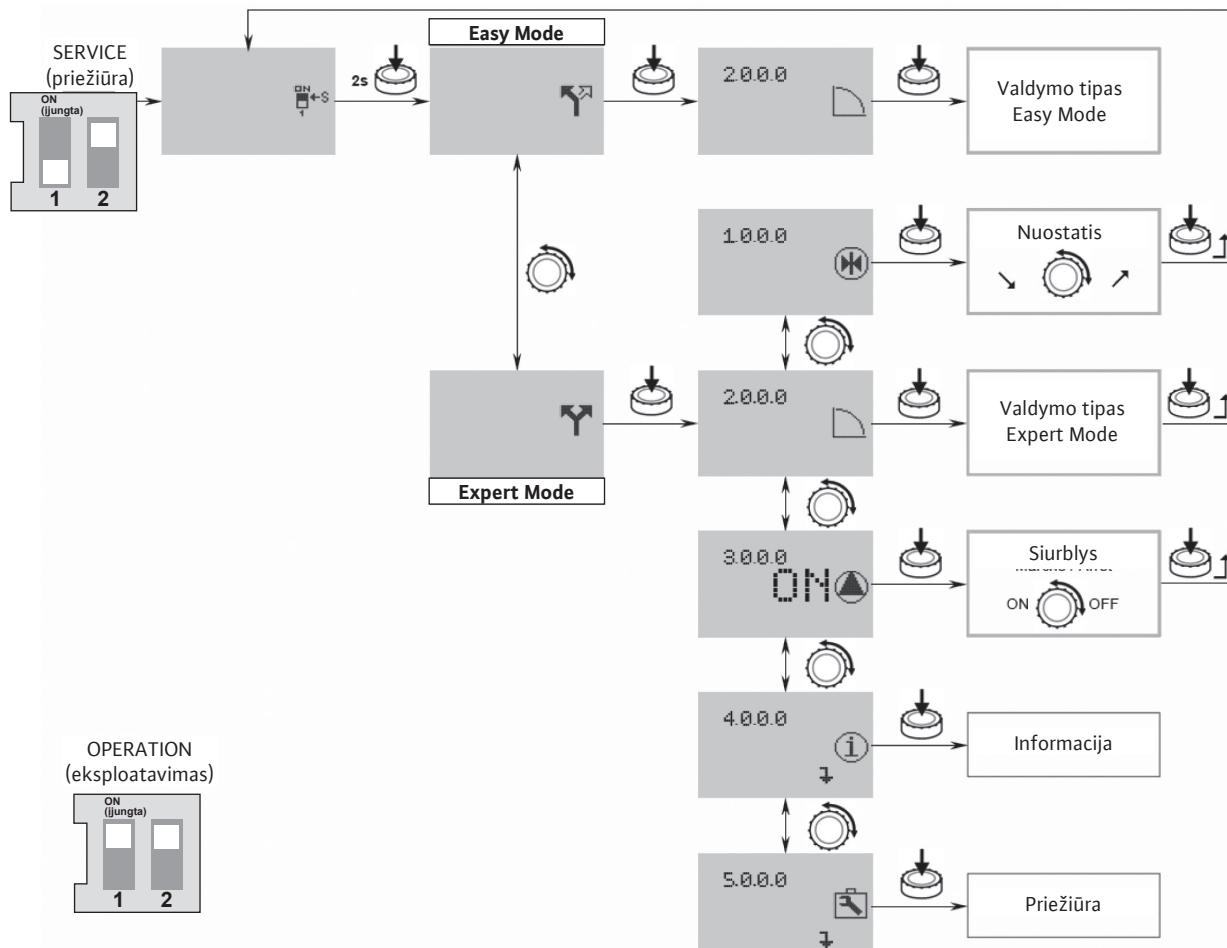

Easy Mode

- Per 2 sekundes paspauskite reguliavimo rankenėlę. Parodomas simbolis „Easy Mode“ (A7 pav.).
- Paspaukite reguliavimo rankenėlę, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Ekrane parodomas <2.0.0.0> meniu.
- „Easy Mode“ leidžia greitai nustatyti 3 veikimo režimus (žr. A8 pav.)
- „Speed control“ (sūkių reguliavimas)
- „Constant pressure“ (pastovus slėgis) / „Variable pressure“ (kintamasis slėgis)
- „P.I.D. control“ (PID valdymas)
- Parinkę nuostatas, 1 jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) (A1 pav., 1 vieta).




Expert Mode


- Per 2 sekundes paspauskite reguliavimo rankenėlę. Pasirinkite Expert Mode. Bus parodytas simbolis „Expert Mode“ (A7 pav.).
 - Paspaukite reguliavimo rankenėlę, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Ekrane parodomas <2.0.0.0> meniu.
 - Pirmiausia pasirinkite veikimo režimą <2.0.0.0> meniu.
 - „Speed control“ (sūkių reguliavimas)
 - „Constant pressure“ (pastovus slėgis) / „Variable pressure“ (kintamasis slėgis)
 - „P.I.D. control“ (PID valdymas)
- Paskui <5.0.0.0> meniu Expert Mode suteikia prieigą prie visų keitiklio parametru (A9 pav.).



A8 pav.

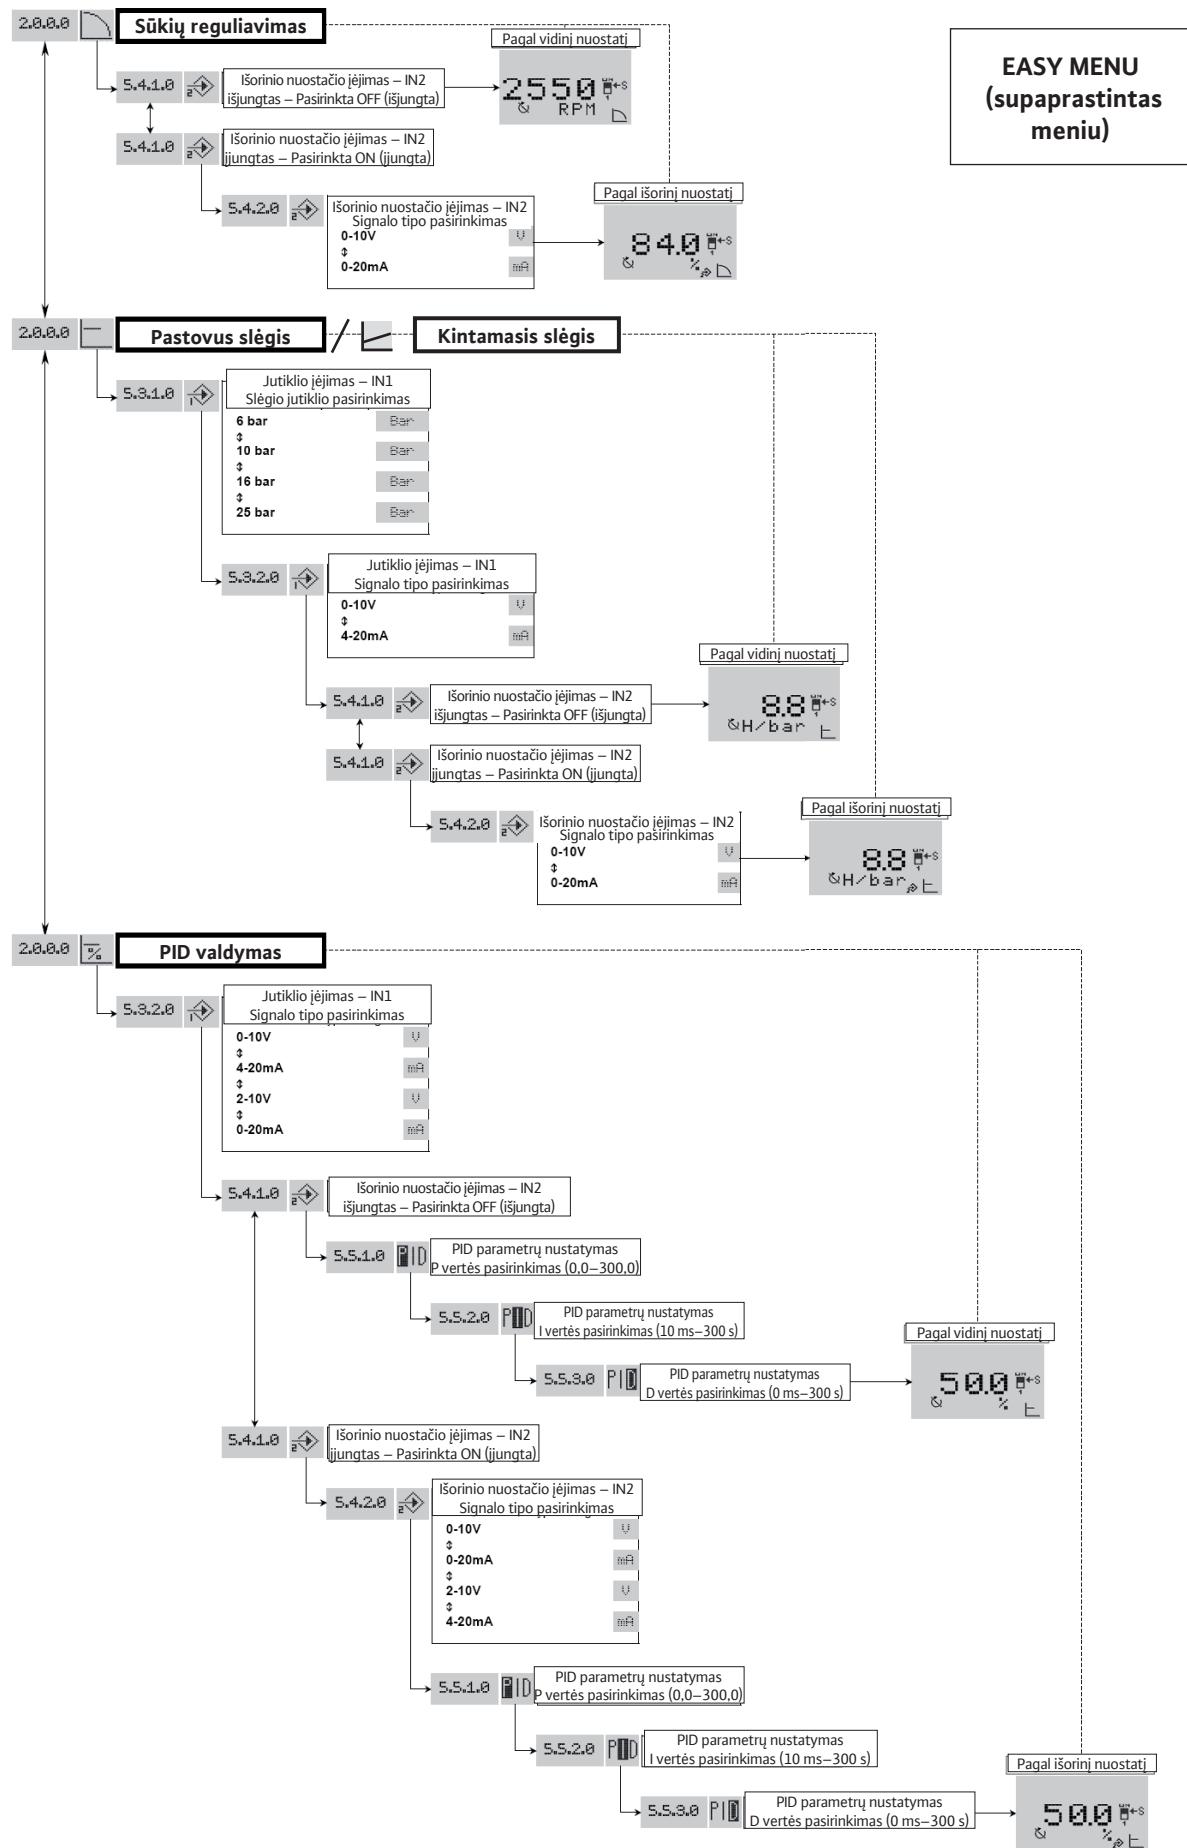

A9 pav.

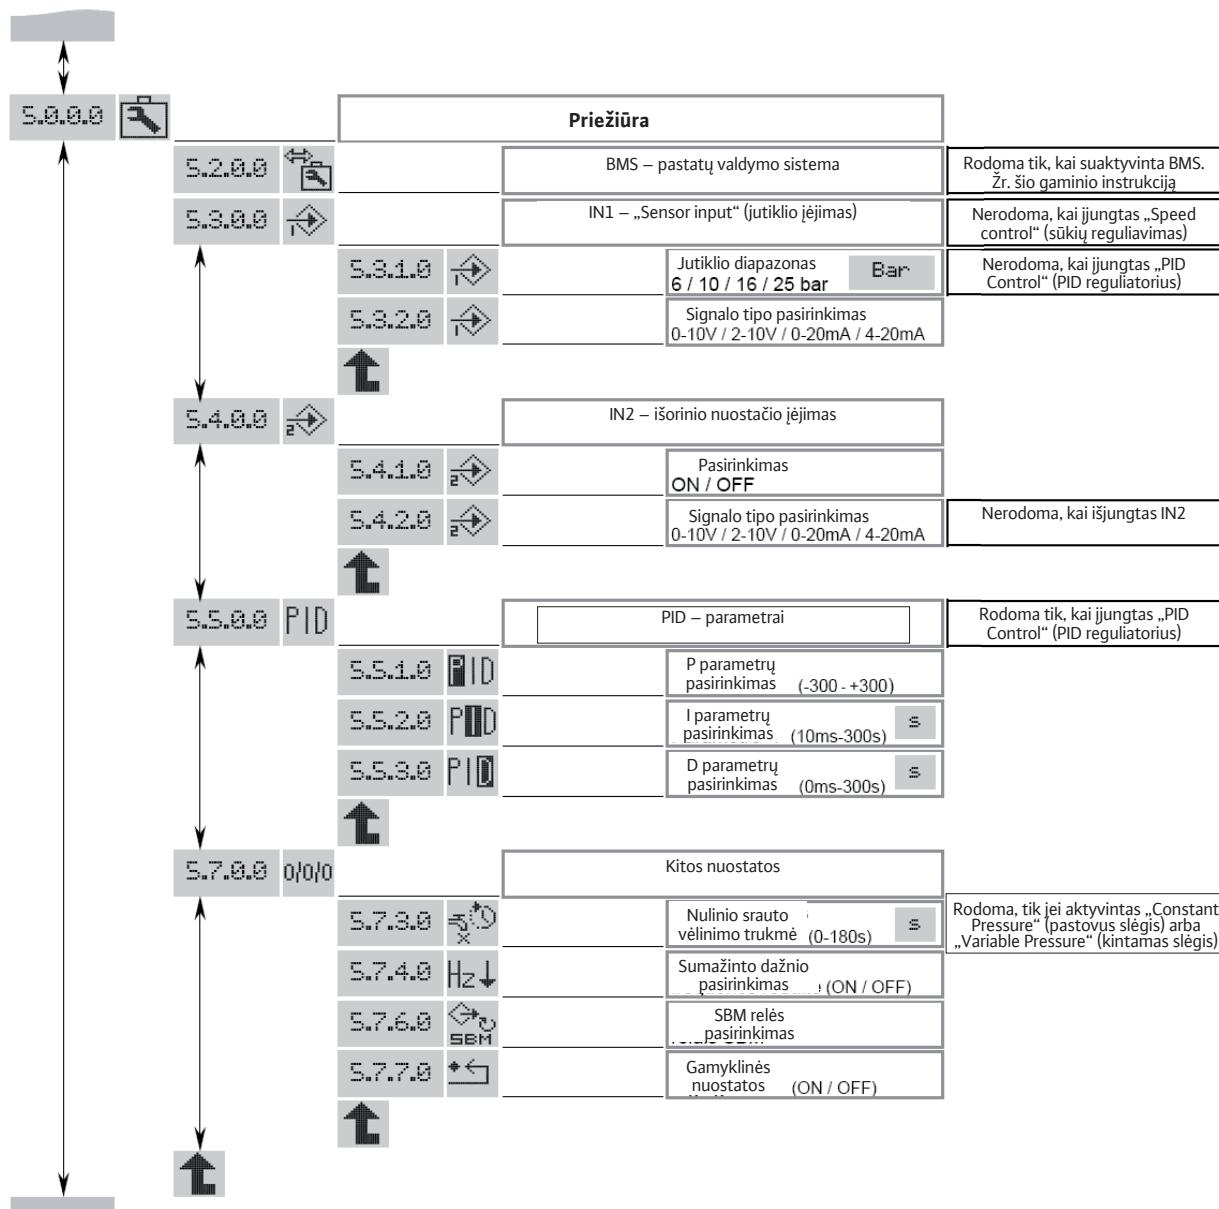EXPERT MENU
(eksperto meniu)


- Parinkę nuostatas, 1 jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) (A1 pav., 1 vieta).

Prieigos blokavimas

Funkciją „Access lock“ (prieigos blokavimas) galima naudoti siurblio nuostatomis užfiksuoti.

Norėdami suaktyvinti arba išjungti šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

- 2 jungiklį nustatykite į padėtį ON (išjungta) (A1 pav., 1 vieta). Pasirenkamas <7.0.0.0> meniu.
- Pasukite reguliavimo rankenelę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte blokavimo funkciją. Dabartinę blokavimo funkcijos būseną nurodo šie simboliai:



Blokavimas suaktyvintas: parametrai užfiksuoti, leidžiamas tik skaityti meniu.



Blokavimas išjungtas: parametrus galima keisti, prieiga prie meniu leidžia keisti nuostatas.

- 2 jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) (A1 pav., 1 vieta). Ekrane vėl parodomos būsenos rodinys.

8.3.6 Konfigūracijos



PASTABA: jei siurblys pateikiamas kaip atskira dalis ir kaip sudėtinė mūsų surinktos sistemos dalis, standartinis konfigūravimo režimas yra „Speed control“ (sūkių reguliavimas).

Režimas „Speed control“ (sūkių reguliavimo) (2, 3 pav.)

Dažnio nustatymas rankiniu būdu arba per išorinio valdymo jėjimą.

- Paleidžiant rekomenduojama nustatyti 2400 aps./min. variklio sūkius.

Režimai „Constant pressure“ (pastovus slėgis) ir „Variable pressure“ (kintamasis slėgis) (A2, A3, A7 pav.)

Reguliavimas pagal slėgio jutiklį ir nuostatą (vidinį arba išorinį).

Jeigu įjungtas kintamo slėgio režimas, meniu 5.7.3.0 nustatykite srauto delbos laiką „0“.

- Pridėjus slėgio jutiklį (su rezervuaru, jutiklio komplektas pateikiamas kaip priedas), siurblį galima reguliuoti pagal slėgį (kai rezervuare nėra vandens, rezervuare sudarykite slėgį, kuris būtų 0,3 bar mažesnis už siurblio slėginio valdymo vertę).
- Jutiklio tikslumas turi būti $\leq 1\%$, jutiklis turi būti naudojamas nuo 30–100 % matavimo diapazono srityje. Naudingoji rezervuaro talpa turi būti ne mažesnė nei 8 litrai.
- Paleidžiant rekomenduojame nustatyti slėgio vertę, kuri sudaro 60 % didžiausio slėgio vertės.

Režimas „P.I.D. control“ (PID valdymas)

Valdymas pagal jutiklį (temperatūros, debito ir t. t.), PID regulatorių ir nuostatą (vidinį arba išorinį).

9. Techninė priežiūra

Visus techninės priežiūros darbus leidžiamas atlikti tik įgaliotam techninės priežiūros atstovui!



ĮSPĖJIMAS! Elektros šoko pavojus!

Užtikrinkite, kad būtų išvengta bet kokio elektros keliamo pavojaus.

Prieš atlikdami bet kokius darbus su elektros sistema pasirūpinkite, kad būtų išjungta maitinimo įtampa ir apsaugota nuo įjungimo be leidimo.



ĮSPĖJIMAS! Nuplikymo pavojus!

Jei vandens temperatūra yra aukšta ir sistemos slėgis yra didelis, uždarykite atskiriamuosius vožtuvus prieš siurblių ir už jo.

Pirmausia palaukite, kol siurblys atvės.

Šiuos siurblius lengva prižiūrėti. Vis dėlto rekomenduojama kas 15000 darbo valandų atlikti reguliarią patikrą.

- Jei reikia, įsprūdinio sandariklio konstrukcijos mechaninius sandariklius galima nesunkiai pakeisti. Nustatę mechaninio sandariklio padėtį, įkiškite reguliavimo pleištą į jo dėklą (6 pav.).
- Jeigu variklio konstrukcija yra pusiau iš jungių ir variklis iš naujo įrengiamas atlikus techninės priežiūros darbus, rekomenduojama plastikinėmis jungtimis tarpusavyje lengvai užfiksuoти dvi junges.
- Jei siurblyje įtaisytais tepalo tiektuvais (7 pav., 1 vieta), laikykiteis tepimo intervalu, nurodytu etiketėje ant karkaso (7 pav., 2 vieta).
- Siurblys visada turi būti visiškai švarus.
- Šaltuoju metų laiku nenaudojami siurbliai turi būti ištuštinti, kad išvengtumėte sugadinimų: uždarykite apsauginius vožtuvus, visiškai atidarykite išleidimo ir pripildymo angos kamštį bei oro išleidimo angos kamštį.
- Eksplotacijos trukmė: 10 metų, priklausomai nuo darbo sąlygų ir ar laikomasi visų eksplotacijos vadove aprašytų reikalavimų.

10. Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas



!SPĖJIMAS! Elektros šoko pavojus!

Užtikrinkite, kad būtų išvengta bet kokio elektros keliamo pavojaus.

Prieš atlikdami bet kokius darbus su elektros sistema pasirūpinkite, kad būtų išjungta maitinimo įtampa ir apsaugota nuo įjungimo be leidimo.



!SPĖJIMAS! Nuplikymo pavojus!

Jei vandens temperatūra yra aukšta ir sistemos slėgis yra didelis, uždarykite atskiriamuosius vožtuvus prieš siurblį ir už jo.

Gedimas	Galimos priežastys	Taisymo veiksmai
Siurblys neveikia	Netiekama el. srovė Suveikė termistorinis apsauginis atjungimo įtaisas, kuris nutraukė stovės tiekima	Patikrinkite saugiklius, laidus ir jungtis Pašalinkite visas variklio perkrovos priežastis
Siurblys veikia, tačiau debitas per mažas	Netinkama sukimosi kryptis Siurblis dalis blokuoja pašaliniai daiktai Įsiurbimo vamzdyje yra oro Per siauras įsiurbimo vamzdžis Nepakankamai atidarytas vožtuvas	Patikrinkite variklio sukimosi kryptį ir, jei reikia, ją ištaisykite Patikrinkite ir išvalykite vamzdžių Užsandarinkite įsiurbimo vamzdžių, kad iš jų nepatektų oro Irenkite platesnį įsiurbimo vamzdžių Tinkamai atidarykite vožtuvą
Siurblys pumpuoja netolygiai	Siurblyje yra oro	Išleiskite orą iš siurblio ir patikrinkite, ar įsiurbimo vamzdis yra sandarus. Jei reikia, paleiskite siurblį 20 – 30 s –, atidarykite oro išleidimo angos kamštį, kad išeitų oras, užkimškite oro išleidimo angos kamštį ir pakartokite procedūrą kelis kartus, kol iš siurblio daugiau nebebeis oras
Siurblys vibrusoja arba kelia triukšmą	Siurblyje yra pašaliniai daiktų Siurblys netinkamai pritvirtintas prie pagrindo Pažeistas guolis	Pašalinkite pašalinius daiktus Iš naujo priveržkite varžtus Kreipkitės į „Wilo“ klientų aptarnavimo skyrių
Variklis perkaito, suveikia jo apsauginis išjungimo įtaisas	Nutraukta vienos iš fazijų grandinė Per aukšta aplinkos temperatūra	Patikrinkite saugiklius, laidus ir jungtis Užtikrinkite aušinimą
Nesandarus mechaninis sandariklis	Mechaninis sandariklis yra pažeistas	Pakeiskite mechaninį sandariklį
Netolygus debitas	Režimu „Constant pressure“ (pastovus slėgis) arba „Variable pressure“ (kin-tamasis slėgis) naudojamas slėgio jutiklio yra netinkamas	Pakeiskite jį tinkamo slėgio diapazono ir tinkamo tikslumo jutikliu
Nustačius režimą „Constant pressure“ (pastovus slėgis), siurblys nesustabdomas, kai nėra jokio srauto	Atgalinis vožtuvas yra nesandarus Atgalinis vožtuvas yra netinkamas Įrengto rezervuaro talpa yra per maža	Išvalykite arba pakeiskite jį Pakeiskite jį tinkamu atgaliniu vožtuvu Pakeiskite jį arba įrenkite papildomą rezervuarą

Jeigu gedimo nepavyksta pašalinti, kreipkitės į „Wilo“ klientų aptarnavimo skyrių.

Pirmiausia palaukite, kol siurblys atvės.
Gedimus leidžiama šalinti tik kvalifikuotiemis darbuotojams!
Laikykitės saugos nurodymų, pateiktų 9 skyriuje „Techninė priežiūra“.

Relės

Keitiklyje įtaisytos 2 išėjimų relės, sudarančios sąsaja su centrinio valdymo priemonėmis, pvz., valdymo bloku, siurblių valdymo įtaisu.

SBM relė

Šią relę galima konfigūruoti < 5.7.6.0 > meniu „Service“ (priežiūra) ir nustatyti 3 veikimo režimus.



Būsena: 1 (numatytoji)

Parengties būsenos signalo perdavimo relé (įprastas tokio tipo siurblio veikimas).

Relė suaktyvinama, kai siurblys veikia arba parengtas naudoti.

Atsiradus pirmam gedimui arba nutrūkus mai-tinimui (sustojus siurbliai), relė išjungiamama. Informacija apie siurblio parengtį perduodama į valdymo bloką.



Būsena: 2

Veikimo būsenos signalo perdavimo relé.

Relė suaktyvinama, kai siurblys veikia.



Būsena: 3

Ijungto maitinimo signalo perdavimo relé.

Relė suaktyvinama, kai siurblys prijungiamas prie tinklą.


SSM relė

Gedimų signalo perdavimo relé.

Jei paeiliui aptinkami to paties tipo gedimai (nuo 1 iki 6 pagal svarbą), sustabdomas siurblys ir suaktyvinama relė (kol būsena pakeičiama rankiniu būdu).

Pavyzdys: 6 kintamos trukmės gedimai per 24 valandas.

Nustatyta, kad SSM relė perduotų parengties būsenos signalą.

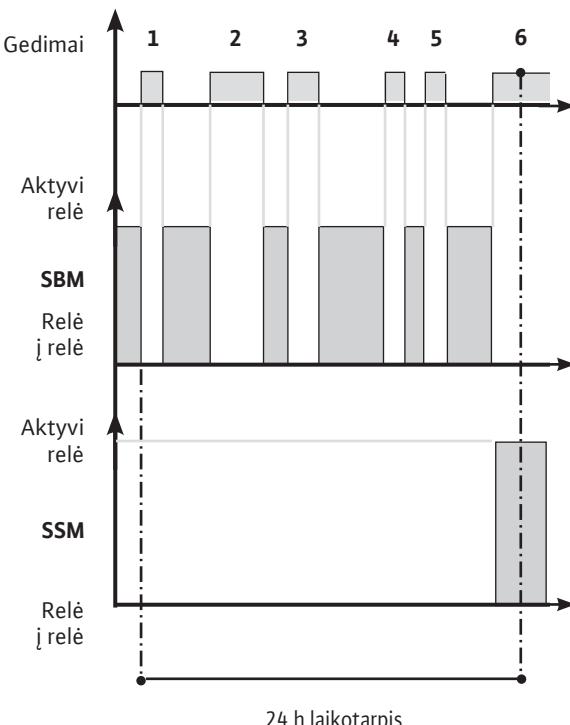

10.1 Gedimų lentelė

Nutikus bet kuriam iš toliau nurodytų įvykių, atliekami toliau nurodyti veiksmai.

- Išjungiamas SBM relė (jei parametrai parinkti nustačius parengties būsenos signalo per davimo režimą).
- Suaktyvinamas SSM relės perduodamas gedimų signalas, kai pasiekiamas didžiausias vieno tipo gedimų skaičius per 24 valandas.
- Užsidega raudonas šviesdiodis.

Klaidos numeris	Atsako trukmė iki gedimo signalo	Trukmė iki gedimo nustatymo po signalo	Laukimo trukmė iki automatinio paleidimo iš naujo	Didžiausias gedimų skaičius per 24 valandas	Gedimai Galimos priežastys	Taisymo veiksmai	Laukimo trukmė iki atkūrimo
E001	60 s	Nedelsiant	60 s	6	Siurblys yra perkrautas, sugedęs	Per didelis pumpuoamojo skysčio tankis ir (arba) klampa	300 s
					Siurblys užterštas dalelėmis	Išmontuokite siurblį ir pakeiskite arba išvalykite sugedusius komponentus	
E004 (E032)	apie 5 s	300 s	Nedelsiant, jei gedimas pašalintas	6	Per žema keitiklio maitinimo įtampa	Patikrinkite konverterio gnybtus: • gedimas, jei tinklo įtampa < 330 V	0 s
E005 (E033)	apie 5 s	300 s	Nedelsiant, jei gedimas pašalintas	6	Per aukšta keitiklio maitinimo įtampa	Patikrinkite konverterio gnybtus: • gedimas, jei tinklo įtampa > 480 V (0,55–7,5 kW) • gedimas, jei tinklo įtampa > 506 V (11–22 kW)	0 s
E006	apie 5 s	300 s	Nedelsiant, jei gedimas pašalintas	6	Nėra maitinimo fazės	Patikrinkite maitinimą	0 s
E007	Nedelsiant	Nedelsiant	Nedelsiant, jei gedimas pašalintas	Neribojama	Keitiklis veikia kaip generatorius. Ispėjimo signalas, siurblys nesustabdomas	Siurblys netolygiai veikia, patikrinkite atgalinio vožtuvo sandarumą	0 s
E010	apie 5 s	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Siurblys užblokuotas	Išmontuokite ir išvalykite siurblį, pakeiskite sugedusias dalis. Priežastimi gali būti mechaniniai variklio gedimas (guoliai)	60 s
E011	60 s	Nedelsiant	60 s	6	Siurblys daugiau nepildomas arba veikia sausas	Pripildykite siurblį (žr. 9.3 skyrių) Patikrinkite jsiurbimo vamzdžyje esančio vienkrypčio vožtuvo sandarumą	300 s
E020	apie 5 s	Nedelsiant	300 s	6	Variklis perkaista	Išvalykite variklio aušinimo groteles	300 s
					Aplinkos temperatūra viršija +50 °C.	Variklis skirtas naudoti aplinkoje, kurios temperatūra +50 °C	
E023	Nedelsiant	Nedelsiant	60 s	6	Variklyje įvyko trumpasis jungimas	Išmontuokite siurblio dažnio keitiklij, jų patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite	60 s
E025	Nedelsiant	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Variklio nepasiekia fazė	Patikrinkite variklio ir keitiklio sujungimą	60 s
E026	apie 5 s	Nedelsiant	300 s	6	Variklio temperatūros jutiklis yra sugedęs arba netinkamai prijungtas	Išmontuokite siurblio dažnio keitiklij, jų patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite	300 s
E030 E031	apie 5 s	Nedelsiant	300 s	6	Keitiklis perkaista	Išvalykite aušinimo groteles užpakanėje pusėje ir po keitikliu, taip pat nuvalykite ventiliatoriaus gaubtą	300 s
					Aplinkos temperatūra viršija +50 °C.	Keitiklis skirtas naudoti aplinkoje, kurios temperatūra +50 °C	
E042	apie 5 s	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Jutiklio kabelis (4–20 mA) yra pertrauktas	Patikrinkite maitinimą ir patikrinkite, ar jutiklio kabelis tinkamai prijungtas	60 s
E050	300 s	Nedelsiant	Nedelsiant, jei gedimas pašalintas	Neribojama	Baigësi BMS ryšio skirtasis laikas	Patikrinti jungtį	0 s
E070	Nedelsiant	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Vidinis ryšio gedimas	Kreipkitės į popardaviminio aptarnavimo specialistą	60 s
E071	Nedelsiant	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	EEPROM klaida	Kreipkitės į popardaviminio aptarnavimo specialistą	60 s
E072	Nedelsiant	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Vidinė keitiklio problema	Kreipkitės į popardaviminio aptarnavimo specialistą	60 s
E075	Nedelsiant	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Sugedo įjungimo srovės relė	Kreipkitės į popardaviminio aptarnavimo specialistą	60 s
E076	Nedelsiant	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Sugedo srovės jutiklis	Kreipkitės į popardaviminio aptarnavimo specialistą	60 s
E099	Nedelsiant	Nedelsiant	Iš naujo nepaleidžiamas	1	Nežinomas siurblio tipas	Kreipkitės į popardaviminio aptarnavimo specialistą	Maitinimo on/off

10.2 Gedimų patvirtinimas




ATSARGIAI! Materialiniai nuostoliai!

Gedimus patvirtinkite tik juos pašalinę.

- Gedimus gali šalinti tik kvalifikuoti specialistai.
- Jei abejojate, kreipkitės į gamintoją.
- Jvykus gedimui, vietoje būsenos rodinio rodomas gedimų rodinys.

Norėdami patvirtinti gedimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Paspauskite reguliavimo rankenėlę.
- Ekrane parodoma toliau nurodyta informacija.
- Meniu numeris <6.0.0.0>.
- Gedimo numeris ir didžiausias per 24 valandas užregistruotų gedimų skaičius (pvz., 1/6).
- Likęs laikas sekundėmis iki automatinio gedimo būsenos atstatymo.
- Palaukite, kol prieiš automatinio atstatymo laikas.

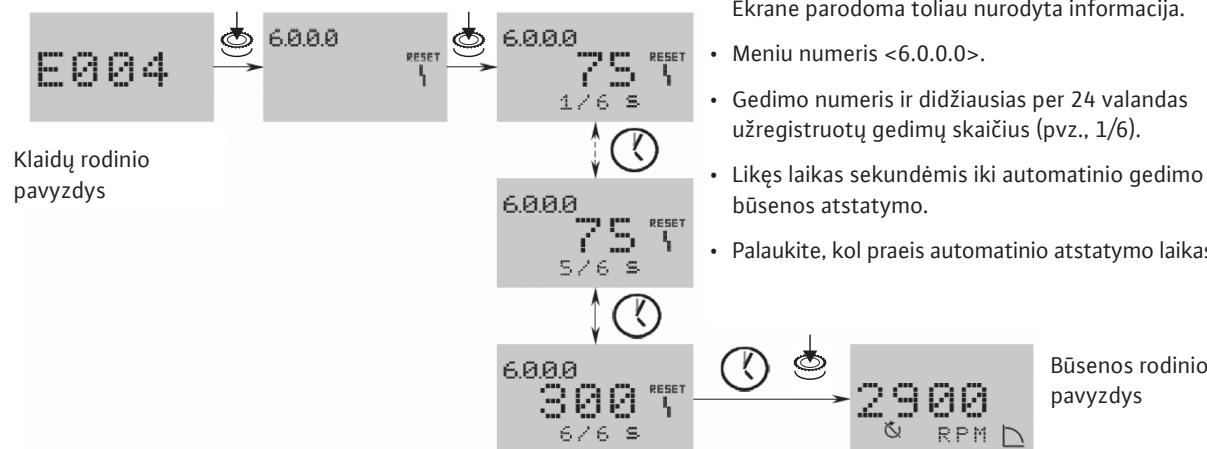

Sistemoje įsijungia laikmatis. Rodomas likęs laikas (sekundėmis) iki gedimo automatinio patvirtinimo.

- Jei pasiekta didžiausias gedimų skaičius ir pasuktinis laikmatis baigė skaičiuoti laiką, paspauskite reguliavimo rankenėlę, kad patvirtintumėte.

Ekrane vėl parodomas būsenos rodinys.



PASTABA: jei po gedimo signalo lieka laiko gedimui pašalinti (pvz., 300 s), tuomet gedimą visada reikia patvirtinti rankiniu būdu.

Automatinio atstatymo laikmatis yra išjungtas, o ekrane rodoma „—“.

11. Atsarginės dalys

Visas atsargines dalis reikia užsakyti per „Wilo“ klientų aptarnavimo skyrių.
Kiekviename užsakyme nurodykite visą vardinių duomenų lentelėje pateiktą informaciją, kad išvengtumėte klausimų ir netinkamų užsakymų.
Atsarginių dalių katalogą žr. svetainėje www.wilo.com.

12. Saugus atliekų šalinimas

Tinkamai pašalinus atliekas ir perdirbus šį gaminj nepadaroma žalos aplinkai ir nesukeliamas pavojus asmens sveikatai.

Pagal atliekų šalinimo taisykles gaminj būtina ištūšinti ir išvalyti.

Tepalus reikia surinkti. Siurblio komponentus reikia surūšiuoti pagal medžiagas (metalas, plastikas, elektroniniai komponentai).

- Norėdami pašalinti visą gaminj arba jo dalį kaip atliekas kreipkitės į valstybines arba privačias atliekų šalinimo įmones.

- Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamą atliekų šalinimą kreipkitės į vietinę atliekų šalinimo tarybą arba tarnybą arba į tiekėją, iš kurio įsigijote gaminj.



PASTABA. Draudžiama šalinti siurblį kartu su buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie perdibimą rasite interneto puslapyje www.wilo-recycling.com

Galimi techniniai pakeitimai.

D EG – Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CE
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l'annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Pumpenbauarten der Baureihe:

Herewith, we declare that the pump types of the series:

Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série :

HELIX VE

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

in their delivered state comply with the following relevant provisions:

sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

EC-Machinery directive

Directive CE relative aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten. / The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC. / Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l'annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie

2004/108/EG

Electromagnetic compatibility - directive

Directive compatibilité électromagnétique

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte

2009/125/EG

Energy-related products - directive

Directive des produits liés à l'énergie

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen der **Verordnung 640/2009** und der **Verordnung 547/2012** für Wasserpumpen.

This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps.

Qui s'applique suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

and with the relevant national legislation,

et aux législations nationales les transposant,

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

as well as following relevant harmonized standards:

ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1

EN ISO 12100

EN 61800-5-1

EN 60034-1

EN 60204-1

EN 61800-3 + A1: 2012

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Authorized representative for the completion of the technical documentation:

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Division Pumps and Systems

Quality Manager – PBU Multistage & Domestic

Pompes Salmson

80 Bd de l'Industrie - BP0527

F-53005 Laval Cedex

Dortmund, 30. November 2012

J. A. C. Brasse

Claudia Brasse
Group Quality

wilo

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsvoorschriften van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.
Elektrromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
Richtlijn voor energieverbruikssrelevante producten 2009/125/EG
De gebruikte 50 Hz induktie-elektromotoren – draaistroom, koolanker, ééntraps – conform de ecodesign-vvereisten van de verordening 640/2009.
Conform de ecodesign-vvereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

IT
Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:
Directive macchine 2006/42/EG
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
Directive relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE
I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di scatola, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 640/2009.
Al sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le pompe per acqua.
norme armonizzate applicate, in particolare: vedere pagina precedente

ES
Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía
Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en jaula de ardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño establecidos en el Reglamento 640/2009.
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para las bombas hidráulicas.
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

PT
Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG
Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nr. 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em curto-círculo, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 640/2009.
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as bombas de água.
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

SV
CE-försäkran
Härmed försäkrar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG
Produkten uppfyller säkerhetssmålen i lägspänningdirektivet enligt bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EG.
EG-Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
Direktivet om energierelaterade produkter 2009/125/EG
De använda elektriska induktionsmotorena på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumpar.
tillämpade harmoniserae normer, i synnerhet: se föregående sida

NO
EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utformelse som lever til er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivet nemvel overholder i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Direktivet om energierelaterete produkter 2009/125/EF
De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms kortslutningsmotor, ettrinn – samsvarer med kravene til økodesign i forordning 640/2009.
I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.
anvendte harmoniserte standarder, særligt: se forrige side

FI
CE-standardimukaisuuseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määritelyksiä:
EU-kon direktiivi: 2006/42/EG
Pienjännitedirektiivin sujuvatoimista noudattetaan
kon direktiivin 2006/42/EG liitteessä I, no 1.5.1 mukaisesti.
Sähkömagnetinetti soveltuuva 2004/108/EG
Energiaa liittyyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EG
Käytettävät 50 Hz indutio- ja sähkömotorit (vaihevirta- ja oikosulkumotorit, yksivaiheinen moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekoiltaa suunnitellua koskevia vaatimuksia.
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumpujen ekoiltaa suunnitellua koskevia vaatimuksia vastaan.
Käytetystä yhteenvetotulustandardista, erityisesti: katso edellinen sivu.

DA
EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:
EU-maskindirektiv 2006/42/EG
Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholder i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Direktiv 2009/125/EF om energierelaterede produkter
De anvende 50 Hz induktionselektriskmotorer – trefasevstrøm, kortslutningsmotor, et-trins – opfylder kravene til miljøvenlig design i forordning 640/2009.
I overensstemmelse med kravene til miljøvenlig design i forordning 547/2012 for vandpumper.
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

HU
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ezzenel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelvnek:
Gépek irányelv: 2006/42/EK
A kifeszítőlegű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesít.
Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK
Energával kapcsolatos termékéről szóló irányelv: 2009/125/EK
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háróműszisz., kálcikás forgósz., egyszerűsítő – megfelelnek a 640/2009 rendelet könyvezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeknek.
A vízszivattyúsokról szóló 547/2012 rendelet könyvezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megfelelően.
alkalmazott harmonizált szabványnak, különösen: lásd az előző oldalt

CS
Prohlášení o shodě ES
Prohlášujeme tímto, že tento agregát v daném provedení odpovídá následujícím průslovným ustanovením:
Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Směrnice o elektromagnetické kompatibilite 2004/108/ES
Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES
Použité 50Hz třífázové indukční motory, s klecovým rotorem, jednostupňové – vyhovují požadavkům na ekodesign dle nařízení 640/2009.
Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla.
použité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana

PL
Declaración de Conformidad WE
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:
dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE
Przestępnego są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektwa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE.
Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirnik latający, jednostopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczącego ekoprojektu. Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych. stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona

RU
Декларация о соответствии Европейским нормам
Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам:
Директивы ЕС в отношении машин 2006/42/ЕС
Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/ЕС.
Электромагнитная устойчивость 2004/108/ЕС
Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС
Используемые асинхронные электродвигатели 50 Гц – трехфазного тока, короткозамкнутые, одноступенчатые – соответствуют требованиям к экодизайну. Соответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водяных насосов.
Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности: см. предыдущую страницу

EL
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmiste asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiivi 2006/42/EÜ
Madalpingindirektiivi kaitse-eemsrigid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisas punktile 1.5.1.
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ
Energiamõjuga töötavate direktiivi 2009/125/EÜ
Kasutatud 50 Hz vahelduvolu elektrimootorid (vahelduvoolu, lühisrootor, ühestastmeline) vastavad määruse 640/2009 sätestatud öökodisaini nõuetele.
Kooskõlas veepumpade määruse 547/2012 sätestatud öökodisaini nõuega.
kohaldatud harmaneeritud standardid, eriti: vt elmeetlik lk

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazı teslim edildiği şekilde aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:
AB-Makina Standardları 2006/42/EG
Alışık yönetimlerin konuma hedefileri, 2006/42/AT makine yönetgesi I, no. 1.5.1'e uygun.
Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik 2009/125/AT
Kullanılan 50 Hz induksiyon elektrikmotorları – trifazılı akım, sincap kafes motor, tek kademelei – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ilgili gerekliliklere uygunur.
Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ilişkin gerekliliklere uygun.
Kısmen kullanılan standartlar içün: bkz, bir önceki sayfa

LT
EB-abilistis deklaracija
Šiuo pateikimiu, kad šis gaminis atitinka Šias normas ir direktyvas:
Mašinių direktyva 2006/42/EC
Zempiagramu direktyvas drošios mėrikli tiek ievėroti atilstoši Mašinių direktyvas 2006/42/KE.
Pielikumanas I, Nr. 1.5.1
Elektromagnetikas sajėtimojimas direktyva 2004/108/EK
Direktiva 2009/125/EK par energetiū suistinim produktem
Izmantoti 50 Hz indukcionūs elektromotorai – trifaziniai tok, klektasti rotor, enostopeniski – izpoliuoję zahteuve akciskos primenimo zasnovu i Urēde 640/2009.
izpoliuoję zahteuve akciskos primenimo zasnovu i Urēde 547/2012/ EK par vodinė žerpalus.
piemēroti harmoniziēti standarti, tai skaitā: skaitlītie prejējno lappus

ES
ES vyhlášenie o zhode
Týmto vyhlašujeme, že konstrukcie tejto konštrukčnej súrie v danom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniami:
Stroje - smernica 2006/42/ES
Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napäti sú dodržiavane v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES - o energeticky významnych výrobkoch
Použité 50 Hz indukčné elektromotory – jednotupňové, na trojfázový striedavý prúd, s rotorným nákrátko – zodpovedajú požiadavkam na ekodizajn v nariadení 640/2009.
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadlá používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

HR
EZ izjava o uskladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim važećim propisima:
EZ smernica o strojevima 2006/42/EZ
Ciljevi zaštite smernice o nízkom napetu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smernice o strojevima 2006/42/EZ.
Elektromagnetska kompatibilnost - smernica 2004/108/EZ
Smernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ
Uporabljeni 50 Hz indukcioni elektromotori – trifazni tok, skratko spojeni rotorom, enostopeniski – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uređbe 640/2009.
izpoljujuće zahtevne za ekološki primerno zasnovu i uređbe 547/2012.
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stranicu

BG
EO-Deklaracija за съответствие
Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:
Машинна директива 2006/42/EO
Целите за защита на разпоредбата за нико напрежение съставени съгласно Приложение I, № 1.5.1 от Директива за машини 2006/42/ЕС.
Електромаг

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar	Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com	Greece WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr	Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv	Romania WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro	Sweden WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se
Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au	China WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilibj@wilo.com.cn	Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbaúlin (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu	Lebanon WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb	Russia WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru	Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch
Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at	Croatia Wilo Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr	Czech Republic WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz	India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com	Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt	Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com
Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az	Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk	Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id	Indonesia WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T +212 (0) 5 22 66 09 24/28 contact@wilo.ma	Morocco WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T +212 (0) 5 22 66 09 24/28 contact@wilo.ma	Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs
Belarus WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by	Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee	Ireland WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie	The Netherlands WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	The Netherlands WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S., 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr
Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 482333 info@wilo.be	Finland WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi	Italy WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it	Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	Slovenia WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si
Bulgaria WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg	France WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr	Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz	Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	South Africa Salmon South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@salmson.co.za
Brazil WILO Brasil Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil ZIP Code: 13.213-105 T +55 11 2923 (WILO) 9456 wilo@wilo-brasil.com.br	Great Britain WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk	Korea WILO Pumps Ltd. 618-220 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr	Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es
					Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com