

Pioneering for You

wilo

Wilo-Rexa PRO



sr Uputstvo za ugradnju i upotrebu



Sadržaj

1 Opšte.....	5
1.1 O ovom uputstvu	5
1.2 Autorsko pravo	5
1.3 Zadržavanje prava na izmene	5
1.4 Garancija.....	5
2 Sigurnost.....	5
2.1 Označavanje sigurnosnih napomena	5
2.2 Kvalifikacija osoblja	7
2.3 Električni radovi.....	7
2.4 Nadzorni uređaji	7
2.5 Korišćenje fluida opasnih po život.....	8
2.6 Transport.....	8
2.7 Radovi na instalaciji/demontaži	8
2.8 Za vreme rada	8
2.9 Radovi na održavanju	9
2.10 Pogonska sredstva.....	9
2.11 Obaveze operatora	9
3 Primena/upotreba.....	9
3.1 Namenska upotreba	9
3.2 Nenamenska upotreba.....	10
4 Opis proizvoda	10
4.1 Konstrukcija	10
4.2 Nadzorni uređaji	11
4.3 Režimi rada.....	12
4.4 Pogon sa frekventnim regulatorom	12
4.5 Rad u eksplozivnoj atmosferi	12
4.6 Tehnički podaci	13
4.7 Način označavanja	14
4.8 Opseg isporuke.....	14
4.9 Dodatna oprema	14
5 Transport i skladištenje.....	14
5.1 Isporuka	14
5.2 Transport	15
5.3 Skladištenje.....	15
6 Instalacija i električno povezivanje.....	16
6.1 Kvalifikacija osoblja	16
6.2 Načini postavljanja.....	16
6.3 Obaveze operatora	16
6.4 Instalacija	17
6.5 Električno povezivanje	22
7 Puštanje u rad.....	28
7.1 Kvalifikacija osoblja	28
7.2 Obaveze operatora	28
7.3 Kontrola smera obrtaja (samo kod trofaznih motora)	28
7.4 Rad u eksplozivnoj atmosferi	29
7.5 Pre uključivanja.....	29
7.6 Uključivanje i isključivanje	30
7.7 Za vreme rada	30
8 Stavljanje van pogona / demontaža.....	31
8.1 Kvalifikacija osoblja	31
8.2 Obaveze operatora	31
8.3 Stavljanje van pogona	31
8.4 Demontaža.....	31

9 Održavanje.....	33
9.1 Kvalifikacija osoblja	33
9.2 Obaveze operatora	34
9.3 Pogonska sredstva	34
9.4 Intervalli održavanja.....	34
9.5 Mere održavanja	35
10 Greške, uzroci i otklanjanje	37
11 Rezervni delovi	39
12 Odvod.....	40
12.1 Ulja i maziva	40
12.2 Zaštitna odeća	40
12.3 Informacije o sakupljanju dotrajalih električnih i elektronskih proizvoda	40
13 Prilog	40
13.1 Pogon sa frekventnim regulatorom	40
13.2 EX odobrenje.....	41

1 Opšte

1.1 O ovom uputstvu

Uputstvo za ugradnju i upotrebu je sastavni deo proizvoda. Pre svih radova pročitati ovo uputstvo i uvek ga čuvati na dostupnom mestu. Potpuno uvažavanje ovog uputstva je preduslov za propisnu upotrebu i pravilno rukovanje proizvodom. Obratite pažnju na sve podatke i oznake na proizvodu.

Jezik originalnog uputstva je nemački. Svi ostali jezici ovog uputstva su prevod originalnog uputstva.

1.2 Autorsko pravo

Autorsko pravo za ovo uputstvo za ugradnju i upotrebu zadržava proizvođač. Sadržaji bilo koje vrste ne smeju da se umnožavaju, da se distribuiraju ili neovlašćeno koriste ili drugima daju na korišćenje u konkurentne svrhe.

1.3 Zadržavanje prava na izmene

Proizvođač zadržava sva prava da vrši tehničke izmene na proizvodu ili pojedinim komponentama. Korišćene ilustracije mogu odstupati od originala i služe kao primer za prikaz proizvoda.

1.4 Garancija

Za garanciju i trajanje garancije važe podaci u skladu sa važećim „Opštim uslovima poslovanja“. Možete ih pronaći na adresi: www.wilo.com/legal

Svako odstupanje od toga mora da se definiše ugovorom i u tom slučaju će imati prvenstvo.

Pravo na garanciju

Ukoliko se pridržavate sledećih tačaka, proizvođač se obavezuje na otklanjanje svakog kvalitativnog i konstruktivnog nedostatka:

- Nedostaci se tokom trajanja garancije u pisanom obliku prijavljuju proizvođaču.
- Korišćenje u skladu sa namenskom upotrebotom.
- Svi nadzorni uređaji su priključeni i ispitani pre puštanja u rad.

Isključenje odgovornosti

Isključenje odgovornosti isključuje svaku odgovornost za štetu koja je naneta licima, materijalnu štetu ili finansijske gubitke. Isključivanje sledi ukoliko je ispunjen jedan od uslova iz sledećih tačaka:

- Nedovoljno dimenzionisanje usled manjkavih ili pogrešnih informacija korisnika ili kupca.
- Nepoštovanje uputstva za ugradnju i upotrebu
- Nenamenska upotreba
- Nepravilno skladištenje i transport
- Pogrešna instalacija ili demontaža
- Nepravilno održavanje
- Neovlašćena popravka
- Nedostaci podloge za ugradnju
- Hemijski, električni ili elektrohemski uticaji
- Habanje

2 Sigurnost

Ovo poglavje sadrži osnovne napomene koje se moraju poštovati u pojedinim fazama tokom veka trajanja. Nepoštovanje ovog uputstva za upotrebu može dovesti u opasnost ljudi, životnu okolinu proizvoda i dovodi do gubitka svih prava na nadoknadu štete. Nepoštovanje može da izazove sledeće opasnosti:

- Ugrožavanje ljudi električnim, mehaničkim i bakteriološkim uticajem, kao i elektromagnetskim poljima
- Ugrožavanje životne okoline usled curenja opasnih materija
- Materijalne štete
- Otkazivanje važnih funkcija proizvoda

Pored toga, mora se obratiti pažnja na sigurnosne napomene u ostalim poglavljima!

2.1 Označavanje sigurnosnih napomena

U ovom uputstvu za ugradnju i upotrebu koriste se sigurnosne napomene za materijalnu štetu i telesne povrede. Ove sigurnosne napomene su različito predstavljene:

- Sigurnosne napomene za telesne povrede počinju signalnom reči ispred koje je postavljen **odgovarajući simbol** i koje imaju sivu pozadinu.



OPASNOST

Vrsta i izvor opasnosti!

Dejstva opasnosti i uputstva za sprečavanje.

- Sigurnosne napomene za materijalnu štetu počinju signalnom reči i predstavljene su **bez simbola**.

OPREZ

Vrsta i izvor opasnosti!

Dejstvo ili informacije.

Signalne reči

■ **OPASNOST!**

Nepoštovanje dovodi do smrti ili ozbiljnih povreda.

■ **UPOZORENJE!**

Nepoštovanje može dovesti do (ozbiljnih) povreda!

■ **OPREZ!**

Nepoštovanje može dovesti do materijalne štete ili potpunog oštećenja.

■ **NAPOMENA!**

Korisna napomena za rukovanje proizvodom

Simboli

U ovom uputstvu se koriste sledeći simboli:



Opasnost od električnog napona



Opasnost od bakterijske infekcije



Opasnost od eksplozije



Opšti znak upozorenja



Upozorenje na nagnječenja



Upozorenje na opasnost od posekotina



Upozorenje na vruće površine



Upozorenje na visok pritisak



Upozorenje na viseći teret



Lična zaštitna oprema: Nositи zaštitni šлем



Lična zaštitna oprema: Nositи zaštitu za stopala



Lična zaštitna oprema: Nositи zaštitu za ruke



Lična zaštitna oprema: Nositи zaštitu za usta



Lična zaštitna oprema: Nositi zaštitne naočare



Zabranjen samostalan rad! Mora biti prisutna još jedna osoba.



Korisna napomena

Označavanja teksta

- ✓ Preduslov
- 1. Radni korak / nabrajanje
 - ⇒ Napomena / uputstvo
- Rezultat

2.2 Kvalifikacija osoblja

Osoblje mora:

- Da bude informisano o lokalnim propisima za zaštitu od nezgoda.
- Da pročita i razume uputstva za ugradnju i upotrebu.

Osoblje mora da ima sledeće kvalifikacije:

- Električni radovi: Električne radove mora da obavlja kvalifikovani električar (prema EN 50110-1).
- Radovi na instalaciji/demontaži: Stručno lice mora da bude obučeno za rukovanje svim neophodnim alatima i potrebnim materijalima za pričvršćivanje na postojeću podlogu za ugradnju.
- Radovi na održavanju: Stručno lice mora da bude upoznato sa rukovanjem radnim sredstvima koje koristi i njihovim odlaganjem. Pored toga stručno lice mora da poznaje osnovna znanja iz oblasti mašinstva.

Definicija „kvalifikovanog električara”

Kvalifikovani električar je osoba sa odgovarajućom stručnom obukom, znanjem i iskuštvom, koja prepozna opasnosti od električne energije i može da ih spreči.

2.3 Električni radovi

- Kvalifikovani električar mora da izvodi električne radove.
- Za priključivanje na strujnu mrežu moraju se poštovati lokalni propisi i zahtevi lokalnog preduzeća za snabdevanje električnom energijom.
- Pre svih radova proizvod isključiti iz električne mreže i osigurati od neovlašćenog ponovnog uključenja.
- Osoblje mora da bude informisano o izvođenju električnih priključaka, kao i o mogućnostima isključenja proizvoda.
- Moraju se poštovati tehnički podaci iz ovog uputstva za ugradnju i upotrebu, kao i podaci na natpisnoj pločici.
- Proizvod uzemljiti.
- Kod priključivanja na električna upravljačka postrojenja mora da se obrati pažnja na propise proizvođača.
- Kod priključivanja na električna upravljanja za pokretanje (npr. soft start ili frekventni regulator) moraju da se poštuju propisi o elektromagnetskoj kompatibilnosti. Ako je potrebno, moraju se uzeti u obzir posebne mere (npr. oklopljeni kabl, filter itd.).
- Neispravne strujne napojne vodove obavezno zameniti. Konsultovati se sa službom za korisnike.

2.4 Nadzorni uređaji

Sledeći nadzorni uređaji moraju biti postavljeni na objektu:

Strujni prekidač

Jačina strujnog prekidača odgovara nominalnoj struci pumpe. Karakteristika prekidanja treba da odgovara grupi B ili C. Pridržavati se lokalnih propisa.

Zaštitni prekidač motora

Kod proizvoda bez utikača na objektu planirati zaštitni prekidač motora! Minimalni zahtev je termički relej / zaštitni prekidač motora sa kompenzacijom temperature, aktiviranjem razlike i blokadom ponovnog uključivanja prema lokalnim propisima. Za priključak osetljive strujne mreže na objektu planirati ugradnju dodatnih zaštitnih uređaja (npr. relej za prenapon, relej za podnapon ili relej za otkaz faza itd.).

Prekostrujna zaštitna sklopka (RCD)

Pridržavati se propisa lokalnog preduzeća za snabdevanje električnom energijom! Preporučuje se korišćenje prekostrujne zaštitne sklopke (RCD).

Kada osobe mogu da dođu u dodir sa proizvodom i provodnim tečnostima, priključak osigurati **pomoću** prekostrujne zaštitne sklopke (RCD).

2.5 Korišćenje fluida opasnih po život

- Pri korišćenju proizvoda u fluidima opasnim po život postoji opasnost od bakterijske infekcije! Ovaj proizvod mora temeljno da se očisti i dezinfikuje nakon demontaže i pre dalje upotrebe. Operator mora da obezbedi sledeće tačke:
 - Pri čišćenju sa proizvodom stavlja se na raspolažanje i nosi sledeća zaštitna oprema:
 - Zatvorene zaštitne naočare
 - Maska za zaštitu disajnih organa
 - Zaštitne rukavice
 - Osoblje mora da bude informisano o fluidu, povezanim opasnostima i pravilnom radu sa njim!

2.6 Transport

- Mora da se nosi sledeća zaštitna oprema:
 - Zaštitna obuća
 - Zaštitna kaciga (kod primene sredstava za podizanje)
- Pri transportu proizvoda uvek treba da se hvata drška. Nikad se ne sme vući za strujni napojni vod!
- Samo zakonski propisani i dozvoljeni uređaji za pričvršćivanje smeju da se koriste.
- Uređaje za pričvršćivanje izabrati na osnovu postojećih uslova (vremenski uslovi, tačka za pričvršćivanje, teret itd.).
- Uređaj za pričvršćivanje uvek pričvrstiti u tačkama za pričvršćivanje (drška ili ušica za podizanje).
- Stabilnost sredstva za podizanje tokom primene mora biti zagarantovana.
- Još jedna osoba za koordinisanje mora da se uključi u slučaju potrebe (npr. slaba vidljivost) kod upotrebe sredstva za podizanje.
- Zadržavanje ljudi ispod lebdećeg tereta nije dozvoljeno. Tereti **ne** smeju da se prenose iznad radnih mesta na kojima se zadržavaju ljudi.

2.7 Radovi na instalaciji/demontaži

- Nositи sledeću zaštitnu opremu:
 - Zaštitna obuća
 - Zaštitne rukavice za zaštitu od posekotina
 - Zaštitna kaciga (kod primene sredstava za podizanje)
- Pridržavati se važećih zakona i propisa o bezbednosti na radu i zaštiti od nesreća na mestu primene.
- Proizvod isključiti iz električne mreže i osigurati od neovlašćenog ponovnog uključenja.
- Svi rotirajući delovi se moraju zaustaviti.
- U zatvorenim prostorijama treba obezbediti dovoljnu ventilaciju.
- Radi sigurnosti, prilikom radova u šahtovima i zatvorenim prostorijama mora biti prisutna još jedna osoba.
- Kada dolazi do sakupljanja otrovnih gasova ili gasova koji izazivaju gušenje, odmah preduzeti mere zaštite!
- Proizvod dobro očistiti. Dezinfikovati proizvode koji su bili ugrađeni u fluidima opasnim po život!
- Obezbediti da pri svim radovima na zavarivanju ili električnim uređajima ne postoji opasnost od eksplozije.

2.8 Za vreme rada

- Nositи sledeću zaštitnu opremu:
 - Zaštitna obuća
 - Zaštita za sluh (u skladu sa zahtevima pravilnika o radu)
- Radno područje proizvoda nije područje za zadržavanje. Prilikom rada nikao ne sme da se zadržava u radnom području.
- Operator mora odgovornim osobama odmah da prijavi svaku grešku ili nepravilnost.
- U slučaju nedostatka koji ugrožava bezbednost, neophodno je da operator pažljivo obavi isključivanje:
 - Otkaz sigurnosnih i nadzornih uređaja
 - Oštećenje delova kućišta
 - Oštećenje električnih uređaja
- Nikad ne posežite u usisni nastavak. Rotacioni delovi mogu da prigneče ili odseku ekstremitete.
- Kada se motor izroni u toku rada, kućište motora može biti zagrejano iznad 40 °C.
- Otvoriti sve zasune na vodovima sa usisne i potisne strane.
- Obezbediti minimalni nivo vode sa zaštitom od rada na suvo.

- Proizvod pod normalnim uslovima rada ima nivo zvučnog pritiska ispod 85 dB(A). Međutim, stvarni zvučni pritisak zavisi od više faktora:
 - Dubina za ugradnju
 - Montaža
 - Pričvršćivanje dodatne opreme i cevovoda
 - Radna tačka
 - Dubina uranjanja
- Kada proizvod radi pod propisanim uslovima rada, operator mora da izvrši merenje nivoa zvučnog pritiska. Pri nivou zvučnog pritisaka od 85 dB(A) mora da se nosi zaštita za sluh i da se uvaži napomena u pravilniku o radu!

2.9 Radovi na održavanju

- Nositи sledećу зашитну опрему:
 - Затворене зашитне naočare
 - Зашитна обућа
 - Зашитне рукавице за зашиту од посекотина
- Радове на одржавању увек обављати унутар радног простора / места постављања.
- Обављати само радове на одржавању који су описаны у овом упутству за уградњу и употребу.
- За одржавање и поправку смеју да се користе само оригинални резервни делови производа. Употреба других делова, који нису оригинални делови, ослобађа производа било какве одговорности.
- Пропуштање fluida и погонског средства мора одмах да се покупи и одложи у складу са важећим локалним директивама.
- Алат чувати на предвиђеним местима.
- По завршетку радова поново морaju да се поставе сви сигурносни и надзорни уређаји и мора да се провери да ли правилно функционишу.

Promena pogonskog sredstva

У slučaju kvara, у мотору се може створити прitisak **od više bara!** Овај прitisak се растерећује **отварањем** navojnih zavrtnjева. Непаžljivo отворени navojni zavrtnji могу да се одбаци већом brzinom! Да би се избегле повреде, pratiti sledećа uputstva:

- Пидржавати се propisanog redosleda radnih koraka.
- Navojne zavrtanje odvrtati постепено и никада до kraja. Чим се прitisak rastereti (чује се звијзданje ili šuštanje vazduha), prekinuti sa odvrtanjem.
- UPOZORENJE! Kada se pritisak rasterete, može doći do prskanja vrućeg pogonskog sredstva. Može doći do opekovina. Da bi se спречile повреде, pre svih radova pustiti da se motor ohladi do temperature okoline!**
- Kada se прitisak потпуно rastereti, navojni zavrtanj odvrnuti до kraja.

2.10 Pogonska sredstva

Motor се налази у zaptivnoj komori напunjenoj belim uljem. Pogonsko sredstvo мора да се менја при redovnim radovima на одржавању и одлаže у складу са локалним директивама.

2.11 Obaveze operatora

- Упутство за уградњу и употребу ставити на raspolaganje на jeziku којим говори osoblje.
- Obezbediti potrebnu obuku osoblja за navedene radove.
- Potrebnu зашитну опрему ставити на raspolaganje и побринuti се да осoblje nosi зашитну опрему.
- Bezbednosne i informativne oznake postavljene на proizvodu морaju увек да буду читке.
- Osoblje мора да буде информисано о начину функционисања система.
- Isključiti opasnosti od električne struje.
- Opasne komponente u sistemu опремити заштитом од dodirivanja na objektu.
- Radno подручје обележити и осигурати.
- Zbog bezbednosti radnog procesa definisati raspodelu zadataka за osoblje.

Deci i licima mlađim od 16 godina, kao i licima sa ograničenim fizičkim, čulnim ili psihičkim sposobnostima, забранjen је rad sa ovim proizvodom! Neophodno је да стручно osoblje nadzire lica ispod 18 godina!

3 Primena/upotreba

3.1 Namenska upotreba

Uronjive pumpe су pogodne за pumpanje:

- Otpadne vode sa i bez fekalija (u skladu sa (DIN) EN 12050)
- Otpadne vode (sa manjim količinama peska i šljunka)
- Tehnološke otpadne vode
- Fluida sa maks. 8 % suve materije

Ispitivanje tipa u skladu sa (DIN) EN 12050

Tip pumpe	EN 12050-2	EN 12050-1	DIN EN 12050-1
PRO C05	•	-	-
PRO V05	-	•	-
PRO C06	•	-	-
PRO V06	-	•	• ¹
PRO C08	-	•	•
PRO V08	-	•	•
PRO C10	-	•	•
PRO V10	-	•	•

¹⁾ Da bi se ispunili zahtevi standarda, na potisnoj strani mora da se priključi cevovod DN 80. Zbog toga kružni otvor DN 65 fabrički mora da se zatvori plastičnim čepom. Ako se uklone plastični čepovi, onda je ispunjen samo standard EN 12050-1 erfüllt!

3.2 Nenamenska upotreba**OPASNOST****Eksplozija usled pumpanja eksplozivnih fluida!**

Pumpanje lakozapaljivih i eksplozivnih fluida (benzina, kerozina itd.) u njihovom čistom obliku najstrože je zabranjeno. Postoji opasnost po život usled eksplozije! Pumpe nisu koncipirane za ove fluide.

**OPASNOST****Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!**

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, pumpu dekontaminirati nakon demontaže i pre svih daljih radova! Opasnost po život! Uvažiti podatke iz pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i pročita pravilnik o radu!

Uronjive pumpe **ne smeju** da se koriste za pumpanje:

- Pitke vode
- Fluida sa tvrdim sastavnim delovima (npr. drvo, metal itd.)
- Fluide sa velikim količinama abrazivnih sastojaka (npr. pesak, šljunak).

Namenska upotreba takođe uključuje poštovanje ovih uputstava. Svaka drugačija primena smatra se nenamenskom.

4 Opis proizvoda**4.1 Konstrukcija**

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu kao potopivi monoblok agregat za trajni režim rada montaže na suvom i vlažnom prostoru.

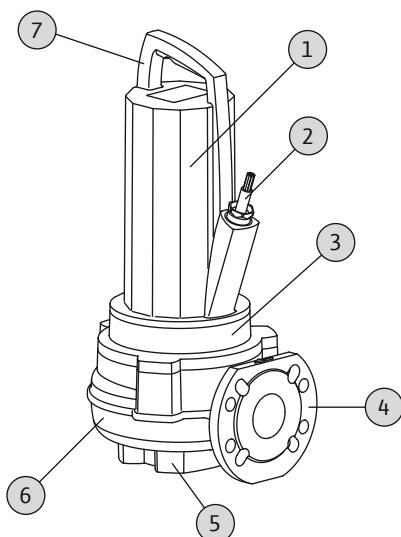


Fig. 1: Pregled

1	Motor
2	Strujni napojni vod
3	Zaptivno kućište
4	Potisni nastavak
5	Usisni nastavak
6	Kućište hidraulike
7	Drška/potporna tačka

4.1.1 Hidraulika

Cirkulaciona hidraulika sa različitim oblicima radnog kola i priključkom u obliku horizontalnog prirubničkog spoja sa potisne strane. U zavisnosti od hidraulike, primenjuju se sledeći oblici radnih kola:

- Jednokanalno radno kolo
- Vortex radno kolo

Hidraulika **nije** samousisna, tj. dotok fluida mora biti samostalan ili sa ulaznim pritiskom.

4.1.2 Motor

Kao pogon se primenjuju motori sa površinskim hlađenjem u naizmeničnoj ili trofaznoj verziji. Hlađenje se vrši okolnim fluidom. Otpadna toplota se preko kućišta motora odvodi direktno u fluid ili okolni vazduh. Motor može da izrana u toku rada. U zavisnosti od snage motora, moguć je trajni režim montaže na suvom.

Kondenzator za pokretanje i pogonski kondenzator je kod motora na monofaznu struju ugrađen u zasebnom upravljačkom uređaju za kondenzator. Priključni kabl je vodootporno zaliven po dužini i dostupan u sledećim verzijama:

- sa utikačem
- sa slobodnim krajem kabla

4.1.3 Zaptivanje

Zaptivanje u odnosu na fluid i prostor motora vrši se preko dva mehanička zaptivača. Zaptivna komora između mehaničkih zaptivača je napunjena medicinskim belim uljem.

4.1.4 Materijal

- Kućište pumpe: EN-GJL-250
- Radno kolo: EN-GJL-250 ili EN-GJS-500-7
- Kućište motora: EN-GJL-250
- Vratilo: 1.4021
- Zaptivanje sa strane motora: C/MgSiO₄
- Zaptivanje sa strane fluida: SiC/SiC
- Zaptivanje, statičko: NBR

4.1.5 Instalirana dodatna oprema

Utikač

U „P“ verziji, ugrađen je CEE fazni invertor. Utikač je izведен za korišćenje u uobičajenim CEE utičnicama i **nije** zaštićen od preplavljuvanja.

4.2 Nadzorni uređaji

Pregled nadzornih uređaja:

	P 13	P 17
Prostor motora	•	o
Namotaj motora: Limitiranje temperature (1-kružna kontrola temperature)	•	o
Namotaj motora: Regulacija temperature (2-kružna kontrola temperature)	o	•
Zaptivna komora	o	o

Legenda: - = ne postoji/nije moguće, o = opciono, • = serijsko

Svi dostupni nadzorni uređaji moraju uvek biti priključeni!

Nadzor prostora motora

Nadzor prostora motora štiti namotaj motora od kratkog spoja. Registrovanje tečnosti se odvija preko elektroda.

Nadzor namotaja motora

Termički nadzor motora štiti namotaj motora od pregrevanja. Za registrovanje temperature se standardno ugrađuje bimetalni senzor. Registrovanje temperature se može opcionalno izvoditi PTC senzorom. Verzija termičkog nadzora motora zavisi od motora:

- Motor P 13:

Termički nadzor motora je izведен kao limitiranje temperature. Kada se temperatura dostigne, mora da usledi isključivanje sa blokadom ponovnog uključivanja.

- Motor P 17:

Termički nadzor motora je izведен kao regulacija temperature. Na taj način je moguće registrovanje dve temperature. Ako se postigne niža temperatura, nakon hlađenja motora može se ponovo automatski uključiti. Tek kada se postigne visoka temperatura, mora uslediti isključivanje pomoću blokade ponovnog uključivanja.

Nadzor zaptivne komore

Zaptivna komora opcionalno može biti opremljena spoljašnjom štapnom elektrodom. Elektroda registruje ulazak fluida kroz mehanički zaptivač na strani fluida. Preko upravljanja pumpom može se uključiti alarm ili se može isključiti pumpa.

4.3 Režimi rada

Vrsta rada S1: Trajni pogon

Pumpa može da radi kontinuirano pod nominalnim opterećenjem, bez prekoračenja dozvoljene temperature.

Vrsta rada S2: Kratkotrajan rad

Maks. trajanje rada navodi se u minutima, npr. S2-15. Pauza mora trajati sve dok temperatura mašine ne odstupa više od 2 °K od temperature rashladnog sredstva.

Vrsta rada S3: Rad sa prekidima

Ova vrsta rada opisuje radni ciklus u odnosu na vreme rada i vreme mirovanja. Navedena vrednost (npr. S3 25 %) se pri tom odnosi na vreme rada. Radni ciklus traje 10 min. Ako su navedene dve vrednosti (npr. S3 25 %/120 s), prva vrednost se odnosi na vreme rada. Druga vrednost daje maks. vreme radnog ciklusa.

Režim rada: Izranjanje

Režim rada „Izranjanje“ opisuje mogućnost da motor izroni za vreme procesa ispumpavanja. Na taj način je moguće smanjivanje nivoa vode sve do gornje ivice hidraulike. Za vreme izranjanja obratite pažnju na sledeće tačke:

- Režim rada

- Motor P 13:

Izranjanje motora je dozvoljeno u režimu rada „izronjeno“.

- Motor P 17:

Dozvoljeno je samo kratkotrajno izranjanje motora. **OPREZ! Kako bi se namotaj motora zaštitio od pregrevanja, motor mora biti opremljen regulacijom temperature!** **Ako je urađeno samo limitiranje temperature, motor tokom korišćenja ne sme izroniti.**

- Maks. temperatura okoline i fluida: Maks. temperatura okoline odgovara maks. temperaturi fluida prema natpisnoj pločici.

4.4 Pogon sa frekventnim regulatorom

Rad na frekventnom regulatoru je dozvoljen. Prihvativate odgovarajuće zahteve i obratite pažnju na njih!

4.5 Rad u eksplozivnoj atmosferi

	P 13	P 17
Odobrenje u skladu sa standardom ATEX	•	•
Odobrenje u skladu sa standardom FM	•	•
Odobrenje u skladu sa standardom CSA-Ex	–	–

Legenda: – = ne postoji/nije moguće, o = opcionalno, • = serijsko

Pumpe koje su dozvoljene za upotrebu u eksplozivnim atmosferama moraju na natpisnoj pločici da budu označene kako sledi:

- „Ex” simbol odgovarajućeg odobrenja
- EX klasifikacija

Pročitajte odgovarajuće zahteve u Ex-poglavlju o zaštiti u ovom uputstvu za upotrebu i obratite pažnju na njih!

ATEX certifikat

Pumpe su pogodne za rad u područjima ugroženim eksplozijom gde su neophodni električni uređaji grupe II, kategorije 2. Pumpe, prema tome, mogu da se koriste u zonama 1 i 2.

Pumpe se ne smeju primenjivati u zoni 0!

FM-odobrenje

Pumpe su pogodne za rad u područjima ugroženim eksplozijom kojima su neophodni električni uređaji klase zaštite „Explosionproof, Class 1, Division 1”. Na taj način je moguć i rad u područjima gde se zahteva klasa zaštite „Explosionproof, Class 1, Division 2“.

4.6 Tehnički podaci

Opšte napomene	
Mrežni priključak [U/f]	Pogledajte natpisnu pločicu
Potrošnja struje [P_1]	Pogledajte natpisnu pločicu
Nominalna snaga motora [P_2]	Pogledajte natpisnu pločicu
Maks. napor pumpe [H]	Pogledajte natpisnu pločicu
Maks. protok [Q]	Pogledajte natpisnu pločicu
Način uključivanja [AT]	Pogledajte natpisnu pločicu
Temperatura fluida [t]	3...40 °C
Klasa zaštite	IP68
Klasa izolacije [Cl.]	F (Opciono: H)
Broj obrtaja [n]	Pogledajte natpisnu pločicu
Maks. broj uključivanja	
– Motor P 13:	50/h
– Motor P 17:	15/h
Maks. dubina uranjanja [8]	20 m
Dužina kabla (standardni model)	10 m
Zaštita od eksplozije	ATEX, FM
Režimi rada	
Uronjeno [OTs]	S1
Izronjeno [OTe]	
– Motor P 13:	S1**, S2–30, S3 25%*
– Motor P 17:	–
Priklučak pritiska	
PRO V05...	DN 50, PN 10
PRO C05...	DN 50, PN 10
PRO V06...	DN 65/80, PN 10
PRO C06...	DN 65/80, PN 10
PRO V08...	DN 80/100, PN 10
PRO C08...	DN 80, PN 10
PRO V10...	DN 100, PN 10
PRO C10...	DN 100, PN 10
Usisni priključak	
PRO V05...	DN 50, PN 10
PRO C05...	
PRO V06...	DN 65, PN 10
PRO C06...	

PRO V08...	DN 80, PN 10
PRO C08...	
PRO V10...	DN 100, PN 10
PRO C10...	

* Kada se pre ponovnog uključivanja obezbedi potrebno hlađenje motora, dozvoljen je način rada S3 50%! Da bi se obezbedilo potrebno hlađenje, motor mora da bude potpuno uključen najmanje 1 minut!

** S1 pogon zavisi od snage motora. Voditi računa i pridržavati se podataka za „izronjeni“ način rada na natpisnoj pločici!

4.7 Način označavanja

Primer: Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-P	
PRO	Serija
V	Oblik radnog kola V = Vortex radno kolo C = jednokanalno radno kolo
06	Nominalni prečnik priključka pritiska
D	Verzija hidraulike: D = usisna strana bušena prema DIN N = usisna strana bušena prema ANSI
A	Verzija materijala „Hidraulika“: standard
110	Odrednica hidraulike
E	Verzija motora: motor sa površinskim hlađenjem
A	Verzija materijala „Motor“: standard
D	Zaptivanje D = dva mehanička zaptivača B = kasetna zaptivka
1	Klasa energetske efikasnosti IE (odnosi se na IEC 60034-30)
X	Ex odobrenje X = ATEX F = FM C = CSA-Ex
2	Broj polova
T	Verzija mrežnog priključka: M = 1~, T = 3~
0015	/10 = nominalna snaga motora P_2 u kW
5	Frekvencija mrežnog priključka: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40	Ključ za određeni napon
P	Električna dodatna oprema: O = sa slobodnim krajem kabla P = sa utikačem

4.8 Opseg isporuke

- Pumpa
- Kabl sa utikačem ili slobodnim krajem kabla
- Verzija za monofaznu struju sa upravljačkim uređajem za kondenzator
- Uputstvo za ugradnju i upotrebu

4.9 Dodatna oprema

- Uredaj za ovešenje
- Stopa pumpe
- Posebni model mit Ceram-obloga ili posebnim materijalima
- Štapna elektroda za kontrolu zaptivne komore
- Upravljanja nivoom
- Dodatna oprema za pričvršćivanje i lanci
- Upravljački uređaji, releji i utikači

5 Transport i skladištenje

5.1 Isporuka

Nakon prijema isporuke isporuka mora odmah biti proverena zbog nedostataka (oštećenja, potpunost). Postojeći nedostaci moraju da budu zabeleženi na dostavnoj dokumentaciji.

mentaciji. Osim toga, nedostaci moraju da se prijave transportnom preduzeću ili proizvođaču još na dan prijema. Kasnije prijavljene reklamacije neće se uzimati u obzir.

5.2 Transport



UPOZORENJE

Zadržavanje ispod visećih tereta!

Lica ne smeju da se zadržavaju ispod visećeg tereta! Postoji opasnost od (teških) povreda usled padanja delova. Teret ne sme da se vodi iznad radnih mesta na kojima se zadržavaju ljudi!



UPOZORENJE

Povrede glave i stopala zbog nedostatka zaštitne opreme!

Za vreme rada postoji opasnost od (teških) povreda. Nositи sledeću zaštitnu opremu:

- Zaštitna obuća
- Ako se primenjuje sredstvo za podizanje, dodatno mora da se nosi zaštitna kaci-ga!



NAPOMENA

Koristiti samo tehnički ispravna sredstva za podizanje!

Za podizanje, spuštanje i transport pumpe koristiti tehnički ispravna sredstva za po-dizanje. Osigurati da pumpa ne može da se zaglavi prilikom podizanja i spuštanja.

Maks. dozvoljena nosivost sredstva za podizanje se nikada **ne sme** prekoračiti!

OPREZ

Navlažena pakovanja mogu da se pocepaju!

Zbog toga proizvod bez zaštite može da padne na pod i da se ošteći. Navlažena pa-kovanja moraju pažljivo da se podižu i moraju odmah biti zamenjena!

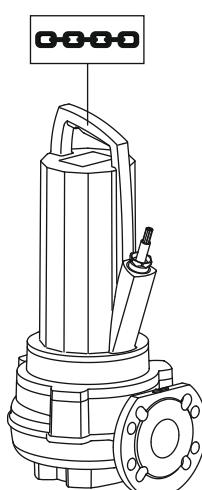


Fig. 2: Potporna tačka

Da se pumpa tokom transporta ne bi oštetila, ambalažu ukloniti tek na mestu ugradnje. Korišćene pumpe za otpremu moraju biti zapakovane u izdržljivim, nepropusnim i do-voljno velikim plastičnim kesama.

Osim toga, moraju se poštovati sledeće tačke:

- Uvažavati važeće nacionalne propise o bezbednosti.
- Koristiti zakonski propisane i dozvoljene uređaje za pričvršćivanje.
- Uređaje za pričvršćivanje izabrati na osnovu postojećih uslova (vremenski uslovi, tačka za pričvršćivanje, teret itd.).
- Uređaj za pričvršćivanje pričvrstiti samo u tački za pričvršćivanje. Pričvršćenje mora da se obavi pomoću karike.
- Koristiti sredstva za podizanje dovoljne nosivosti.
- Stabilnost sredstva za podizanje tokom primene mora biti zagarantovana.
- Još jedna osoba za koordinisanje mora da se uključi u slučaju potrebe (npr. slaba vidljivost) kod upotrebe sredstva za podizanje.

5.3 Skladištenje



OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, pumpu dekontaminirati nakon demontaže i pre svih daljih radova! Opasnost po život! Uvažiti podatke iz pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i pročita pravilnik o radu!



UPOZORENJE

Oštре ivice na radnom kolu i usisnom nastavku!

Na radnom kolu i usisnom nastavku mogu da se stvore oštre ivice. Postoji opasnost od odsecanja ekstremiteta! Moraju da se nose zaštitne rukavice koje štite od posekotina.

OPREZ

Havarija usled prodora vlage

Prodor vlage u strujni napojni vod oštećuje strujni napojni vod i pumpu! Kraj strujnog napajnog voda se nikad ne sme uranjati u tečnost i mora da bude dobro zatvoren tokom skladištenja.

Nove isporučene pumpe mogu da se skladište godinu dana. Za skladištenje duže od godinu dana konsultujte se sa službom za korisnike.

Za skladištenje se moraju poštovati sledeće tačke:

- Pumpu bezbedno odložiti na čvrstu podlogu. Pumpe sa stopom pumpe skladištitи u vertikalnom položaju, a pumpe bez stope pumpe u horizontalnom položaju. Pumpu osigurati od pada i iskliznuća!
- Maks. temperatura skladištenja iznosi od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$ pri maks. relativnoj vlažnosti od 90 %, bez kondenzacije. Preporučuje se skladištenje zaštićeno od mraza pri temperaturama od 5°C do 25°C i pri relativnoj vlažnosti od 40% do 50%.
- Pumpu ne skladištitи u prostorijama u kojima se izvodi zavarivanje. Nastali gasovi, odnosno zračenja, mogu da nagrizaju elastomerne delove i premaze.
- Usisni priključak i priključak pritiska dobro zatvoriti.
- Strujne napojne vodove zaštititi od savijanja i oštećenja.
- Pumpu zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i topote. Prevelika toplota može da dovede do oštećenja na radnim kolima i premazima!
- Radna kola okretati u redovnim vremenskim razmacima (3 – 6 meseci) za 180° . Time se sprečava zaglavljivanje ležajeva i vrši se obnavljanje tankog sloja maziva mehaničkog zaptivачa. **UPOZORENJE! Postoji opasnost od povreda usled oštrenih ivica na radnom kolu i usisnom nastavku!**
- Elastomerni delovi i premazi podležu prirodnjoj krhkosti. Pri skladištenju dužem od 6 meseci konsultujte se sa službom za korisnike.

Nakon skladištenja pumpu očistiti od prašine i proveriti da li su premazi oštećeni. Oštećene premaze popraviti pre dalje upotrebe.

6 Instalacija i električno povezivanje

6.1 Kvalifikacija osoblja

- Električni radovi: Električne radove mora da obavlja kvalifikovani električar (prema EN 50110-1).
- Radovi na instalaciji/demontaži: Stručno lice mora da bude obučeno za rukovanje svim neophodnim alatima i potrebnim materijalima za pričvršćivanje na postojeću podlogu za ugradnju.

6.2 Načini postavljanja

- Vertikalna stacionarna montaža u vlažnom prostoru sa uređajem za ovešenje
 - Vertikalna prenosiva montaža u vlažnom prostoru sa stopom pumpe
 - Vertikalna stacionarna montaža na suvom
- Sledeći načini montaže **nisu** dozvoljeni:
- Horizontalna montaža

6.3 Obaveze operatora

- Poštovati lokalne propise o sprečavanju nesreća i propise o bezbednosti stručnih udruženja.
- Uvažiti sve propise za rad sa teškim i visećim teretima.
- Zaštitnu opremu staviti na raspolaganje i pobrinuti se da osoblje nosi zaštitnu opremu.
- Za rad tehnoloških postrojenja za otpadne vode uvažiti lokalne propise o tehnologiji otpadne vode.
- Izbegavati skokove pritiska!
U slučaju dužih cevi pod pritiskom sa izrazitim profilom terena mogu da se jave skokovi pritiska. Ovi skokovi pritiska mogu da dovedu do uništavanja pumpe!
- U zavisnosti od radnih uslova i dimenzija šahta osigurati vreme hlađenja motora.
- Da bi se omogućilo bezbedno i funkcionalno zadovoljavajuće pričvršćenje, konstrukcija i temelj moraju da imaju dovoljnu čvrstoću. Za pripremu i prikladnost konstrukcije/temelja odgovoran je operator!
- Proveriti da li je postojeća projektna dokumentacija (planovi montaže, verzija radnog prostora, uslovi dotoka) kompletna i ispravna.

6.4 Instalacija



OPASNOST

Opasnost po život usled opasnog samostalnog rada!

Radovi u šahtovima i uzanim prostorima, kao i radovi sa opasnošću od pada opasni su radovi. Ovi radovi ne smeju da se izvode kao samostalni rad! Radi sigurnosti mora biti prisutna još jedna osoba.



UPOZORENJE

Povrede ruku i stopala zbog nedostatka zaštitne opreme!

Za vreme rada postoji opasnost od (teških) povreda. Nositi sledeću zaštitnu opremu:

- Zaštitne rukavice za zaštitu od posekotina
- Zaštitna obuća
- Ako se primenjuje sredstvo za podizanje, dodatno mora da se nosi zaštitna kaci-ga!



NAPOMENA

Koristiti samo tehnički ispravna sredstva za podizanje!

Za podizanje, spuštanje i transport pumpe koristiti tehnički ispravna sredstva za podizanje. Osigurati da pumpa ne može da se zaglavi prilikom podizanja i spuštanja.

Maks. dozvoljena nosivost sredstva za podizanje se nikada **ne sme** prekoračiti!



NAPOMENA

Izranjanje motora u toku rada

Kada motor izroni u toku rada, moraju da se poštuju podaci navedeni za „Izronjeni način rada”!


Motor P 17: Kako bi se namotaj motora zaštitio od pregrevanja, motor mora biti opremljen regulacijom temperature! Ako je urađeno samo limitiranje temperature, motor tokom korišćenja ne sme izroniti!

- Radni prostor / mesto postavljanja pripremiti na sledeći način:
 - Čisto, očišćeno od grubih nečistoća
 - Suvo
 - Zaštićeno od mraza
 - Dekontaminirano
- Kada dolazi do sakupljanja otrovnih gasova ili gasova koji izazivaju gušenje, odmah preduzeti mere zaštite!
- Za podizanje, spuštanje i transport pumpe koristiti dršku. Pumpu nikada ne nositi ili vući za strujni napojni vod!
- Mora da postoji mogućnost da se sredstvo za podizanje montira bez opasnosti. Mesto za skladištenje, kao i radni prostor / mesto postavljanja moraju da budu dostupni pomoću sredstva za podizanje. Mesto za odlaganje mora da ima čvrstu podlogu.

- Uredaj za dizanje i prenos tereta pričvrstiti karikom na dršci. Upotrebljavati samo sredstva za pričvršćivanje koja su dozvoljena građevinsko-tehničkim propisima.
- Položeni strujni napojni vodovi moraju da omogućavaju rad bez opasnosti. Proveriti da li su poprečni presek kabla i dužina kabla dovoljni za izabrani način polaganja.
- Prilikom upotrebe upravljačkih uređaja mora da se obrati pažnja na odgovarajuću IP klasu. Upravljački uređaj mora da se instalira tako da bude zaštićen od preplavljanja i izvan eksplozivnih područja!
- Da bi se spriječio unos vazduha u fluid, za dotok koristiti usmerivački ili odbojni lim. Uneti vazduh može da se nakupi u cevovodnom sistemu i da dovede do nedozvoljenih radnih uslova. Prodore vazduha otkloniti preko uređaja za odušivanje!
- Rad pumpe na suvo je zabranjen! Spriječiti prodore vazduha u kućište hidraulike ili u cevovodni sistem. Minimalni nivo vode nikad ne prekoračiti. Preporučuje se ugradnja zaštite od rada na suvo!

6.4.1 Napomene za rad dupleks pumpe

Kada se u radnom prostoru koristi više pumpi moraju da se održavaju minimalna odstojanja između pumpi i od zida. Odstojanja se razlikuju u zavisnosti od vrste sistema: naizmenični ili paralelni rad.

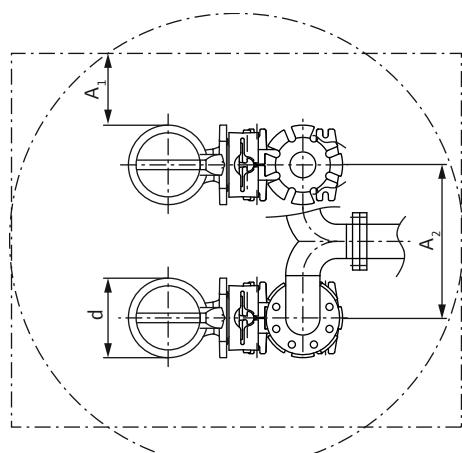

D	Prečnik kućišta hidraulike
A ₁	Minimalno odstojanje: – naizmenični rad: min. $0,3 \times d$ – paralelni rad: min. $1 \times d$
A ₂	Odstojanje potisnih cevi – naizmenični rad: min. $1,5 \times d$ – paralelni rad: min. $2 \times d$

Fig. 3: Minimalna odstojanja

6.4.2 Radovi na održavanju

Nakon skladištenja dužeg od 6 meseci, pre ugradnje treba obaviti sledeće radove održavanja:

- Obrtanje radnog kola.
- Provera ulja u zaptivnoj komori.

6.4.2.1 Obrtanje radnog kola



UPOZORENJE

Oštре ivice na radnom kolu i usisnom nastavku!

Na radnom kolu i usisnom nastavku mogu da se stvore oštре ivice. Postoji opasnost od odsecanja ekstremiteta! Moraju da se nose zaštitne rukavice koje štite od posekotina.

- ✓ Pumpa **nije** priključena na strujnu mrežu!
- ✓ Zaštitna oprema je postavljena!
- 1. Pumpu odložiti horizontalno na čvrstu podlogu. **UPOZORENJE! Opasnost od privrgečenja ruku. Obezbediti da pumpa ne može da padne ili isklizne!**
- 2. Oprezno i polako stavite ruku odozdo u kućište hidraulike i okrenite radno kolo.

6.4.2.2 Provera ulja u zaptivnoj komori

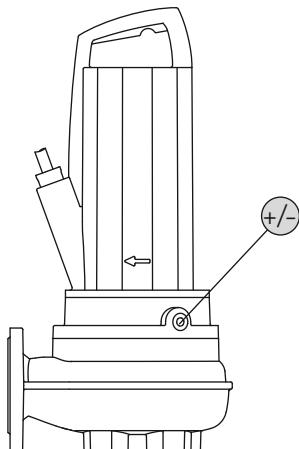


Fig. 4: Zaptivna komora: Provera ulja

+/-

Napuniti/ispazniti zaptivnu komoru uljem

- ✓ Pumpa **nije** ugrađena.
 - ✓ Pumpa **nije** priključena na struju mrežu.
 - ✓ Zaštitna oprema je postavljena!
1. Pumpu odložiti horizontalno na čvrstu podlogu. Navojni zavrtanj je okrenut prema gore. **UPOZORENJE! Opasnost od prignjećenja ruku. Obezbediti da pumpa ne može da padne ili isklizne!**
 2. Navojni zavrtanj odvrnuti.
 3. Postaviti odgovarajući rezervoar za prihvatanje pogonskog sredstva.
 4. Ispuštanje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut nadole.
 5. Provera pogonskog sredstva:
 - ⇒ Kada je pogonsko sredstvo čisto, ponovo ga iskoristiti.
 - ⇒ Kada je pogonsko sredstvo zaprljano (crno), napuniti novo pogonsko sredstvo. Staro pogonsko sredstvo odložiti u skladu sa lokalnim propisima!
 - ⇒ Kada u pogonskom sredstvu ima metalnih opiljaka, obavestiti službu za korisnike!
 6. Punjenje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut na gore. Pogonsko sredstvo napuniti kroz otvor.
 - ⇒ Pridržavati se podataka o vrsti i količini pogonskog sredstva! Pri ponovnom korišćenju pogonskog sredstva takođe mora da se proveri količina i prilagodi po potrebi!
 7. Očistiti navojni zavrtanj, postaviti novi zaptivni prsten i ponovo navrteti. **Maks. obrtni moment pritezanja: 8 Nm!**

6.4.3 Stacionarna montaža u vlažnom prostoru



NAPOMENA

Problemi pumpanja zbog suviše niskog nivoa vode

Hidraulika je samoventilaciona. Zbog toga se mogu stvoriti manji vazdušni jastuci tokom procesa pumpanja. Kada je nivo fluida suviše nizak, može doći do prekida protoka. Minimalno dozvoljeni nivo vode mora da doseže do gornje ivice kućišta hidrauličke!

Kod montaže u vlažnom prostoru pumpa se instalira u fluidu. Zbog toga je neophodno da se u šah instalira uređaj za ovešenje. Uređaj za ovešenje se priključuje sa potisne strane cevovodnog sistema na objektu, dok se sa usisne strane priključuje pumpa. Priključeni cevovodni sistem mora da bude samonoseći. Uređaj za ovešenje **ne sme** da podupire sistem cevovoda!

Napomene za pogon sa izronjenim motorom

- Motor P 13: Izranjanje motora je dozvoljeno u režimu rada „izronjeno“ (S1, S2-30, S3 25%*).
- Motor P 17: Dozvoljeno je samo kratkotrajno izranjanje motora.
OPREZ! Kako bi se namotaj motora zaštito od pregrevanja, motor mora biti opremljen regulacijom temperature! Ako je urađeno samo limitiranje temperature, motor tokom korišćenja ne sme izroniti.

* Kada se pre ponovnog uključivanja obezbedi potrebno hlađenje motora, dozvoljen je način rada S3 50%! Da bi se obezbedilo potrebno hlađenje, motor mora da bude potpuno uključen najmanje 1 minut!

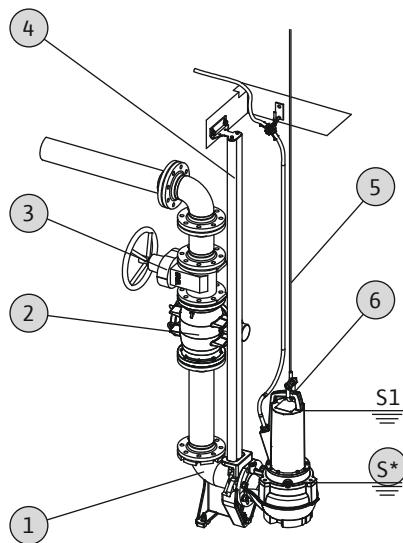
Radni koraci

Fig. 5: Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

1	Uredaj za ovešenje
2	Nepovratni ventil
3	Stop ventil
4	Cevi za vođenje (postaviti na objektu)
5	Oprema za podizanje
6	Potporne tačke opreme za podizanje
S*	Vrsta rada u izronjenom stanju: Obratiti pažnju na podatke sa natpisne pločice!

- ✓ Radni prostor / mesto postavljanja je pripremljeno za instalaciju.
- ✓ Uredaj za ovešenje i cevovodni sistem su instalirani.
- ✓ Pumpa je pripremljena za rad na uređaju za ovešenje.
- 1. Sredstvo za podizanje učvrstiti na tačku za pričvršćivanje pumpe pomoću karike.
- 2. Pumpu podignuti, zakrenuti iznad otvora šahta i vodeću kandžu postepeno spustiti u cev za vođenje.
- 3. Pumpu spuštaći dok ne nalegne na uređaj za ovešenje i automatski se poveže.
OPREZ! Prilikom sruštanja pumpne strujne napojne vodove držati lagano zategnuto!
- 4. Uredaj za pričvršćivanje odvojiti od sredstva za podizanje i na izlazu šahta osigurati od pada.
- 5. Strujne napojne vodove električari moraju da polože u šaht i da ih stručno izvedu iz šahta.
- Pumpa je instalirana, pa električari mogu da izvedu električno priključivanje.

6.4.4 Mobilna montaža u vlažnom prostoru

**UPOZORENJE****Opasnost od opekotina na vrućim površinama!**

Kućište motora u toku rada može da se zagreje. Može doći do opekotina. Pustiti da se pumpa posle isključivanja ohladi do temperature okoline!

**UPOZORENJE****Razdvajanje potisnog creva!**

Razdvajanje, odn. izbijanje potisnog creva može da prouzrokuje (teške) povrede. Potisno crevo bezbedno pričvrstiti na odvod! Izbegavati prelamanje potisnog creva.

**NAPOMENA****Problemi pumpanja zbog suviše niskog nivoa vode**

Hidraulika je samoventilaciona. Zbog toga se mogu stvoriti manji vazdušni jastuci tokom procesa pumpanja. Kada je nivo fluida suviše nizak, može doći do prekida protoka. Minimalno dozvoljeni nivo vode mora da doseže do gornje ivice kućišta hidraulike!

Za prenosnu montažu pumpa mora da bude opremljena stopom pumpe. Stopa pumpe obezbeđuje minimalno rastojanje od tla u usisnom području i omogućava stabilnost na čvrstoj podlozi. Na taj način je kod ovog načina montaže omogućeno proizvoljno pozicioniranje u radnom prostoru / na mestu postavljanja. Da bi se izbeglo tonjenje u mekane podloge, na mestu postavljanja moraju da se koriste tvrde podloške. Potisno crevo se priključuje sa potisne strane. Pumpa mora da se pričvrsti za tlo kod dužeg vremena rada. Time se sprečavaju vibracije i obezbeđuje miran hod sa neznatnim habanjem.

Napomene za pogon sa izronjenim motorom

- Motor P 13: Izranjanje motora je dozvoljeno u režimu rada „izronjeno“ (S1, S2-30, S3 25%*).
- Motor P 17: Dozvoljeno je samo kratkotrajno izranjanje motora.

OPREZ! Kako bi se namotaj motora zaštitio od pregrevanja, motor mora biti opremljen regulacijom temperature! Ako je urađeno samo limitiranje temperature, motor tokom korišćenja ne sme izroniti.

* Kada se pre ponovnog uključivanja obezbedi potrebno hlađenje motora, dozvoljen je način rada S3 50%! Da bi se obezbedilo potrebno hlađenje, motor mora da bude potpuno uključen najmanje 1 minut!

Radni koraci

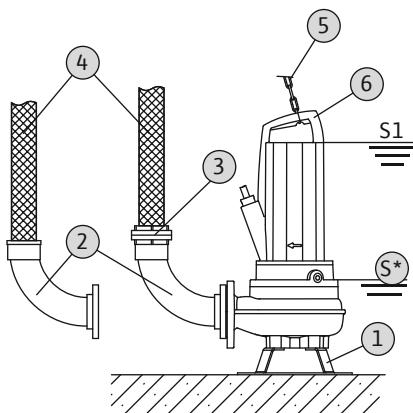


Fig. 6: Prenosna montaža u vlažnom prostoru

1	Stopa pumpe
2	Cevno koleno sa priključkom za crevo ili Storz-fiksnom spojnicom
3	Storz-crevna spojnica
4	Potisno crevo
5	Oprema za podizanje
6	Potporna tačka
S*	Vrsta rada u izronjenom stanju: Obratiti pažnju na podatke sa natpisne pločice!

- ✓ Stopa pumpe je montirana.
- ✓ Pripremljen priključak pritiska: Cevno koleno sa priključkom za crevo ili cevno koleno sa Storz priključkom je montirano.
- 1. Opremu za podizanje pričvrstite uz pomoć pumpe na potpornu tačku.
- 2. Pumpu podignuti i postaviti na predviđeno radno mesto (šaht, jama).
- 3. Pumpu odložiti na čvrstu podlogu. **OPREZ!** Tonjenje mora da se spreči!
- 4. Crevo pod pritiskom položiti i pričvrstiti na navedenom mestu (npr. na odvodu). **OPASNOST!** Razdvajanje ili izbijanje potisnog creva može da prouzrokuje (teške) povrede! Potisno crevo bezbedno pričvrstiti na odvod.
- 5. Strujni napojni vod položiti na stručan način. **OPREZ!** Strujni napojni vod se ne sme oštetiti!
 - Pumpa je instalirana, pa električari mogu da izvedu električno priključivanje.

6.4.5 Stacionarna montaža na suvom



UPOZORENJE

Opasnost od opeketina na vrućim površinama!

Kućište motora u toku rada može da se zgreje. Može doći do opeketina. Pustiti da se pumpa posle isključivanja ohladi do temperature okoline!



NAPOMENA

Problemi pumpanja zbog suviše niskog nivoa vode

Hidraulika je samoventilaciona. Zbog toga se mogu stvoriti manji vazdušni jastuci tokom procesa pumpanja. Kada je nivo fluida suviše nizak, može doći do prekida protoka. Minimalno dozvoljeni nivo vode mora da doseže do gornje ivice kućišta hidrauličke!

- Pri montaži na suvom radni prostor je podeljen na zbirni i mašinski prostor. U zbirnom prostoru dotiče fluid i tu se skuplja, a u mašinskom prostoru se montira tehnika pumpe. U mašinskom prostoru se na navedenom mestu vrši povezivanje pumpe sa cevovodnim sistemom na usisnoj strani i potisnoj strani. Treba obratiti pažnju na sledeće tačke pri instalaciji:
- Ceovodni sistem na usisnoj strani i strani pritiska mora da bude samonosiv. Ne sme da ga podupire pumpa.
 - Pumpa mora biti povezana sa cevovodnim sistemom kako ne bi došlo do napinjanja i ljudjanja. Zbog toga preporučujemo upotrebu elastičnih priključnih elemenata (kompenzatora).
 - Pumpa nije samousisna, tj. fluid mora sam da teče do nje ili da se prethodno upumpa. Min. nivo u zbirnom prostoru mora da ima istu visinu kao i gornji rub kućišta hidraulike!
 - Maks. temperatura okoline: 40 °C
- OPREZ!** Kod montaže na suvom mora se poštovati izronjeni režim rada (S1, S2-30, S3 25%)! Ako nije zadat izronjeni režim rada, montaža na suvom nije moguća!

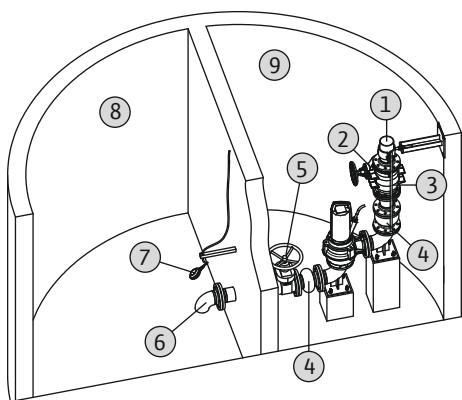


Fig. 7: Montaža na suvom

1	Potisni vod
2	Zasun potisnog voda
3	Nepovratni ventil
4	Kompenzator
5	Zasun za dotok
6	Usisni vod
7	Registracija nivoa za zbirni prostor
8	Zbirni prostor
9	Mašinski prostor

- ✓ Mašinski prostor/mesto postavljanja je pripremljeno za instalaciju.
 - ✓ Cevovodni sistem je instaliran na osnovu odredbi i samonosiv je.
 - 1. Opremu za podizanje pričvrstite uz pomoć pumpe na potpornu tačku.
 - 2. Podignite pumpu i namestite je u mašinski prostor. **OPREZ! Prilikom spuštanja pumpe!**
 - 3. Pričvrstite pumpu na temelj.
 - 4. Povežite pumpu sa cevovodnim sistemom. **NAPOMENA! Obratite pažnju na priključak koji nije pod naponom ili se ne ljuči. Po potrebi upotrebite elastične priključke (kompenzatore).**
 - 5. Otkačite uređaj za pričvršćivanje sa pumpe.
 - 6. Angažujte električare da sprovedu struju u mašinski prostor.
- Puma je instalirana, pa električari mogu da izvedu električno priključivanje.

6.4.6 Upravljanje nivoom



OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled pogrešne instalacije!

Ako je upravljanje nivoom instalirano u okviru područja ugroženom eksplozijom, priključite signalizator preko Ex-razdvojnog releja ili Zener barijere. U slučaju pogrešnog priključivanja nastaje opasnost od eksplozije! Električar treba da izvede proces priključivanja.

Pomoću upravljanja nivoom se određuju aktuelni nivoi punjenja i pumpa se u zavisnosti od nivoa punjenja automatski uključuje i isključuje. Snimanje nivoa se vrši pomoću različitih tipova senzora (plivajućeg prekidača, merenjem pritiska i ultrazvučnim merenjem ili elektrodama). Pri korišćenju upravljanje nivoom poštovati sledeće tačke:

- Plivajući prekidač može slobodno da se kreće!
- Nivo vode nikad **ne sme da padne ispod minimalnog dozvoljenog nivoa vode!**
- Broj uključivanja nikada **ne sme da se prekoraci!**
- U slučaju jakih oscilacija nivoa punjenja preporučuje se upravljanje nivoom sa dve merne tačke. Tako mogu da se ostvare veće razlike uključivanja.

6.4.7 Zaštita od rada na suvo

Zaštita od rada na suvo mora da spreči rad pumpe bez fluida i prodor vazduha u hidrauličku. Za to je neophodno da se minimalno dozvoljeni nivo punjenja odredi uz pomoć dačača signala. Čim se dostigne navedena granična vrednost, mora da usledi isključivanje pumpe uz izdavanje odgovarajućeg signala. Zaštita od rada na suvo može da proširi postojeća upravljanja nivoom za dodatnu mernu tačku ili da radi kao samostalni uređaj za isključivanje. U zavisnosti od bezbednosti postrojenja, ponovno uključenje pumpe može da se izvrši automatski ili ručno. Za optimalnu radnu bezbednost preporučuje se ugradnja zaštite od rada na suvo.

6.5 Električno povezivanje



OPASNOST

Opasnost po život usled električne struje!

Nepravilno postupanje pri električnim radovima dovodi do smrti usled električnog udara! Električne radove moraju da izvode električari u skladu sa lokalnim propisima.



OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled pogrešnog priključivanja!

- Uvek izvodite električno priključivanje pumpe izvan eksplozivnog područja. Ako se mora izvesti priključivanje u okviru eksplozivnog područja, sprovedite to u kućištu koje ima ex-odobrenje (Protivpožarna zaštita po standardu DIN EN 60079-0)! U slučaju nepoštovanja, postoji opasnost po život usled eksplozije!
- Kada postoji poseban zaštitni provodnik, priključiti ga na označenu stezaljku za uzemljenje. Postavite stezaljku za uzemljenje na oblast dovoda struje. Za poseban priključak za zaštitni provodnik neophodno je da se koristi poprečni presek kabla u skladu sa lokalnim propisima.
- Električar treba da izvede proces priključivanja.
- Za električno priključivanje obratite pažnju na dodatne informacije u Ex-poglavlju o zaštiti u ovom uputstvu za upotrebu!

- Mrežni priključak mora da odgovara podacima sa natpisne pločice.
- Napajanje za trofazne motore sa desnim obrtnim poljem sa mrežne strane.
- Strujne napojne vodove položiti pravilno, u skladu sa lokalnim propisima, i priključiti u skladu sa rasporedom žica.
- Priključiti nadzorne uređaje i proveriti funkcionisanje.
- Uzemljenje izvesti propisno u skladu sa lokalnim propisima.

6.5.1 Osigurač sa mrežne strane

Strujni prekidač

Jačina strujnog prekidača odgovara nominalnoj struci pumpe. Karakteristika prekidanja treba da odgovara grupi B ili C. Pridržavati se lokalnih propisa.

Zaštitni prekidač motora

Kod proizvoda bez utikača na objektu planirati zaštitni prekidač motora! Minimalni zahtev je termički relaj / zaštitni prekidač motora sa kompenzacijom temperature, aktiviranjem razlike i blokadom ponovnog uključivanja prema lokalnim propisima. Za priključak osetljive strujne mreže na objektu planirati ugradnju dodatnih zaštitnih uređaja (npr. relaj za prenapon, relaj za podnapon ili relaj za otkaš faza itd.).

Prekostrujna zaštitna sklopka (RCD)

Pridržavati se propisa lokalnog preduzeća za snabdevanje električnom energijom! Preporučuje se korišćenje prekostrujne zaštitne sklopke (RCD).

Kada osobe mogu da dođu u dodir sa proizvodom i provodnim tečnostima, priključak osigurati **pomoću** prekostrujne zaštitne sklopke (RCD).

6.5.2 Radovi na održavanju

Pre ugradnje obaviti sledeće radove održavanja:

- provera otpora izolacije namotaja motora;
- provera otpornosti temperaturnog senzora;
- Provera otpornosti štapne elektrode (opcionalno dostupna).

Kada izmerene vrednosti odstupaju od zadatih vrednosti, razlog može biti prodor vlage u motor ili strujni napojni vod, odnosno neispravan uređaj za nadzor. U slučaju greške, konsultovati se sa službom za korisnike.

6.5.2.1 Provera otpora izolacije namotaja motora

Otpor izolacije proveriti pomoću uređaja za merenje izolacije (jednosmerni merni napon je 1000 V). Pridržavati se sledećih vrednosti:

- Kod prvog puštanja u rad: Otpor izolacije ne sme da bude manji od $20 \text{ M}\Omega$.
- Kod ostalih merenja: Vrednost mora biti veća od $2 \text{ M}\Omega$.

6.5.2.2 Provera otpornosti temperaturnog senzora

Otpornost temperaturnog senzora proveriti pomoću ommetra. Moraju se poštovati sledeće merne vrednosti:

- **Bimetalični senzor:** Merna vrednost = 0 Ohm (prolaz).
- **PTC senzor** (termootpornik): Merne vrednosti zavise od broja ugrađenih senzora. PTC senzor ima termootpornik od 20 do 100 Ohm .
 - U slučaju **tri** senzora u seriji merne vrednosti se kreću između 60 i 300 Ohm .
 - U slučaju **četiri** senzora u seriji merne vrednosti se kreću između 80 i 400 Ohm .

6.5.2.3 Provera otpornosti štapne elektrode za kontrolu zaptivne komore

Otpornost elektrode proveriti pomoću ommetra. Izmerena vrednost mora da se kreće prema „beskonačnosti“. Kod vrednosti $\leq 30 \text{ kOhm}$ sprovesti vodu u ulje, zamenu ulja!

6.5.3 Priključak monofaznog motora

Verzija za monofaznu struju je opremljena slobodnim krajem kabla. Priključivanje na strujnu mrežu obavlja se priključivanjem strujnih dovoda u upravljačkom uređaju. **Električar treba da izvede proces priključivanja!**

NAPOMENA! Pojedinačne žice su prikazane na osnovu plana priključaka. Nemojte odsecati žice! Nema daljih uputstava između opisa žica i plana priključaka.

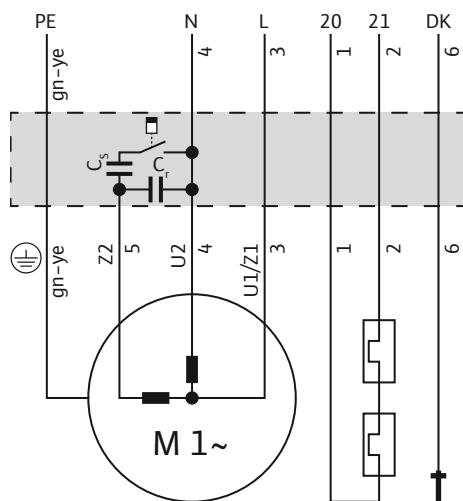


Fig. 8: Šema priključivanja monofaznog motora

6.5.4 Priključak trofaznog motora

Za trofazne motore mora da postoji desno obrtno polje. Trofazna verzija je opremljena CEE faznim invertorom ili slobodnim krajem kabla:

- kada postoji CEE fazni konvertor, priključivanje na električnu mrežu se vrši umetanjem utikača u utičnicu. Utikač **nije** zaštićen od preplavljivanja! Uvažiti podatke o klasi zaštite (IP) utikača.
- Kada postoji slobodan kraj kabla pumpa mora da se priključi direktno na upravljački uređaj. **OPASNOST!** Kada pumpa treba da se priključi direktno na upravljački uređaj, angažovati električare da izvedu električno priključivanje!


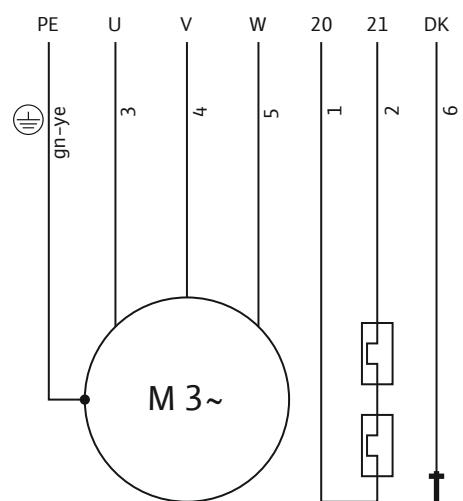



Fig. 9: Plan priključivanja: Trofazni motor P13, direktno startovanje, bimetalni senzor

Žica	Naziv	Stezeljka
1, 2	20, 21	Nadzor namotaja motora
3	U1/Z1	L
4	U2	N
5	Z2	Priključak za startni i pogonski kondenzator
6	DK	Nadzor prostora motora
Zelena/žuta (gn-ye)	PE	Uzemljenje

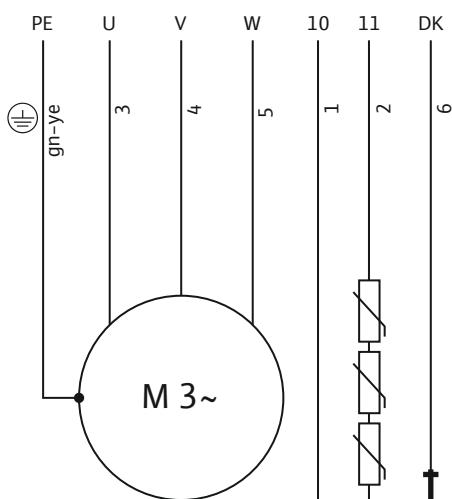


Žica	Naziv	Stezaljka
1, 2	10, 11	Nadzor namotaja motora
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
6	DK	Nadzor prostora motora
Zelena/žuta (gn-ye)	PE	Uzemljenje

Fig. 10: Plan priključivanja: Trofazni motor P13, direktno startovanje, PTC senzor

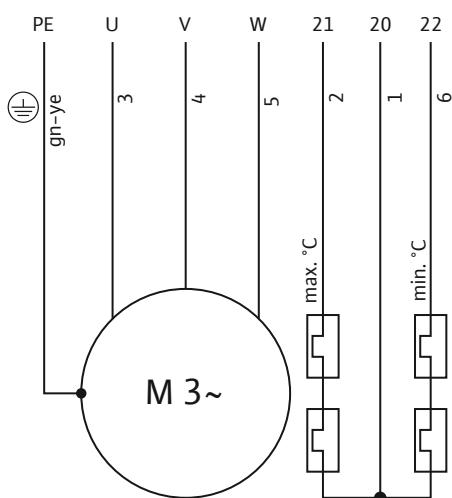

Žica	Naziv	Stezaljka
1, 2, 6	20, 21, 22	Nadzor namotaja motora
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Zelena/žuta (gn-ye)	PE	Uzemljenje

Fig. 11: Plan priključivanja: Trofazni motor P17, direktno startovanje, bimetalični senzor

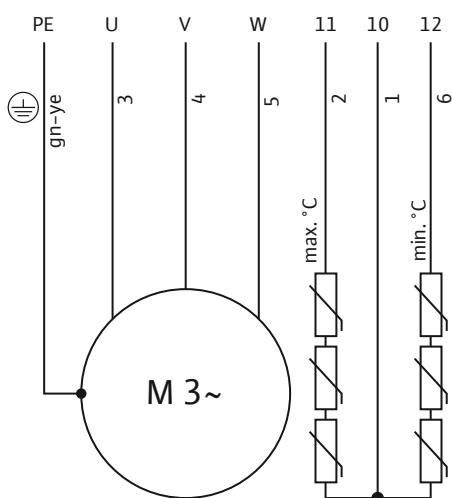

Žica	Naziv	Stezaljka
1, 2, 6	10, 11, 12	Nadzor namotaja motora
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Zelena/žuta (gn-ye)	PE	Uzemljenje

Fig. 12: Plan priključivanja: Trofazni motor P17, direktno startovanje, PTC senzor

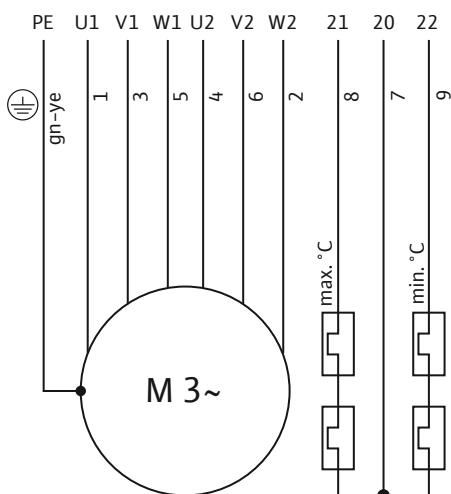


Fig. 13: Plan priključivanja: Trofazni motor P17, pokretanje zvezda-trougao, bimetalični senzor

Žica	Naziv	Stezaljka
1	U1	Mrežni priključak (početak namotaja)
3	V1	
5	W1	
4	U2	Mrežni priključak (kraj namotaja)
6	V2	
2	W2	
7, 8, 9	20, 21, 22	Nadzor namotaja motora
Zelena/žuta (gn-ye)	PE	Uzemljenje

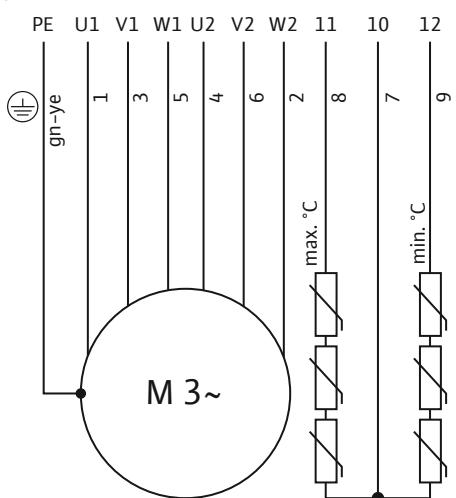


Fig. 14: Plan priključivanja: Trofazni motor P17, pokretanje zvezda-trougao, PTC senzor

Žica	Naziv	Stezaljka
1	U1	Mrežni priključak (početak namotaja)
3	V1	
5	W1	
4	U2	Mrežni priključak (kraj namotaja)
6	V2	
2	W2	
7, 8, 9	10, 11, 12	Nadzor namotaja motora
Zelena/žuta (gn-ye)	PE	Uzemljenje

6.5.5 Priključivanje nadzornih uređaja

Tačni podaci za priključivanje i verziju uređaja za nadzor čete pročitati u priloženom planu priključaka. **Električar treba da izvede proces priključivanja!**

NAPOMENA! Pojedinačne žice su prikazane na osnovu plana priključaka. Nemojte odsecati žice! Nema daljih uputstava između opisa žica i plana priključaka.



OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled pogrešnog priključivanja!

Ako nadzorni uređaji nisu pravilno priključeni, onda prilikom primene u području ugroženog eksplozijom postoji opasnost po život od eksplozije! Električar treba da izvede proces priključivanja. U toku primene u okviru područja ugroženih eksplozijom važi:

- Priključite termički nadzor motora preko releja za upoređenje vrednosti!
- Isključivanje preko ograničenja temperature mora da bude izvršeno blokadom ponovnog isključivanja! Tek kada uključite dugme za deblokadu moguće je ponovno uključenje!
- Priključite spoljašnje elektrode (npr. kontrola zaptivne komore) preko releja za upoređenje vrednosti sa osiguranim strujnim kolom!
- Obratite pažnju na ostale informacije u ex-poglavlju o zaštiti u dodatku ovog uputstva!

Pregled nadzornih uređaja:

	P 13	P 17
Prostor motora	•	o

	P 13	P 17
Namotaj motora: Limitiranje temperature (1-kružna kontrola temperature)	•	o
Namotaj motora: Regulacija temperature (2-kružna kontrola temperature)	o	•
Zaptivna komora	o	o

Legenda: - = ne postoji/nije moguće, o = opciono, • = serijsko

Svi dostupni nadzorni uređaji moraju uvek biti priključeni!

6.5.5.1 Nadzor prostora motora (samo kod motora P 13)

Priklučite elektrode preko releja za upoređenje vrednosti. U tu svrhu se preporučuje relj „NIV 101/A“. Vrednost praga iznosi 30 kΩ.

Opis žica

DK Priključak za elektrode

Kada se postigne vrednost praga, mora da usledi isključivanje!

6.5.5.2 Nadzor namotaja motora

Sa biometalnim senzorom

Bimetalni senzori se priključuju direktno u upravljačkom uređaju ili preko releja za upoređenje vrednosti.

Priklučne vrednosti: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ = 1

Označavanje žica za bimetalni senzor

Ograničenje temperature

20 Priključak za bimetalni senzor

21

Regulacija temperature

21 Priključak za visoku temperaturu

20 Srednji priključak

22 Priključak za nisku temperaturu

Sa PTC-senzorom

Priklučite PTC-senzor preko releja za upoređenje vrednosti. U tu svrhu se preporučuje relj „CM-MSS“. Vrednost praga je ovde već unapred podešena.

Označavanje žica za PTC senzor

Ograničenje temperature

10 Priključak za PTC-senzor

11

Regulacija temperature

11 Priključak za visoku temperaturu

10 Srednji priključak

12 Priključak za nisku temperaturu

Režim isključivanja u toku regulacija i ograničenja temperature

U zavisnosti od verzije termičkog nadzora motora, pri postizanju vrednosti praga mora da usledi sledeći režim isključivanja:

- Ograničenje temperature (1 temperaturni krug):
Kada se postigne vrednost praga, mora da usledi isključivanje.
- Regulacija temperature (2 temperaturna kruga):
Kada se postigne vrednost praga za ograničenje temperature, može da se izvrši isključivanje sa automatskim ponovnim uključivanjem. Kada se postigne vrednost praga za ograničenje visoke temperature, može da se izvrši isključivanje sa ručnim ponovnim uključivanjem.

Obratite pažnju na ostale informacije u ex-poglavlju o zaštiti u dodatku!

6.5.5.3 Nadzor zaptivne komore (spoljašnje elektrode)

Priklučite spoljašnje elektrode preko releja za upoređenje vrednosti. U tu svrhu se preporučuje relj „NIV 101/A“. Vrednost praga iznosi 30 kΩ.

Kod postizanja vrednosti praga mora da usledi upozorenje ili isključivanje.**OPREZ****Priklučak za nadzor zaptivne komore**

Kada se pri dostizanju vrednosti praga pojavi samo upozorenje, prodor vode u pumpu može da prouzrokuje potpuno oštećenje. Uvek se preporučuje isključivanje pumpe!

6.5.6 Podešavanje zaštite motora**6.5.6.1 Direktno startovanje**

Zaštita motora mora da se podeši u zavisnosti od izabrane vrste startovanja.

U slučaju punog opterećenja, zaštitu motora podešiti na nominalnu struju (vidi natpisnu pločicu). U režimu delimičnog opterećenja preporučuje se podešavanje zaštitnog prekidača motora na 5 % iznad izmerene struje u radnoj tački.

6.5.6.2 Pokretanje zvezda-trougao

Podešavanje zaštite motora zavisi od instalacije:

- Motorna zaštita instalirana u grani motora: Zaštitu motora podešite na $0,58 \times$ određene struje.
- Zaštita motora instalirana u mrežnom vodu: Zaštitu motora podešiti na određenu struju. Vreme startovanja pri uključivanju u zvezdu sme da iznosi maks. 3 s.

6.5.6.3 Meko startovanje

U slučaju punog opterećenja, zaštitu motora podešiti na nominalnu struju (vidi natpisnu pločicu). U režimu delimičnog opterećenja preporučuje se podešavanje zaštitnog prekidača motora na 5 % iznad izmerene struje u radnoj tački. Osim toga, poštovati sledeće tačke:

- Potrošnja struje mora uvek da bude u okviru nominalne struje.
- Dovod i odvod isključiti u roku od 30 s.
- Da bi se izbegla disipacija snage za vreme rada, elektronski pokretač (soft starter) premostiti kada se postigne normalan režim rada.

6.5.7 Pogon sa frekventnim regulatorom

Rad na frekventnom regulatoru je dozvoljen. Prihvaticte odgovarajuće zahteve i obratite pažnju na njih!

7 Puštanje u rad**UPOZORENJE****Povrede stopala zbog nedostatka zaštitne opreme!**

Za vreme rada postoji opasnost od (teških) povreda. Nositи зашитну обућу!

7.1 Kvalifikacija osoblja

- Električni radovi: Električne radove mora da obavlja kvalifikovani električar (prema EN 50110-1).
- Rukovanje/upravljanje: Rukovaoci moraju da budu informisani o načinu funkcionisanja kompletног sistema.

7.2 Obaveze operatora

- Staviti na raspolaganje uputstva za ugradnju i upotrebu uz pumpu ili na za to predviđenom mestu.
- Staviti na raspolaganje uputstva za ugradnju i upotrebu na jeziku kojim govori osoblje.
- Obezbediti da je sve osoblje pročitalo i razumelo uputstva za ugradnju i upotrebu.
- Svi sigurnosni uređaji i prekidači za isključivanje u slučaju nužde su aktivni i ispitani na besprekornu funkciju.
- Pumpa je pogodna za primenu u zadatim uslovima rada.

7.3 Kontrola smera obrtaja (samo kod trofaznih motorâ)

Pumpa je fabrički ispitana i podešena na pravilan smer obrtanja za desno obrtno polje. Priklučivanje je izvršeno prema podacima navedenim u poglavlju „Električno povezivanje“.

Provera smera obrtanja

Električar proverava smer obrtanja na mrežnom priključku pomoću uređaja za ispitivanje obrtnog polja. Za pravilan smer obrtanja mora da postoji desno obrtno polje na mrežnom priključku. Pumpa nije odobrena za rad na levom obrtnom polju! **OPREZ! Kada se smer obrtanja proverava u probnom radu, pridržavati se uslova okoline i radnih uslova!**

Pogrešan smer obrtanja

Pri pogrešnom smeru obrtanja priključak promeniti na sledeći način:

- Kod motora sa direktnim startovanjem zameniti dve faze.
- Kod motora sa zvezda-trougao startovanjem zameniti priključke dva namotaja (npr. U1/V1 i U2/V2).

7.4 Rad u eksplozivnoj atmosferi



OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled radio udara u hidraulici!

Za vreme rada hidraulika se mora provetrvati (kompletno napunjena fluidom). Ako protok padne ili hidraulika izroni, može doći do stvaranja vazdušnih jastuka. U tom slučaju nastaje opasnost od eksplozije npr. radio udarom zbog statičkog punjenja! Zaštita od rada na suvom mora osigurati isključivanje pumpe na odgovarajućem nivou.

	P 13	P 17
Odobrenje u skladu sa standardom ATEX	•	•
Odobrenje u skladu sa standardom FM	•	•
Odobrenje u skladu sa standardom CSA-Ex	-	-

Legenda: - = ne postoji/nije moguće, o = opciono, • = serijsko

Pumpe koje su dozvoljene za upotrebu u eksplozivnim atmosferama moraju na natpisnoj pločici da budu označene kako sledi:

- „Ex“ simbol odgovarajućeg odobrenja
- EX klasifikacija

Pročitajte odgovarajuće zahteve u Ex-poglavlju o zaštiti u ovom uputstvu za upotrebu i obratite pažnju na njih!

ATEX certifikat

Pumpe su pogodne za rad u područjima ugroženim eksplozijom gde su neophodni električni uređaji grupe II, kategorije 2. Pumpe, prema tome, mogu da se koriste u zonama 1 i 2.

Pumpe se ne smeju primenjivati u zoni 0!

FM-odobrenje

Pumpe su pogodne za rad u područjima ugroženim eksplozijom kojima su neophodni električni uređaji klase zaštite „Explosionproof, Class 1, Division 1“. Na taj način je moguć i rad u područjima gde se zahteva klasa zaštite „Explosionproof, Class 1, Division 2“.

7.5 Pre uključivanja

Pre uključivanja proveriti sledeće tačke:

- Provera instalacije u pogledu pravilne verzije koja je usklađena sa lokalnim propisima:
 - Da li je pumpa uzemljena?
 - Da li je provereno polaganje kabla za strujno napajanje?
 - Da li je električni priključak propisno izведен?
 - Da li su mehaničke komponente pravilno pričvršćene?
 - Provera upravljanja nivoom:
 - Da li plivajući prekidač može slobodno da se kreće?
 - Da li je proveren nivo uključivanja (uključivanje pumpe, isključivanje pumpe, minimalna otpornost)?
 - Da li je instalirana dodatna zaštita od rada na suvo?
 - Provera radnih uslova:
 - Min./Maks. Da li je proverena min./maks. temperatura fluida?
 - Da li je proverena maks. dubina uranjanja?
 - Da li je definisan režim rada u zavisnosti od minimalnog nivoa vode?
 - Da li je ispoštovan maks. broj uključivanja?
 - Provera mesta postavljanja / radnog prostora:
 - Da li sa usisne strane cevovodnog sistema nema taloga?
 - Da li je dotok ili pumpni šaht očišćen i bez taloga?
 - Da li su svi zasuni otvoreni?
 - Da li je definisan minimalni nivo vode i da li se nadzire?
- Kućište hidraulike mora da bude u potpunosti napunjeno fluidom i ne sme da postoji nikakav vazdušni jastuk u hidraulici. **NAPOMENA! Ako postoji opasnost od stvaranja vazdušnih jastuka u sistemu, planirati odgovarajuće uređaje za odušivanje!**

7.6 Uključivanje i isključivanje

Za vreme startovanja dolazi do kratkotrajnog prekoračenja nominalne struje. U toku rada se nominalna struja više ne sme prekoračiti. **OPREZ! Ako se pumpa ne pokreće, odmah isključiti pumpu. Pre ponovnog uključivanja pumpe prvo otkloniti smetnju!**

Pumpe u prenosivoj montaži postaviti direktno na čvrstu podlogu. Prevrnute pumpe ponovo postaviti pre uključivanja. Kod težih podloga, pumpu čvrsto pričvrstiti zavrtnjima.

Pumpe sa slobodnim krajem kabla

Pumpa se mora ručno uključiti i isključiti preko zasebnog mesta rukovanja, koje treba da bude postavljeno na objektu (prekidač za uključivanje/isključivanje, upravljački uređaj).

Pumpe sa instaliranim utikačem

- Trofazna verzija: Nakon umetanja utikača u utičnicu, pumpa je spremna za rad. Pumpa se uključuje i isključuje preko ON/OFF prekidača.

Pumpe sa ugrađenim plivajućim prekidačem i utikačem

- Trofazna verzija: Nakon umetanja utikača u utičnicu, pumpa je spremna za rad. Upravljanje pumpom vrši se preko dva prekidača na utikaču:
 - HAND/AUTO: Utvrditi da li se pumpa se uključuje i isključuje direktno (HAND) ili u zavisnosti od nivoa punjenja (AUTO).
 - ON/OFF: Uključivanje i isključivanje pumpe.

7.7 Za vreme rada



OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled previšokog pritiska u hidraulici!

Ako su za vreme rada zasuni na usisnoj i potisnoj strani zatvoreni, fluid se zagreva u hidraulici tokom sopstvenog pomeranja. Usled zagrevanja u hidraulici se stvara pritisak od više bara. Pritisak može da izazove eksploziju pumpe! Osigurajte da su tokom rada svi zasuni otvoreni. Zatvorene zasune odmah otvorite!



UPOZORENJE

Odsecanje ekstremiteta rotacionim komponentama!

Radno područje pumpe nije područje za zadržavanje ljudi! Postoji opasnost od (teških) povreda rotacionim komponentama! Prilikom uključivanja i tokom rada niko ne sme da se zadržava u radnom području pumpe.



UPOZORENJE

Opasnost od opekotina na vrućim površinama!

Kućište motora u toku rada može da se zagreje. Može doći do opekotina. Pustiti da se pumpa posle isključivanja ohladi do temperature okoline!



NAPOMENA

Problemi pumpanja zbog suviše niskog nivoa vode

Hidraulika je samoventilaciona. Zbog toga se mogu stvoriti manji vazdušni jastuci tokom procesa pumpanja. Kada je nivo fluida suviše nizak, može doći do prekida protoka. Minimalno dozvoljeni nivo vode mora da doseže do gornje ivice kućišta hidraulike!

Za vreme rada pumpe voditi računa o sledećim lokalnim propisima:

- zaštita na radnom mestu;
- zaštita od nesreća;
- rad sa električnim mašinama.

Osoblje mora strogo da se pridržava uputstva za rad koje je sastavio operator. Celokupno osoblje je odgovorno za poštovanje uputstva za rad i propisa!

Zbog svoje konstrukcije, centrifugalne pumpe imaju rotacione delove kojima se može slobodno pristupiti. Na ovim delovima mogu nastati oštре ivice u toku rada. **UPOZORENJE! Može doći do posekotina i odsecanja ekstremiteta!** Sledče tačke proveravati u redovnim razmacima:

- Radni napon (+/-10 % nominalnog napona)
- Frekvencija (+/-2 % nominalne frekvencije)

- Potrošnja struje između pojedinačnih faza (maks. 5 %)
- Razlika u naponu između pojedinačnih faza (maks 1 %)
- Maks. broj uključivanja
- Minimalni nivo vode u zavisnosti od režima rada
- Dotok: bez unosa vazduha.
- Upravljanje nivoom/zaštita od rada na suvo: Tačke uključenja
- Mirniji rad/rad bez vibracija
- Svi zasuni otvoreni

8 Stavljanje van pogona / demontaža

8.1 Kvalifikacija osoblja

- Rukovanje/upravljanje: Rukovaoci moraju da budu informisani o načinu funkcionisanja kompletног sistema.
- Električni radovi: Električne radove mora da obavlja kvalifikovani električar (prema EN 50110-1).
- Radovi na instalaciji/demontaži: Stručno lice mora da bude obučeno za rukovanje svim neophodnim alatima i potrebnim materijalima za pričvršćivanje na postojeću podlogu za ugradnju.

8.2 Obaveze operatora

- Lokalni propisi o sprečavanju nesreća i propisi o bezbednosti stručnih udruženja.
- Uvažiti propise za rad sa teškim i visećim teretima.
- Potrebnu zaštitnu opremu staviti na raspolaganje i pobrinuti se da osoblje nosi zaštitnu opremu.
- U zatvorenim prostorijama treba obezbediti dovoljnu ventilaciju.
- Kada dolazi do sakupljanja otrovnih gasova ili gasova koji izazivaju gušenje, odmah preduzeti mere zaštite!

8.3 Stavljanje van pogona

Prilikom stavljanja van pogona pumpa se isključuje, ali ostaje i dalje ugrađena. Time je pumpa uvek spremna za rad.

- ✓ Da bi pumpa ostala zaštićena od mraza i leda, pumpu uvek potpuno uroniti u fluid.
- ✓ Temperatura fluida mora uvek da bude iznad +3 °C.
- 1. Pričvrstiti pumpu na mesto rukovanja.
- 2. Mesto rukovanja osigurati od neovlašćenog ponovnog uključivanja (npr. blokadom glavnog prekidača).

► Pumpa je van pogona i sada može da se demontira.

Kada pumpa ostane ugrađena nakon stavljanja van pogona, pridržavati se sledećih tačaka:

- Obezbediti preduslove za stavljanje van pogona tokom celog perioda stavljanja van pogona. Kada ovi preduslovi nisu garantovani, pumpu demontirati nakon stavljanja van pogona!
- Kod dužeg stavljanja van pogona vršiti 5-minutni funkcionalan rad u redovnim razmacima (mesečno do kvartalno). **OPREZ! Funkcionalan rad sme da se vrši samo pod važećim radnim uslovima. Rad na suvo nije dozvoljen! Zanemarivanje gore navedenog može da dovede do havarije!**

8.4 Demontaža



OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravlje, pumpu dekontaminirati nakon demontaže i pre svih daljih radova! Opasnost po život! Uvažiti podatke iz pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i pročita pravilnik o radu!



OPASNOST

Opasnost po život usled električne struje!

Nepravilno postupanje pri električnim radovima dovodi do smrti usled električnog udara! Električne radove moraju da izvode električari u skladu sa lokalnim propisima.

**OPASNOST****Opasnost po život usled opasnog samostalnog rada!**

Radovi u šahtovima i uzanim prostorima, kao i radovi sa opasnošću od pada opasni su radovi. Ovi radovi ne smeju da se izvode kao samostalni rad! Radi sigurnosti mora biti prisutna još jedna osoba.

**UPOZORENJE****Opasnost od opeketina na vrućim površinama!**

Kućište motora u toku rada može da se zagreje. Može doći do opeketina. Pustiti da se pumpa posle isključivanja ohladi do temperature okoline!

**NAPOMENA****Koristiti samo tehnički ispravna sredstva za podizanje!**

Za podizanje, spuštanje i transport pumpe koristiti tehnički ispravna sredstva za podizanje. Osigurati da pumpa ne može da se zagradi prilikom podizanja i spuštanja. Maks. dozvoljena nosivost sredstva za podizanje se nikada **ne sme** prekoračiti!

8.4.1 Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

- ✓ Pumpu je stavljeni van pogona.
- ✓ Zasuni na strani dotoka i na potisnoj strani su zatvoreni.
- 1. Pumpu odvojiti od strujne mreže.
- 2. Sredstvo za podizanje pričvrstiti u tački za pričvršćivanje. **OPREZ! Nikad ne povlačiti strujni napojni vod! Time se ošteće strujni napojni vod!**
- 3. Pumpu postepeno podizati i preko cevi za vođenje podići iz radnog prostora. **OPREZ! Strujni napojni vod može da se ošteti pri podizanju! Prilikom podizanja pumpe strujni napojni vod držati lagano zategnuto!**
- 4. Temeljno očistiti pumpu (vidi tačku „Čišćenje i dezinfekcija“). **OPASNOST! Pri korišćenju pumpe u fluidima opasnim po zdravlje pumpu dezinfikovati!**

8.4.2 Stacionarna montaža na suvom

- ✓ Pumpu staviti van pogona.
- ✓ Zasuni na strani dotoka i na potisnoj strani su zatvoreni.
- 1. Pumpu odvojiti od strujne mreže.
- 2. Namotajte strujni napojni vod i pričvrstite ga na motor. **OPREZ! Tokom pričvršćivanja nemojte ošteti strujni napojni vod! Pazite na prignjećenja i prekide kablova.**
- 3. Otpustite cevovodni sistem na usisnom i potisnom nastavku. **OPASNOST! Opsnos od fluida opasan po zdravlje! U cevovodu i u hidraulici mogu ostati ostaci fluida! Namestite zbirni rezervoar, pokupite ostatke tečnosti i u skladu sa odredbama odložite tu tečnost.**
- 4. Opremu za podizanje pričvrstiti u potpornoj tački.
- 5. Otpustite pumpu od temelja.
- 6. Lagano podignite pumpu sa cevovoda i odložite je na odgovarajuće mesto. **OPREZ! Strujni napojni vod pri demontiranju može da se prgnjeći i ošteti! Prilikom demontiranja paziti na strujni napojni vod!**
- 7. Temeljno očistiti pumpu (vidi tačku „Čišćenje i dezinfekcija“). **OPASNOST! Pri korišćenju pumpe u fluidima opasnim po zdravlje pumpu dezinfikovati!**

8.4.3 Mobilna montaža u vlažnom prostoru

- ✓ Pumpu staviti van pogona.
- 1. Pumpu odvojiti od strujne mreže.
- 2. Strujni napojni vod namotati i odložiti na kućište motora. **OPREZ! Nikad ne povlačiti strujni napojni vod! Time se ošteće strujni napojni vod!**
- 3. Potisni vod odvojiti od potisnog nastavka.
- 4. Sredstvo za podizanje pričvrstiti u tački za pričvršćivanje.

5. Pumpu podignuti iz radnog prostora. **OPREZ! Strujni napojni vod pri spuštanju može da se pragnjeći i ošteti! Prilikom spuštanja paziti na strujni napojni vod!**
6. Temeljno očistiti pumpu (vidi tačku „Čišćenje i dezinfekcija“). **OPASNOST! Pri korišćenju pumpe u fluidima opasnim po zdravље pumpu dezinfikovati!**

8.4.4 Čišćenje i dezinfekcija



OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravље, postoji opasnost po život! Pumpa dekontaminirati pre svih daljih radova! Za vreme radova na čišćenju nositi sledeću zaštitnu opremu:

- Zatvorene zaštitne naočare
 - Maska za zaštitu disajnih organa
 - Zaštitne rukavice
- ⇒ Navedena oprema predstavlja minimalni zahtev, uvažiti podatke iz pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i pročita pravilnik o radu!

- ✓ Pumpa je demontirana.
 - ✓ Zaprljana voda od čišćenja se odvodi u kanal za otpadnu vodu u skladu sa lokalnim propisima.
 - ✓ Za kontaminirane pumpe je na raspolaganju sredstvo za dezinfekciju.
1. Sredstvo za podizanje učvrstiti na tačku za pričvršćivanje pumpe.
 2. Pumpu podići oko 30 cm iznad poda.
 3. Pumpu naprskati čistom vodom odozgo nadole. **NAPOMENA! Kod kontaminiranih pumpi mora da se primeni odgovarajuće sredstvo za dezinfekciju! Za upotrebu se strogo pridržavati podataka proizvođača!**
 4. Za čišćenje radnog kola i unutrašnjeg prostora pumpe, mlaz vode ka unutrašnjosti mora da se uvede preko potisnog nastavka.
 5. Sve ostatke prljavštine na podu isprati u kanalu.
 6. Sačekati da se pumpa osuši.

9

Održavanje



OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kada se pumpa koristi u fluidima opasnim po zdravље, pumpu dekontaminirati nakon demontaže i pre svih daljih radova! Opasnost po život! Uvažiti podatke iz pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i pročita pravilnik o radu!



NAPOMENA

Koristiti samo tehnički ispravna sredstva za podizanje!

Za podizanje, spuštanje i transport pumpe koristiti tehnički ispravna sredstva za podizanje. Osigurati da pumpa ne može da se zaglavi prilikom podizanja i sruštanja. Maks. dozvoljena nosivost sredstva za podizanje se nikada **ne sme** prekoračiti!

- Radove na održavanju uvek obavljati na čistom mestu sa dobrim osvetljenjem. Pumpa se mora sigurno isključiti i osigurati.
- Obavljati samo radove na održavanju koji su opisani u ovom uputstvu za ugradnju i upotrebu.
- Za vreme radova na održavanju nositi sledeću zaštitnu opremu:
 - Zaštitne naočare
 - Zaštitna obuća
 - Zaštitne rukavice

9.1	Kvalifikacija osoblja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Električni radovi: Električne radove mora da obavlja kvalifikovani električar (prema EN 50110-1). ■ Radovi na održavanju: Stručno lice mora da bude upoznato sa rukovanjem radnim sredstvima koje koristi i njihovim odlaganjem. Pored toga stručno lice mora da poznaje osnovna znanja iz oblasti mašinstva.
9.2	Obaveze operatora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potrebnu zaštitnu opremu staviti na raspolaganje i pobrinuti se da osoblje nosi zaštitnu opremu. ■ Pogonska sredstva sakupiti u odgovarajućim rezervoarima i propisno odložiti na otpad. ■ Korišćenu zaštitnu odeću propisno odložiti na otpad. ■ Koristiti samo originalne rezervne delove proizvođača. Upotreba drugih delova, koji nisu originalni delovi, oslobađa proizvođača bilo kakve odgovornosti. ■ Propuštanje fluida i pogonskog sredstva mora odmah da se pokupi i odloži u skladu sa važećim lokalnim direktivama. ■ Potreban alat staviti na raspolaganje. ■ Korišćenje otvorenog plamena, direktnog svetla i pušenje su zabranjeni prilikom prime ne lako zapaljivih rastvarača i sredstava za čišćenje.
9.3	Pogonska sredstva	
9.3.1	Vrste ulja	<p>Zaptivna komora je napunjena belim uljem koje je biološki razgradivo. Za zamenu ulja se preporučuju sledeće vrste ulja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aral Autin PL* ■ Shell ONDINA 919 ■ Esso MARCOL 52* ili 82* ■ BP WHITEMORE WOM 14* ■ Texaco Pharmaceutical 30* ili 40* <p>Sve vrste ulja sa zvezdicom (*) imaju odobrenje za prehrambene namirnice u skladu sa „USDA-H1”.</p>
9.3.2	Količine punjenja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jednokanalna hidraulika (PRO C...) <ul style="list-style-type: none"> – Motor P 13.1...: 1100 ml – Motor P 13.2...: 1100 ml – Motor P 17.1...: 1800 ml ■ Vortex hidraulika (PRO V...) <ul style="list-style-type: none"> – Motor P 13.1...: 900 ml – Motor P 13.2...: 1500 ml – Motor P 17.1...: 1800 ml
9.4	Intervali održavanja	<p>Kako bi bio obezbeđen pouzdan rad, radovi na održavanju moraju redovno da se vrše. U zavisnosti od konkretnih uslova okoline, ugovorom mogu biti definisani i drugi intervali održavanja! Kada se za vreme rada javljaju jake vibracije, nezavisno od utvrđenih intervala održavanja mora da se izvrši kontrola pumpe ili instalacije.</p>
9.4.1	Intervali održavanja za normalne uslove	<p>2 godine</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vizuelna provera strujnog napojnog voda ■ Vizuelna provera dodatne opreme ■ Vizuelna provera obloge i kućišta na prisustvo habanja ■ Provera funkcionalnosti nadzornih uređaja ■ Zamena ulja <p>NAPOMENA! Ako je ugrađena kontrola zaptivne komore, zamenu ulja vršiti prema prikazu!</p> <p>10 godina ili 15.000 radnih sati</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Generalni remont
9.4.2	Intervali održavanja za ugradnju u uređaje za odvođenje otpadnih voda	<p>Prilikom primene pumpe u uređajima za odvođenje otpadnih voda u zgradama ili na imanjima moraju se poštovati intervali i radovi na održavanju prema laut DIN EN 12056-4!</p>
9.4.3	Intervali održavanja kod otežanih uslova rada	<p>Kod otežanih uslova rada navedeni intervali moraju se po potrebi skratiti. Otežani uslovi rada su prisutni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod fluida sa vlaknastim sadržajima ■ Kod turbulentnog dotoka (npr. uslovljeno ulaskom vazduha, kavitacijom) ■ Kod jako korozivnih ili abrazivnih fluida ■ Kod veoma gasovitih fluida ■ Kod rada na nepovoljnoj radnoj tački ■ Kod skokova pritiska

Kod primene pumpe pod otežanim uslovima preporučuje se sklapanje ugovora o održavanju. Obratite se službi za korisnike.

9.5 Mere održavanja



UPOZORENJE

Oštре ivice na radnom kolu i usisnom nastavku!

Na radnom kolu i usisnom nastavku mogu da se stvore oštre ivice. Postoji opasnost od odsecanja ekstremiteta! Moraju da se nose zaštitne rukavice koje štite od posekotina.



UPOZORENJE

Povrede ruku, stopala ili očiju zbog nedostatka zaštitne opreme!

Za vreme rada postoji opasnost od (teških) povreda. Nositи sledeću zaštitnu opremu:

- Zaštitne rukavice za zaštitu od posekotina
- Zaštitna obuća
- Zatvorene zaštitne naočare

Pre početka mera održavanja moraju da se ispune sledeći preduslovi:

- Puma je ohlađena do temperature okoline.
- Puma je temeljno očišćena i (po potrebi) dezinfikovana.

9.5.1 Preporučene mere održavanja

Za rad bez prekida preporučuje se redovna kontrola potrošnje struje i radnog napona na sve tri faze. Te vrednosti ostaju konstantne pri normalnom radu. Manje oscilacije zavise od svojstva fluida. Na osnovu potrošnje struje mogu pravovremeno da se prepoznaјu i otkloni oštećenja ili neispravno funkcionisanje radnog kola, ležajeva i motora. Veće oscilacije napona opterećuju namotaj motora i mogu da prouzrokuju otkaz pumpe. Redovnom kontrolom mogu da se spreče veće posledične štete i smanji rizik od potpunog otkaza. U pogledu redovne kontrole preporučuje se primena daljinskog nadzora.

9.5.2 Vizuelna provera voda za dovod struje

Strujni napojni vodovi moraju da se provere na prisustvo sledećih pojava:

- mehurići;
- naprslane;
- ogrebotine;
- mesta trenja;
- mesta prignjećenja.

Kada se ustanove oštećenja na strujnom napojnom vodu, pumpa mora odmah da se stavi van pogona! Služba za korisnike mora da zameni oštećeni strujni napojni vod. Proizvod sme da se pusti ponovo u rad tek kada je oštećenje stručno otklonjeno!

OPREZ! Kroz oštećene strujne napojne vodove voda može da prodre u pumpu! Prodor vode može da dovede do havarije pumpe.

9.5.3 Vizuelna provera dodatne opreme

Dodatna oprema mora da se proveri u pogledu sledećeg:

- pravilno pričvršćenje;
- besprekorno funkcionisanje;
- znakovi habanja.

Ustanovljeni nedostaci moraju odmah da se poprave ili se dodatna oprema mora zamenu.

9.5.4 Vizuelna provera premaza i kućišta na prisustvo habanja

Obloge i delovi kućišta ne smiju da pokazuju oštećenja. Kada se ustanove nedostaci, moraju da se poštuju sledeće tačke:

- Ako je oštećen premaz, on se mora popraviti.
- Ako su delovi kućišta pohabani, konsultovati se sa službom za korisnike!

9.5.5 Provera funkcionalnosti nadzornih uređaja

Za proveru otpornosti pumpa mora biti ohlađena do temperature okoline!

9.5.5.1 Proveriti otpornost internih elektroda za nadzor prostora motora

Otpornost elektrode proveriti pomoću ommetra. Izmerena vrednost mora da se kreće prema „beskonačnosti“. Za vrednosti ≤ 30 kOhm postoji voda u prostoru motora. **Konsultovati se sa službom za korisnike!**

9.5.5.2 Provera otpornosti temperaturnog senzora

Otpornost temperaturnog senzora proveriti pomoću ommetra. Moraju se poštovati sledeće merne vrednosti:

- **Bimetalni senzor:** Merna vrednost = 0 Ohm (prolaz).
- **PTC senzor (termootpornik):** Merne vrednosti zavise od broja ugrađenih senzora. PTC senzor ima termootpornik od 20 do 100 Ohm.
 - U slučaju **tri** senzora u seriji merne vrednosti se kreću između 60 i 300 Ohm.
 - U slučaju **četiri** senzora u seriji merne vrednosti se kreću između 80 i 400 Ohm.

9.5.5.3 Provera otpornosti štapne elektrode za kontrolu zaptivne komore

Otpornost elektrode proveriti pomoću ommetra. Izmerena vrednost mora da se kreće prema „beskonačnosti“. Kod vrednosti ≤ 30 kOhm sprovedi vodu u ulje, zamenu ulja!

9.5.6 Zamena ulja u zaptivnoj komori



UPOZORENJE

Pogonska sredstva pod visokim pritiskom!

U motoru se može stvoriti pritisak **od više bara!** Ovaj pritisak se rasterećeje **otvaranjem** navojnih zavrtnjeva. Nepažljivo otvoreni navojni zavrtnji mogu da se odbace većom brzinom! Da bi se izbegle povrede, pratiti sledeća uputstva:

- Pridržavati se propisanog redosleda radnih koraka.
- Navojne zavrtnje odvrtati postepeno i nikada do kraja. Čim se pritisak rastereti (čuje se zviždanje ili šuštanje vazduha), prekinuti sa odvrtanjem!
- Kada se pritisak potpuno rastereti, navojne zavrtnje odvrnuti do kraja.
- Nositи zatvorene zaštitne naočare.



UPOZORENJE

Opekotine usled vrućeg pogonskog sredstva!

Kada se pritisak rasterećeje, može doći do prskanja vrućeg pogonskog sredstva. To može dovesti do opekotina! Da bi se izbegle povrede, moraju da se prate sledeća uputstva:

- pustiti da se pumpa ohladi na temperaturu okoline, a zatim otvoriti navojni zavrtanj;
- nositi zatvorene zaštitne naočare ili zaštitnu masku za lice, kao i rukavice.

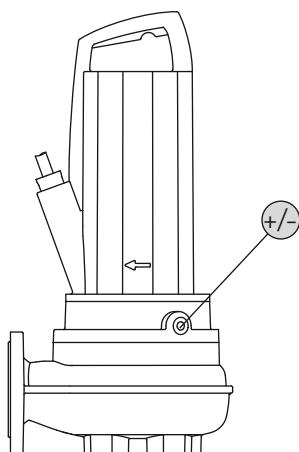


Fig. 15: Zaptivna komora: Zamena ulja

+/- Napuniti/isprazniti zaptivnu komoru uljem

- ✓ Zaštitna oprema je postavljena!
- ✓ Pumpa je demontirana i očišćena (po potrebi, dekontaminirana).
- 1. Pumpu postaviti horizontalno na čvrstu podlogu. Navojni zavrtanj je okrenut prema gore. **UPOZORENJE! Opasnost od prignjećenja ruku. Obezbediti da pumpa ne može da padne ili isklizne!**
- 2. Navojni zavrtanj odvrnuti postepeno i nikada do kraja. **UPOZORENJE! Previsokog pritiska u motoru! Kada se začuje zviždanje ili šuštanje vazduha, prekinuti sa odvrtanjem! Sačekati da se pritisak potpuno rastereti.**
- 3. Kada se pritisak rastereti, navojni zavrtanj odvrnuti do kraja.
- 4. Postaviti odgovarajući rezervoar za prihvatanje pogonskog sredstva.
- 5. Ispuštanje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut nadele.
- 6. Provera pogonskog sredstva: Kada u pogonskom sredstvu ima metalnih opiljaka, obavestiti službu za korisnike!
- 7. Punjenje pogonskog sredstva: Pumpu okretati sve dok otvor ne bude okrenut na gore. Pogonsko sredstvo napuniti kroz otvor.
⇒ Pridržavati se podataka o vrsti i količini pogonskog sredstva!
- 8. Očistiti navojni zavrtanj, postaviti novi zaptivni prsten i ponovo navrteti. **Maks. obrtni moment pritezanja: 8 Nm!**

9.5.7 Generalni remont

U toku generalnog remonta kontrolišu se na habanje i oštećenja ležaja motora, zaptivanje osovine, O-prstenovi i strujni napojni vodovi. Oštećene komponente se menjaju originalima. Na taj način se obezbeđuje besprekoran rad.

Generalni remont smeju da izvode samo proizvođač ili ovlašćena servisna radionica.

10 Greške, uzroci i otklanjanje



OPASNOST

Opasnost od fluida opasnog po zdravlje!

Kod pumpi u fluidima opasnim po zdravlje postoji opasnost po život! Za vreme rada mora nositi sledeću zaštitnu opremu:

- Zatvorene zaštitne naočare
- Maska za zaštitu disajnih organa
- Zaštitne rukavice

⇒ Navedena oprema predstavlja minimalni zahtev, uvažiti podatke iz pravilnika o radu! Operator mora da obezbedi da osoblje dobije i pročita pravilnik o radu!



OPASNOST

Opasnost po život usled električne struje!

Nepravilno postupanje pri električnim radovima dovodi do smrti usled električnog udara! Električne radove moraju da izvode električari u skladu sa lokalnim propisima.



OPASNOST

Opasnost po život usled opasnog samostalnog rada!

Radovi u šahovima i uzanim prostorima, kao i radovi sa opasnošću od pada opasnii radovi. Ovi radovi ne smeju da se izvode kao samostalni rad! Radi sigurnosti mora biti prisutna još jedna osoba.



UPOZORENJE

Zadržavanje ljudi u radnom području pumpe je zabranjeno!

Za vreme rada pumpe mogu biti prouzrokovane (teške) telesne povrede! Zbog toga niko ne sme da se zadržava u radnom području. Kada osoblje mora da pristupi radnom području pumpe, pumpa mora da se stavi van pogona i osigura od neovlašćenog ponovnog uključenja!



UPOZORENJE

Oštре ivice na radnom kolu i usisnom nastavku!

Na radnom kolu i usisnom nastavku mogu da se stvore oštре ivice. Postoji opasnost od odsecanja ekstremiteta! Moraju da se nose zaštitne rukavice koje štite od posećitina.

Greška: Pumpa se ne pokreće

1. Prekid u dovodu struje ili kratak spoj / zemni spoj na vodu ili namotaju motoru.
⇒ Neka električar proveri priključak i motor i po potrebi zameni.
2. Aktiviranje osigurača, zaštitnog prekidača motora ili nadzornih uređaja.
⇒ Neka električar proveri priključak i nadzorne uređaje i po potrebi zameni.
3. Aktiviranje osigurača, zaštitnog prekidača motora ili nadzornih uređaja.
⇒ Neka električar ugraditi i podeći zaštitni prekidač motora i osigurače prema tehnički propisanim merama i resetuje nadzorne uređaje.
⇒ Proveriti laku pokretljivost radnog kola, po potrebi očistiti hidrauliku.
4. Nadzor zaptivne komore (opciono) je prekinuo električno kolo (zavisno od priključka).

⇒ Pogledajte pod „Greška: Propuštanje mehaničkog zaptivača, kontrola zaptivne komore javlja grešku i isključuje pumpu“.

Greška: Pumpa radi, ali nakon kraćeg vremena je isključuje zaštita motora

1. Zaštitni prekidač motora je pogrešno podešen.
⇒ Neka električar proveri i popravi podešavanje aktiviranja.
2. Povećana potrošnja struje usled većeg pada napona.
⇒ Neka električar proveri vrednosti napona pojedinačnih faza. Konsultovati se sa distribucijom električne energije.
3. Na priključku postoje samo dve faze.
⇒ Neka električar proveri i popravi priključak.
4. Prevelika razlika napona između faza.
⇒ Neka električar proveri vrednosti napona pojedinačnih faza. Konsultovati se sa distribucijom električne energije.
5. Pogrešan smer obrtanja.
⇒ Neka električar popravi priključak.
6. Povećana potrošnja struje usled zapušene hidraulike.
⇒ Očistiti hidrauliku i proveriti dotok.
7. Gustina fluida je prevelika.
⇒ Konsultovati se sa službom za korisnike.

Greška: Pumpa radi, ne postoji protok

1. Nema fluida.
⇒ Proveriti dotok, otvoriti sve zasune.
2. Dotok je začepljen.
⇒ Proveriti dotok i otkloniti začepljenje.
3. Hidraulika je začepljena.
⇒ Očistiti hidrauliku.
4. Potisna strana cevovodnog sistema ili potisno crevo je začepljeno.
⇒ Otkloniti začepljenje i po potrebi zameniti oštećene komponente.
5. Rad sa prekidima.
⇒ Proveriti upravljački uređaj.

Greška: Pumpa se pokreće, ali se ne dostiže radna tačka

1. Dotok je začepljen.
⇒ Proveriti dotok i otkloniti začepljenje.
2. Zatvoriti klizne ventile na potisnoj strani.
⇒ Sve zasune potpuno otvoriti.
3. Hidraulika je začepljena.
⇒ Očistiti hidrauliku.
4. Pogrešan smer obrtanja.
⇒ Neka električar popravi priključak.
5. Vazdušni jastuk u cevovodnom sistemu.
⇒ Odušiti cevovodni sistem.
⇒ U slučaju česte pojave vazdušnih jastuka: otkriti mesto prodora vazduha i preduzeti mere sprečavanja, po potrebi ugraditi uređaje za odušivanje na navedenom mestu.
6. Pumpa vrši pumpanje uz preveliki pritisak.
⇒ Sve zasune na potisnoj strani potpuno otvoriti.
⇒ Proveriti oblik radnog kola i po potrebi upotrebiti drugi oblik radnog kola. Konsultovati se sa službom za korisnike.
7. Pojave habanja na hidraulici.

- ⇒ Proveriti komponente (radno kolo, usisni nastavak, kućište pumpe); neka ih zameni služba za korisnike.
- 8. Potisna strana cevovodnog sistema ili potisno crevo je začepljeno.
 - ⇒ Otkloniti začepljene i po potrebi zameniti oštećene komponente.
- 9. Veoma gasoviti fluid.
 - ⇒ Konsultovati se sa službom za korisnike.
- 10. Na priključku postoje samo dve faze.
 - ⇒ Neka električar proveri i popravi priključak.
- 11. Preveliki pad nivoa punjenja tokom rada.
 - ⇒ Proveriti snabdevanje/kapacitet sistema.
 - ⇒ Tačke uključenja upravljanja nivoom proveriti i po potrebi prilagoditi.

Greška: Pumpa radi nemirno i bučno.

- 1. Nedozvoljena radna tačka.
 - ⇒ Proveriti konstrukciju pumpe i radnu tačku, konsultovati se sa službom za korisnike.
- 2. Hidraulika je začepljena.
 - ⇒ Očistiti hidrauliku.
- 3. Veoma gasoviti fluid.
 - ⇒ Konsultovati se sa službom za korisnike.
- 4. Na priključku postoje samo dve faze.
 - ⇒ Neka električar proveri i popravi priključak.
- 5. Pogrešan smer obrtanja.
 - ⇒ Neka električar popravi priključak.
- 6. Pojave habanja na hidraulici.
 - ⇒ Proveriti komponente (radno kolo, usisni nastavak, kućište pumpe); neka ih zameni služba za korisnike.
- 7. Pohaban ležaj motora.
 - ⇒ Obavestiti službu za korisnike; pumpu nam vratite u fabrike radi remontovanja.
- 8. Puma je ugrađena u zategnutom stanju.
 - ⇒ Proveriti instalaciju i po potrebi ugraditi gumene kompenzatore.

Greška: Nadzor zaptivne komore javlja grešku ili isključuje pumpu

- 1. Stvaranje kondenzovane vode usled dužeg skladištenja ili velikih odstupanja temperature.
 - ⇒ Pumpu kratko pokrenuti (maks. 5 min) bez štapne elektrode.
- 2. Povećano propuštanje na ulazu novih mehaničkih zaptivača.
 - ⇒ Zameniti ulje.
- 3. Kabl štapne elektrode je neispravan.
 - ⇒ Zameniti štapnu elektrodu.
- 4. Mehanički zaptivač je neispravan.
 - ⇒ Obavestiti službu za korisnike.

Dalji koraci za otklanjanje grešaka

Ako ovde navedene tačke ne pomognu pri otklanjanju greške, morate kontaktirati sa službom za korisnike. Služba za korisnike može da pomogne na sledeći način:

- telefonskim ili pisanim putem;
- pružanjem pomoći na licu mesta;
- proverom i popravkom pumpe u fabrici.

U slučaju korišćenja određenih usluga službe za korisnike mogu da nastanu dodatni troškovi! Tačne podatke o tome dobijete od službe za korisnike.

11 Rezervni delovi

Poručivanje rezervnih delova se vrši preko službe za korisnike. Kako biste izbegli povratna pitanja i pogrešne porudžbine, uvek navedite serijski broj ili broj artikla. **Zadržavamo pravo na tehničke izmene!**

12 Odvod

12.1 Ulja i maziva

Pogonska sredstva moraju da se sakupljaju u odgovarajućim rezervoarima i da se odlažu na otpad u skladu sa važećim direktivama.

12.2 Zaštitna odeća

Nošena zaštitna odeća mora odmah da se odloži u skladu sa važećim lokalnim direktivama.

12.3 Informacije o sakupljanju dotrajalih električnih i elektronskih proizvoda

Pravilno odlaganje i stručno recikliranje ovih proizvoda sprečava ekološke štete i opasnosti po zdravlje ljudi.



NAPOMENA

Zabranjeno je odlaganje otpada u kućno smeće!

U Evropskoj uniji ovaj simbol se može pojaviti na proizvodu, pakovanju ili pratećoj dokumentaciji. On znači da se dati električni i elektronski proizvodi ne smiju odlagati sa kućnim smećem.

Za pravilno rukovanje, recikliranje i odlaganje na otpad datih dotrajalih proizvoda voditi računa o sledećim tačkama:

- Ove proizvode predavati samo na predviđena i sertifikovana mesta za sakupljanje otpada.
- Pridržavati se važećih lokalnih propisa!

Informacije o pravilnom odlaganju na otpad potražiti od lokalnih vlasti, najbližeg mesta za odlaganje otpada ili u prodavnici u kojoj je proizvod kupljen. Dodatne informacije u vezi sa recikliranjem nalaze se na www.wilo-recycling.com.

13 Prilog

13.1 Pogon sa frekventnim regulatorom

Motor se može pokrenuti na frekventnom regulatoru u serijskoj verziji (pod nadzorom IEC 60034-17). Pri određenom naponu preko 415 V/50 Hz ili 480 V/60 Hz morate se konsultovati sa službom za korisnike. Nominalna snaga motora bi trebalo da bude oko 10 % iznad potrebne snage pumpe zbog dodatnog zagrevanja usled viših harmonika. Kod frekventnih regulatora sa niskoharmoničnim izlazom može eventualno da se smanji rezerva snage od 10 %. Smanjenje harmonike se postiže izlaznim filterima. Frekventni regulator i filter moraju biti podešeni jedan prema drugom.

Proračun frekventnog regulatora se vrši prema nominalnoj struci motora. Treba da se obrati pažnja da pumpa, posebno u donjem području broja obrtaja, radi bez potresanja i vibracija. Mehanički zaptivači se u suprotnom mogu oštetiti ili neće dobro leći. Sem toga se mora obratiti pažnja na brzinu protoka u cevovodu. Ako je protok prenizak, povećava se opasnost od naslaga čvrstih materija u pumpi i priključenom cevovodu. U tu svrhu preporučujemo da brzina protoka ne padne ispod min. brzine protoka od 0,7 m/s pri manometarskom transportnom pritisku od 0,4 bara.

Važno je da pumpa u celom regulacionom području radi bez vibracija, rezonancija, klatnih momenata i prekomernih šumova (eventualno se raspitajte u fabrici). Povećana buka motora je normalna usled snabdevanja strujom koja je zahvaćena sekundarnim frekvencijama.

Prilikom podešavanja parametara frekventnog regulatora treba obavezno da se obrati pažnja na podešavanje kvadratne radne krive (radne krive U/f) za pumpe i ventilatore! Ona se brine za to da se izlazni napon kod frekvencija manjih od nominalne frekvencije (50 Hz, odn. 60 Hz) prilagodi potrebnoj snazi pumpe. Noviji frekventni regulatori takođe nude automatsku optimizaciju energije – time se postiže isti efekat. Za podešavanje frekventnog regulatora pridržavajte se uputstva za upotrebu frekventnog regulatora.

Kod motora koji se napajaju frekventnim regulatorima mogu da se pojave greške kod nadzora motora, zavisno od tipa i uslova instalacije. Sledeće mere opreza vam mogu pomoći da smanjite smetnje ili da ih izbegnete:

- Granične vrednosti vrha napona i brzine uključivanja po IEC 60034-25. Eventualno se mora ugraditi izlazni filter.

- Varijacija impulsne frekvencije frekventnog regulatora.
- U slučaju smetnji u kontroli zaptivne komore upotrebite spoljašnju dvostruku štapnu elektrodu.
- Sledеće konstrukcione mere mogu takođe da doprinesu smanjenju odn. sprečavanju grešaka:
- Odvojeni vod za dovod struje za glavni i upravljački vod (u zavisnosti od ugradne veličine motora).
- Dovoljan razmak između glavnog i upravljačkog voda.
- Upotreba oklopljenih vodova za dovod struje.

Sažetak

- Trajan rad do nominalne frekvencije (50 Hz, odn. 60 Hz), uzimajući u obzir min. protok.
- Obratite pažnju na dodatne mere opreza na osnovu EMK-propisa (izbor frekventnog regulatora, filtera, itd.).
- Nikada ne prekoračujte nominalnu struju i nominalni broj obrtaja motora.
- Mora da postoji mogućnost za priključivanje sopstvenog nadzora temperature motora (bimetalni ili PTC senzor).

13.2 EX odobrenje

Ovo poglavlje sadrži dodatne informacije za rad pumpe u eksplozivnoj atmosferi. Celo-kupno osoblje mora da pročita ovo poglavlje. **Ovo poglavlje važi samo za pumpe sa EX odobrenjem!**

13.2.1 Oznake pumpi sa EX odobrenjem

Pumpe koje su dozvoljene za upotrebu u eksplozivnim atmosferama moraju na natpisnoj pločici da budu označene kako sledi:

- „Ex“ simbol odgovarajućeg odobrenja
 - EX klasifikacija
 - Broj sertifikacije (zavisno od odobrenja)
- Broj sertifikacije je, ako ima odobrenje, odštampan na natpisnoj pločici.

13.2.2 Klasa zaštite „Oklop otporan na pritisak“ i „otporan na eksploziju“

Motor je mora najmanje biti opremljen ograničenjem temperature (1 kružna kontrola temperature). Regulacija temperature (2 kružna kontrola temperature) je takođe moguća.

13.2.3 Namenska upotreba



OPASNOST

Eksplozija usled pumpanja eksplozivnih fluida!

Pumpanje lakozapaljivih i eksplozivnih fluida (benzina, kerozina itd.) u njihovom čistom obliku najstrože je zabranjeno. Postoji opasnost po život usled eksplozije! Pumpe nisu koncipirane za ove fluide.

ATEX certifikat

Pumpe su pogodne za rad u područjima ugroženim eksplozijom gde su neophodni električni uređaji klase II, kategorije 2. Pumpe, prema tome, mogu da se koriste u zonama 1 i 2.

Pumpe se ne smeju primenjivati u zoni 0!

FM-odobrenje

Pumpe su pogodne za rad u područjima ugroženim eksplozijom kojima su neophodni električni uređaji klase zaštite „Explosionproof, Class 1, Division 1“. Na taj način je moguć i rad u područjima gde se zahteva klasa zaštite „Explosionproof, Class 1, Division 2“.

13.2.4 Električni priključak



OPASNOST

Opasnost po život usled električne struje!

Nepravilno postupanje pri električnim radovima dovodi do smrti usled električnog udara! Električne radove moraju da izvode električari u skladu sa lokalnim propisima.

- Uvek izvodite električno priključivanje pumpe izvan eksplozivnog područja. Ako se mora izvesti priključivanje u okviru eksplozivnog područja, sprovedite to u kućištu koje ima ex-odobrenje (Protivpožarna zaštita po standardu DIN EN 60079-0)! U slučaju nepo-

- štovanja, postoji opasnost po život usled eksplozije! Električar treba da izvede proces priključivanja.
- Svi nadzorni uređaji izvan „područja zaštićenih od probaja paljenja“ moraju da budu priključeni preko EX releja za razdvajanje (z. B. Ex-i Relais XR-4...).
 - Tolerancija napona može iznositi maks. $\pm 10\%$.

Pregled nadzornih uređaja:

	P 13	P 17
Prostor motora	•	o
Namotaj motora: Limitiranje temperature (1-kružna kontrola temperature)	•	o
Namotaj motora: Regulacija temperature (2-kružna kontrola temperature)	o	•
Zaptivna komora	o	o

Legenda: - = ne postoji/nije moguće, o = opcionalno, • = serijsko

Svi dostupni nadzorni uređaji moraju uvek biti priključeni!

13.2.4.1 Nadzor prostora motora

Priklučivanje se vrši kao što je opisano u poglavlju „Električni priključak“.

13.2.4.2 Nadzor namotaja motora



OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled pregrevanja motora!

Ako je limitiranje temperature pogrešno priključeno, postoji opasnost od eksplozije usled pregrevanja motora! Limitiranje temperature uvek zatvorite sa ručnom blokadom ponovnog uključivanja. To znači da se „dugme za blokadu“ mora ručno pritisnuti!

Motor P 13 je standardno opremljen limitiranjem temperature (1-kružna kontrola temperature). Motor opcionalno može da bude opremljen regulacijom i limitiranjem temperature (2-kružna kontrola temperature).

Motor P 17 je standardno opremljen regulacijom i limitiranjem temperature (2 kružna kontrola temperature).

U zavisnosti od verzije termičkog nadzora motora, pri postizanju vrednosti praga mora da usledi sledeći režim isključivanja:

- Ograničenje temperature (1 temperaturni krug):
 - Kada se postigne vrednost praga, mora da usledi isključivanje **sa blokadom ponovnog uključivanja!**
- Regulacija temperature (2 temperaturna kruga):
 - Kada se postigne vrednost praga za ograničenje temperature, može da se izvrši isključivanje sa automatskim ponovnim uključivanjem. Kada se postigne vrednost praga za ograničenje visoke temperature, može da se izvrši isključivanje **sa ručnom blokadom ponovnog uključivanja!**

OPREZ! Oštećenje motora usled pregrevanja! Zato se moraju održavati podaci za maks. frekvenciju uključivanja i minimalnu pauzu za uključivanje!

Priklučak termičkog nadzora motora

- Priklučite bimetalni senzor preko releja za upoređenje vrednosti. U tu svrhu se preporučuje relej „CM-MSS“. Vrednost praga je ovde već unapred podešena.
Priklučne vrednosti: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ = 1
- Priklučite PTC-senzor preko releja za upoređenje vrednosti. U tu svrhu se preporučuje relej „CM-MSS“. Vrednost praga je ovde već unapred podešena.
- Priklučite štapne elektrode preko releja za upoređenje vrednosti! U tu svrhu se preporučuje relej „XR-42“. Vrednost praga iznosi 30 kΩ.
- Povezivanje mora da bude izvršeno preko električnog kola sa sopstvenim osiguranjem!

13.2.4.3 Nadzor zaptivne komore (spoljašnje elektrode)

- Tip invertora: Modulacija širine impulsa
- Trajni pogon: 30 Hz do nominalne frekvencije (50 Hz ili 60 Hz) uzimajući u obzir najmanju brzinu
- Min. uklopna frekvencija: 4 kHz
- Maks. prenapon na steznoj letvi: 3000 V
- Izlaz na frekventni regulator : maks. 1,5 nominalna struja

- Maks. vreme opterećenja: 60 s
- Upotreba obrtajnog momenta: kvadratna radna kriva
Zahtevani broj obrtaja/obrtni momenat su dostupni na upit!
- Obratite pažnju na dodatne mere opreza na osnovu EMK-propisa (izbor frekventnog regulatora, filtera, itd.).
- Nominalna struja i nominalni broj obrtaja motora nikada se ne sme prekoračiti.
- Mora da postoji mogućnost za priključivanje sopstvenog nadzora temperature motora (bimetalni ili PTC senzor).

13.2.5 Puštanje u rad



OPASNOST

Opasnost od eksplozije u slučaju pumpi koje nemaju ex-odobrenje!

Pumpe bez oznake Ex ne smeju da se koriste u području ugroženom eksplozijom! Postoji opasnost po život usled eksplozije! U okviru područja ugroženog eksplozijom upotrebljavajte samo pumpe sa ex-oznakom na natpisnoj pločici.



OPASNOST

Opasnost od eksplozije usled radio udara u hidraulici!

Za vreme rada hidraulika se mora provetrvati (kompletno napunjena fluidom). Ako protok padne ili hidraulika izroni, može doći do stvaranja vazdušnih jastuka. U tom slučaju nastaje opasnost od eksplozije npr. radio udarom zbog statičkog punjenja! Zaštita od rada na suvom mora osigurati isključivanje pumpe na odgovarajućem nivou.



OPASNOST

Opasnost od eksplozije u slučaju pogrešnog priključivanja zaštite od rada na suvo!

Kod rada pumpe u eksplozivnoj atmosferi zaštita od rada na suvo mora biti izvedena posebnim davačem signala (redundantno osiguranje upravljanja nivoom). Isključivanje pumpe mora biti izvedeno sa odgovarajućom ručnom blokadom od ponovnog uključivanja!

- Definiciju područja ugroženog eksplozijom mora da odredi operater.
 - U području ugroženom eksplozijom smeju da se koriste samo pumpe sa EX odobrenjem.
 - Pumpe sa ex-odobrenjem moraju imati tu oznaku na natpisnoj pločici.
 - **Maks. temperatura fluida** se ne sme preći!
 - Rad pumpe na suvo se mora sprečiti! Sprečite na objektu rad pumpi na suvo kako bi se sprečilo izranjanje hidraulike.
- Po DIN EN 50495 za kategoriju 2 sigurnosno uređenje sa SIL- Level 1 i tolerancijom 0 na greške hardvera.

13.2.6 Održavanje

- Sprovesti po propisima radove na održavanju.
- Obavljati samo radove na održavanju koji su opisani u ovom uputstvu za ugradnju i upotrebu.
- Popravka na urezima zaštićenim od probaja paljenja sme da bude izvršena **samo** prema konstrukcionim smernicama proizvođača. **Nije dozvoljena** popravka u skladu sa vrednostima iz tabela 1 i 2 standara DIN EN 60079-1.
- Samo se mogu koristiti navojni zavrtnji koje je odobrio proizvođač, koji odgovaraju klasi 600 N/mm².

13.2.6.1 Popravka obloge kućišta

Kod većih debljina slojeva može doći do elektrostatickog punjenja lakiranog sloja. **OPASNOST! Opasnost od eksplozije! Pražnjenje može da izazove eksploziju unutar eksplozivne atmosfere!**

Ako se obnavlja sloj kućišta, on treba maksimalno da iznosi 2 mm!

13.2.6.2 Zamena strujnog napajnog voda


Zamena strujnog napajnog voda je striktno zabranjena!

13.2.6.3 Zamena mehaničkog zaptivača

Zamena zaptivača za fluid i motor je striktno zabranjena!





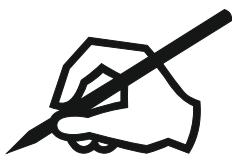

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 carlos.musich@wilo.com.ar	Cuba WILO SE Oficina Comercial Edificio Simona Apto 105 Siboney, La Habana, Cuba T +53 5 2795135 T +53 7 272 2330 raul.rodriguez@wilo-cuba.com	Ireland WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie	Romania WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro	Ukraine WILO Ukraina t.o.w. 08130 Kiev T +38 044 3937384 wilo@wilo.ua
Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au	Czech Republic WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz	Italy WILO Italia s.r.l. Via Novegro, 1/A20090 Segrate MI T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it	Russia WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru	United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free zone – South PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae
Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at	Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk	Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 312 40 10 info@wilo.kz	Saudi Arabia WILO Middle East KSA Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com	USA WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com
Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az	Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee	Korea WILO Pumps Ltd. 20 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr	Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs	Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkmminh@wilo.vn
Belarus WILO Bel IODO 220035 Minsk T +375 17 3963446 wilo@wilo.by	Finland WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi	Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv	Slovakia WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T +421 2 33014511 info@wilo.sk	
Belgium WILO NV/SA 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be	France Wilo Salmson France S.A.S. 53005 Laval Cedex T +33 2435 95400 info@wilo.fr	Lebanon WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb	Slovenia WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si	
Bulgaria WILO Bulgaria EOOD 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg	Great Britain WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk	Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt	South Africa Wilo Pumps SA Pty LTD 1685 Midrand T +27 11 6082780 patrick.hulley@salmson.co.za	
Brazil WILO Comercio e Importacao Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil 13.213-105 T +55 11 2923 9456 wilo@wilo-brasil.com.br	Greece WILO Hellas SA 4569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr	Morocco WILO Maroc SARL 20250 Casablanca T +212 (0) 5 22 66 09 24 contact@wilo.ma	Spain WILO Ibérica S.A. 8806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es	
Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L7 T +1 403 2769456 info@wilo-canada.com	Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbalint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu	The Netherlands WILO Nederland B.V. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	Sweden WILO NORDIC AB 35033 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se	
China WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn	India Wilo Mather and Platt Pumps Private Limited Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com	Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	Switzerland Wilo Schweiz AG 4310 Rheinfelden T +41 61 836 80 20 info@wilo.ch	
Croatia WILO Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr	Indonesia PT. WILO Pumps Indonesia Jakarta Timur, 13950 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id	Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 5-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	Taiwan WILO Taiwan CO., Ltd. 24159 New Taipei City T +886 2 2999 8676 nelson.wu@wilo.com.tw	
		Portugal Bombas Wilo-Salmson Sistemas Hidráulicos Lda. 4475-330 Maia T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S., 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr	

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com